

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 五

工程名称: 隆化县法院营建新村2016年农光互补项目

天气: 多云
气温: -6~5℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏一区2#箱接地体焊接, 但开挖深度只有300~400mm, 不符合设计800mm. 主接地扁钢为-40x4, 不符合设计-50x5mm, 但串之间的跨接未采用满焊抗, 焊接质量不好. 2) 开挖防雷带焊接高度不足100mm. 如果压接表面高度就符合要求. 电缆沟的深按内外综合部位的斜面对齐预留. 两通未预留明灯接线盒就浇筑. 3) 外线10组组管作云施工图. 无材料表未进行材料报查而盲目组管. 总包单位对工程没有做到报查的责任. 以上均要求总包单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 并将此情况通报监理单位刘瑞清. 1. 光伏一区接地焊接, 但开挖深度不够. 材料也不符合设计. 光伏二区无人施工. 2. 开挖防雷带焊接. 3. 外线10组管, 但无施工图材料表.
其 它 事 项	1. 建议设计院要进行第三方检测. 2. 塔材必须要有设计图纸报审材料报查. 3. 总包单位询问后去找塔材材料是否用镀锌.	
本日现场监理人员		刘瑞清 沈仕友
记录人: 沈仕友		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛卫才

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制