

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 16 日

星期: 五

工程名称: 隆化县唐王营镇石村20米光伏组件项目

天气: 多云
气温: 14~25℃

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区进行补拉、立拉焊接, 汇流箱 11#、15# 接线, 要求施工单位加快施工进度 2) 光伏二区组件安装, 少数存在安装角度偏大问题, 还有少数支架螺栓螺母未拧紧问题, 要求施工单位及时整改 2. 主持召开监理例会: 1) 新进场人员已经进行技术交底, 但存在组件处接地线不紧固, 没有拧紧; 组件的角度偏大, 望施工单位立即到现场指导 2) 组件接地线人工开挖原只有 200mm, 后期挖的只有 400mm, 且没有施工人员进行现场测量 3) 接地问题: 建议采用机械开挖的接地沟应使用人工清理达到设计需求深度后才能放入接地扁铁	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 光伏一区今日工作: 支架安装 20 组, 箱变基础回填全部完成; 2号、4号箱变砌台阶, 浇筑 1mm, 立拉焊接 40 个; 组件安装 20 组 2. 光伏二区今日工作: 组件安装 28 组, 累计完成 113 组 (0.66mw); 灌注桩浇筑 90 个, 累计完成 517 个 (7.51mw) 立拉刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件倒运 3. 线路阻工停工
其 它 事 项	②放入沟内的接地扁铁扁钢存在只有两面焊接, 且防腐处理不到位 4) 立拉问题: ①立拉前未排人工清孔 ②搅拌站区域路面比面出来 ③石块的试块留置 5) 一区目前要进行剩余的收尾工作, 光伏二区进行排查、消缺	
本日现场监理人员		马少强, 刘俊瑞
记录人: 刘俊瑞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马少强

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制