

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -6-2℃

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监理工作情况	1、光伏固定支架基础预埋螺栓外漏设计 7cm 现场抽检偏差过大，要求施工单位加强现场管理。 2、支架基础模板支护质量太差，基底清理不彻底，混凝土截面不符合图纸设计要求，蜂窝麻面严重，螺栓个别外漏不符合图纸设计要求，轴线控制还可以。 3、条形基础涨模，螺栓轴线个别位置偏差 3cm，要求施工单位加强施工技术管理，钢管于钢筋达接不符合要求，要求施工单位进行整改。 4、配电室墙体拉筋过短，不符合图纸设计要求，要求深入墙体一米。 5、构造柱钢筋绑扎达接长度过短不符合设计要求，要求施工单位进行整改。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏华能建设集团有限公司	1、配电室外墙砌筑，构造柱钢筋绑扎。 2、1#光伏区支架基础浇筑，2#区支架基础验槽，钢筋隐蔽验收，混凝土浇筑，进行旁站。	
	南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司	1、1 标段施工人数 23 人，24 号 25 号基础开挖。 2、标段塔施工人数 26 人，48 号基础浇筑混凝土。	
其它事项			
本日现场监理人员		朱宽	朱号兵 安醒君
记录人:安醒君			

