

监 理 日 志

工程名称: 盘县老里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月07日 星期六	气候	多	气温	4℃~13℃
监理人员动态:	在场人数, 对现场施工情况 进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员6人, 现场施工 人员2人;				
施工机械动态:	挖掘机3台, 打桩机1台;				
施工进度情况	光伏北区1#、2#方阵汇流箱箱体接地扁铁焊接完成80%; 光伏区9#、10# 方阵支架整改完成; 光伏北区汇流箱内485信号线检测整改; 光伏东区桩机钻孔累计完成2908个, 累计完成率为31.57%; 光伏东区 19#方阵箱变设备基础砌体砌完; 光伏区21#方阵混凝土灌注桩以及场区集 电母线开				
检查发现的问题	①打桩机桩杆垂直度把控不好, 造成桩孔倾斜; ②灌注混凝土前清孔不彻底; ③混凝土采用自拌, 无配合比, 无法满足强度C30的要求; ④灌注过程中振捣不到位; ⑤个别桩位偏差大; ⑥预埋管不垂直;				
处理措施、意见、结果	要求总包单位现场相关负责人重新对现场施工人员进行交底, 对现场已完成的灌注桩和桩孔进行检查, 对照所发现的问题 进行整改;				
协调内容 或其他	无。				
记录人	文强		总监签阅	李维军	



由 扫描全能王 扫描创建