

监 理 日 志

工程名称: 盘县光黑山10MW太阳能光伏发电站项目.

日期	2018年7月18日 星期三	气候	多云	气温	18℃~26℃
监理单位动态:	现场人员2人, 对10kV线路进行巡查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员3人;				
施工机械动态:	均已暂停施工;				
施工进度情况	今日现场无人施工;				
检查发现的问题	对10kV线路施工质量进行检查, 现场发现以下问题: 52号电杆倾斜; 50号、48号电杆倾斜, 导线弧垂距离达不到规范要求; 49号电杆倾斜不一致(门杆)需加打拉线4根, 杆号不符; 36号杆缺少打拉线; 25号杆周边需做护塔, 避免坍塌; 29号、28号、26号需加拉线且26号电杆拉线为死线; 25号电杆需加装双横担, 双顶套; 24号电杆为V型拉线需改交叉拉线; 23号杆需加装双横担, 双顶套; 20号杆导线与杆角间距不够, 且拉线未紧固; 19号杆导线与杆角间距不够; 19号至18号杆之间导线对地间距不够; 18号杆导线间距不够, 电杆倾斜; 18号至17号杆之间导线安全距离不够; 17号电杆倾斜; 拉线横担之间距离不够; 15号、14号杆临时拉线未拆; 11号至12号杆导线对地间距不够; 13号至14号导线间有接头, 不符合规范要求; 7号至15号导线间需加装横担; 9号杆拉线未扎紧; 25号杆需加装拉线抱箍; 2号电杆需加装避雷器; 1号电杆导线有接头, 且需加装避雷器; 导线需加装4套接地线环; (要求责任单位尽快整改完毕进行整改).				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	现场于早上8:50在会议室召开项目例会, 由李总领导主持, 监理单位总监会、施商均已参会;				
记录人	张成		总监签阅	李将军	

