

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

天气: 晴

星期: 周四

气温: 26℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	今日巡查小能车间屋顶彩钢瓦防水防腐及补漏情况,发现以下几个问题: ①. 因昨晚下雨,上午检查彩钢瓦连接处补漏未处理好,里面有积水.要求施工单位应在刷涂堵漏王涂料后,玻璃纤维布应压实,无气泡、无杂物,与彩钢瓦完全粘贴。 ②. 彩钢瓦落水檐处应好发现漏补的情况,要求施工单位在补漏处作业时,仔细检查漏水的地方,无漏补现象。 ③. 彩钢瓦除锈后未能及时刷涂防锈漆,晚上下雨导致已打磨除锈的地方第二次锈蚀.要求施工单位应今日作业今日完成方可下班。
施 工 情 况	施工单位: 中国电建 ①. 彩钢瓦防水喷涂 2000 平米,施工人员 2 人。 ②. 彩钢瓦连接处除锈、喷涂防锈漆 2 人,施工面积 500m。 ③. 屋面落水檐处补漏 2 人,处理 800m。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人: 王进合	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):