

监 理 日 志

工程名称: 东源天华阳光		气候: 晴	气温: 7-22℃
日期: 2018年1月15日 星期一	材料进场、取样见证、合格情况:		
监理人员动态: 2人			
施工方人员动态: 81人			
施工机械动态: 机械26台			
施工进度情况	1. T79组串接地今日完成15组 2. 放点 T80、T101、T103、T104、T88、T89、T118分别为164、355、34、244、12、40、315个		
检查发现的问题	3. 31孔 T80、T101、T104、T88、T89、T118、T100、T200、T157、T15; 分别为122、355、176、44、10、261、10、36、18、38个 4. 桩基浇筑 T101、T87、T90、T109、T118 分别为295、128、52、60、172根 上午在T182、T88、T89、T90、T87梯田进行检查, 参建人员 我 监理单位、总包方、施工方、检查发现问题如下: 1. T182有两根桩偏差100mm, 要求施工方拔掉重新打桩 2. T192北坡存在三排不在一条直线上, 总包解释说, 根据上周二, 业主、监理、总包方、设计院代表、土地方, 会议精神中节约土地, 对现场复杂地形, 进行现场排布, 不考虑成排整齐度, 促保安装容量, 所以T182北坡形成了三排不在一条直线上 3. T88、T89、T90桩基成排在一条直线上验收合格率达到90% 4. 553箱变低压电缆敷设, 不符合要求, 电缆沟深30公分-40公分, 电缆沟深度设计要求80公分 5. T102接地网沟深度不均匀, 不符合设计要求。		
处理措施、意见、结果	6. T101箱变南第1排路压第8根桩偏差6公分, 第9根偏差4公分, T102路东, 南第5排第5根桩偏差6公分, T71东第2排第9根桩偏差6公分, 第三排第2根第7根桩偏差5公分, 第七排第8根桩偏差6公分, 以西数第2排第1根桩偏差5公分; 已现场要求总包拔桩, 重新引孔、灌桩。		
协调内容或其他			
记录人: 王峰林	总监签阅		

