

监 理 日 志

工程名称: 山东莱德管业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月29日 星期五	气候	阴.大雾	气温	-4~7
监理人员动态: 现场巡检			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 倒送电并网. 接地制作安装.					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	1. 4#厂房具备并网条件. 下午四点进行倒送电并网工作. 五点顺利完成4#厂房并网工作. 2. 2#厂房汇流箱至逆变器直流电缆敷设. 施工人数5台. 基本完成. 3. 4#厂房箱变接地安装完成.				
检查发现的问题	1. 4#厂房爬梯外撑钢管悬空. 未起到支撑爬梯的作用. 2. 1#厂房部分组件安装未做到横平竖直. 导轨边预留长度不够安装接地扁铁.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队进行整改. 垫高支撑点. 2. 对组件安装歪斜的进行整改.				
协调内容或其他	4#厂房箱变完成倒送电. 并网工作.				
记录人	朱存杰	总监签阅	薛生财		



监 理 日 志

工程名称: 山东莱德管业 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 30 日 星期六	气候	晴	气温	2~12
监理人员动态: 现场检查.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3# 厂房桥架吊运, 4# 2# 组件安装.					
施工机械动态: 吊车 1 台					
施工进度情况	1# 屋面组件安装基本完成. 3# 厂房正在进行桥架吊运分散工作, 完成 100%.				
检查发现的问题	1. 在检查多个屋面的发现, 屋面桥架 屋面桥架三通处未使用三通, 而是自行制作三通, 但棱角处未进行处理, 导致部分电缆表皮被割伤. 2. 3# 厂房爬梯下桥架处, 屋面彩钢瓦已经被踩变形,				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工队对被割伤电缆进行处理. 对未安装三通的桥架重新制作安装. 2. 3# 屋面爬梯下屋面的彩钢瓦上铺设木板, 防止踩坏彩钢瓦.				
协调内容或其他					
记录人	朱祥杰	总监签阅	薛建财		

