

监 理 日 志

工程名称: 常州二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶251光伏分布式光伏发电项目

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	4/-3℃				
监理单位动态:	在场人员: 现场巡视人员: 对现场施工质量问题进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 今日无材料进场; 现场已到货材料能满足现场施工需求;							
施工方人员动态:	现场管理人员: 现场施工人员: 35人;								
施工机械动态:	无.								
施工进度情况	6#厂房屋顶直流电缆敷设; 5#、2#厂房屋顶支架、组件安装; 4#厂房屋顶支架基础钻孔以及支架安装; 5#厂房屋顶新架制造; 场区配电室墙取电;								
检查发现的问题	① 支架安装时螺栓、螺母安装朝向不正确, 影响美观; ② 支架上斜撑安装时, 与檩条间角度过大, 使得支架整体不牢固, 容易摆动; ③ 现场个别施工人员未佩戴安全帽; ④ 现场开箱后的组件摆放方式不正确, 且也没有采取防护措施;								
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位对所有支架进行检查并整改; ② 要求施工单位在安装斜撑时必须做到斜撑紧贴檩条后再进行螺栓紧固; ③ 要求现场施工人员立即正确佩戴好安全帽; ④ 要求施工单位立即对开箱后的组件摆放方式进行整改, 必须将组件板平铺在托盘或纸盒上, 并且不能背板朝上;								
协调内容或其他	无.								
记录人	刘士发	总监签阅	刘士发						



由 扫描全能王 扫描创建