

监 理 日 志

工程名称: 衡东县P.7MW光伏扶贫项目

日期	2018年6月26日 星期二	气候	多云	气温	27-35℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	100人				
施工机械动态:	吊车一台、发电机3台、挖机2台				
施工进度情况	1. 石塘: 支架安装累计103组, 500V三相逆变器支架安装完, 4组直流线安装60组, 10KV出线杆架完。 2. 霞流: 支架安装累计10组, 组串之间电缆沟开挖, 四区逆变器安装10台, 逆变器交流输出25'电缆敷设完, 10KV出线杆从杆坑引出线杆至柜里电缆敷设完, 二区逆变器安装3台, 杆坑接地, 电缆沟开挖完, 即安装好的组件有高压危险。				
检查发现的问题	1. 10KV电缆检查井需加高。 2. 组件安装压块间距过大(倍引)。 3. 倍引电缆沟开挖深度达不到设计要求。 4. 10KV高压电缆两端预留达不到规范要求。				
处理措施、意见、结果	1. 已要求施工人员在现场加高电缆检查井。 2. 倍引间距较大的压块已及时整改, 已合格。 3. 电缆沟深度不够的地方已现场整改完, 合格。 4. 高压电缆已按要求, 两端预留已达到了3米左右。				
协调内容或其他	1. 电气设备运输由于路窄问题, 未能按时到达现场。 2. 衡司叶司(630)对石塘和霞流能够及时整改, 建议两区施工人员和协调, 不能影响施工进度。				
记录人	李进	总监签阅			

