

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 04 日 天气: 多云 星 期: 四 气 温: 5~14℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1、监督落实早晚班会、防疫工作;

2、检查安全帽配戴及施工情况,机械设备及用电点检情况,基本正常;

3、检查成孔桩完成情况:未进行;

4、检查钢构安装情况:未进行;

5、桩机情况:桩机钻头故障;

6、材料/设备到货情况:无到货情况;

7、施工危险点:孔洞掉落;

8、发现问题及整改情况:

1) 第五排一钢柱螺母未上到位。已整改。

2) 现场用电线较乱,未接入安全安全漏保箱内,电线局部破损,水泵入水侧存在二次接头,存在安全隐患。要求对现场所有用电电线及用电设备电源部分进行统一检查和隐患排查,不得再次使用。已整改

3) 第一排安装钢梁所用脚手架二层搭设不规范,无防护措施,不符合要求,并在无人使用时未及时拆除,存在安全隐患。要求拆除,搭设规范,并符合安全使用要求。已整改

4) 第五排钢构未完成组立,螺栓未固定到位,钢构倾斜竖起,存在安全隐患。已整改

5) 已成孔桩基积水较深,当心孔洞安全,做好防护措施。并按要求搭设安全警示带。
已整改

6) 一台场内安检到期叉车(浙 B89029)请及时送检办理安检证,并停止使用。已停止使用。

7) 现场孔洞无安全防护措施。已整改,设置警示带

8) 已安装钢结构立柱少数存在底部螺栓四颗螺母不平、有间隙、容易晃动现象,且内部积水较多,加速预埋螺栓生锈。要求立即对此问题进行整改,并对坑内积水进行有效的排水处理措施。

9) 根据设计图纸要求,土建预埋螺栓的螺母与钢结构连接处上下各垫-4×50×50 垫片,现场施工必须按设计图纸要求加装垫片。

10) 场内局部有坑内遗留地面淤泥泥浆等,比较湿滑,容易滑倒,应提醒施工人员当心滑倒,及时清理干净,并采取必要的安全防滑措施。

11) 一台叉车无人使用时未拉手刹。

9、提前关注天气变化,如遇大风等恶劣天气,提前安排人员对现场围挡进行隐患排查处理

	以上发现问题，未整改的认真按要求落实整改，整改后及时反馈。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农电力 发展有限公司	1、钢结构基础打桩今日完成 0 个，共已完成 836 个；桩孔浇筑 0 个，共已完成 717 个；立柱组立 0 根，共已组立 398 根（共计 860 个） 2、今日施工内容：上午未施工，第九、十排基础水平定位，高程测量。 3、由于桩机钻头坏，原计划今日浇筑第九、十排桩基混凝土，未进行。
其 它 事 项	人员情况：管理人员 2 人，施工人员 6 人 明日工作：第五、六排钢构立柱组立、垂直及水平校正调整； 其它方面：大众领导到场检查	
	本场监理人员	李煜
记录人：李煜		总监理工程师：

现场施工照片

