

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 03 月 18 日 天气: 阴 星 期: 四 气 温: 8~16℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及点检情况: 安全带使用到位、监护到位、点检到位; 3、检查钢构工程安装情况: 钢结构檩条安装, 立柱组立, 檩条安装档距尺寸符合设计要求。 4、检查电气工程安装情况: SVG 至开关站联络电缆敷设完成、电缆沟开槽地面切割。 5、材料/设备到货情况: 到货檩条一车、钢架柱一车; 6、检查进场材料情况: 钢架柱几何尺寸基本符合设计及现场使用要求, 个别地方掉漆, 两头连接板螺栓孔开孔处不平整, 漆膜厚度基本符合要求; 檩条几何尺寸基本符合设计要求, 镀锌层单面厚度平均约 $5.0\mu\text{m}$。两车均未见质量证明文件。 7、施工危险点: 车辆伤害、物体打击, 触电、孔洞掉落。 8、发现问题: 1) 项目部后场地物品摆放较乱 2) 场内电源箱使用规范不符合临时用电规范要求。 3) 路面切割机皮带松, 已及时修理更换 4) 檩条安装连接板处两根檩条高低不一致, 现场要求安装人员进行整改, 请施工单位质检人员对安装后的檩条进行自检。 5) 开关柜 2#与 4#之间间隙较大, 正面 8mm, 背面 23mm。现场已调整。 6) 钢结构第三排个别立柱底角未加螺帽导致倾斜严重, 存在质量和安全隐患。现场已整改。 7) 檩条安装部分檩托板边角翘起较高, 高出檩条平面。 8) 新组立钢柱少数垂直度存在偏差, 需重新调整到位。 以上问题施工安全及质检人员认真检查, 并及时整改到位, 并整改完成后及时反馈				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="161 1671 320 1765">承 包 单 位</th><th data-bbox="320 1671 1495 1765">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="161 1765 320 2166"> 浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司 </td><td data-bbox="320 1765 1495 2166"> 1、立柱组立 50 根, 共已组立 498 根; (共计 860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 218 根 (共计 430 根), 檩条安装约 4.5 方阵, 已完成约 8 方阵 (共 50 方阵)。 2、今日施工内容: 钢结构檩条安装、立柱组立; SVG 至开关站高压电缆敷设完成、场区配电低压电缆沟地面放线、切割。 </td></tr> </tbody> </table>	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	1、立柱组立 50 根, 共已组立 498 根; (共计 860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 218 根 (共计 430 根), 檩条安装约 4.5 方阵, 已完成约 8 方阵 (共 50 方阵)。 2、今日施工内容: 钢结构檩条安装、立柱组立; SVG 至开关站高压电缆敷设完成、场区配电低压电缆沟地面放线、切割。
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
浙 江 慈 农 电 力 有 限 公 司	1、立柱组立 50 根, 共已组立 498 根; (共计 860 个)。钢架梁 0 根, 共已完成 218 根 (共计 430 根), 檩条安装约 4.5 方阵, 已完成约 8 方阵 (共 50 方阵)。 2、今日施工内容: 钢结构檩条安装、立柱组立; SVG 至开关站高压电缆敷设完成、场区配电低压电缆沟地面放线、切割。				

其它事项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，安装人员 21 人	
	明日工作：檩条安装；电缆沟开挖。	
	其它方面：材料进场未及时报验	
本场监理人员		李永超
记录人：李永超		总监理工程师：
现场照片		



