

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 21 日 天气: 晴 星期: 三 气温: 15~21℃ 东风 8 米/秒

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查第三区桩基施工: 桩基孔洞基本符合设计要求。 4、检查钢构檩条情况: 檩条打孔完成; 2*8 一处系杆螺栓松动, 已整改 5、检查电气安装情况: 无。 接地问题未整改。设备与基础槽钢未焊接。不同用途电缆应分开。电缆支架应可靠接地, 电缆应使用专用扎带或电缆包箍绑扎固定牢固, 盘柜下方电缆应使用支架固定并不得悬空防止电缆下坠, 电缆施工完毕后应及时对各管口、电缆进出孔洞进行防火封堵。 6、检查组件安装情况: 基本符合要求。 安装前应对檩条整体平整进行验收确认是否具备安装条件。组件安装时同组组件相邻边缘高差不大于 2mm 和同组组件边缘高差不应大于 5mm, 自锁螺丝弹垫片应压紧无缝隙。组件小线放线后两头应套号码管, 放线时应注意不得划伤小线。MC4 对接正负极不应接错。组件螺栓应及时紧固到位, 当天安装当天固定, 防止滑脱卡槽致组件掉落。安装应符合《光伏电站设计规范》和《光伏电站施工规范》相关要求。 7、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 8、存在问题、安全要求及反馈情况: 1) 登高作业不得借助非人工升降设备(叉车)上下施工作业面 2) 场地内檩条、钢结构、电缆线盘等材料堆放分散, 无警示围栏, 无堆放标识牌; 正在整改 3) 场地内组件安装后的木托盘等垃圾未做到“工完料净场地清”, 正在整改 4) 场地内散落垃圾清理不干净 ‘ 正在整改 5) 临时围挡缺失或解开后未及时恢复; 正在整改 6) 三区外围围栏一处斜撑螺丝断, 个别斜撑被压弯, 少部分斜撑螺丝过短; 已整改 7) 移动开关电源不用时漏保在合闸状态, 未收回。已整改 8) 库房内为三轮车电瓶充电, 靠近可燃物较近; 已整改 9) 组件安装用临时通道板损坏, 存在安全隐患; 未及时修复; 正在整改 10) 项目部后材料堆放乱; 正在整改 11) 门口临时电线裸露, 应按要求埋地或架空; 正在整改 9、材料/设备到货情况: 无 10、材料/设备检查情况: 无。 11、材料/设备供应情况: 预计 27 日组件到货约 5000 件; 12、监理文件及指令情况: 下发节前安全检查监理通知单一份 13、总体施工进度情况: 进度滞后, 主要原因有材料设备到货、施工组织及安排, 其它。		
	<table> <tr> <td data-bbox="159 2128 319 2128">承 包 单 位</td><td data-bbox="319 2128 1503 2128">施 工 内 容 及 进 度</td></tr> </table>	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度		

施工情况	浙江慈农电力发展有限公司	二区檩条安装基本已完成。组件安装 462 块，共完成 5706 块（本期 19950 块 6.2643MW），组件小线敷设完成 0 个车棚，共完成 8 个车棚。 三区桩基开挖完成 52 处，共完成 52 处（共 732 处） 今日施工： 二区：钢结构：檩条打孔；电气：组件安装。 三区：钢结构：桩基开挖打孔
其它事项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 14 人 明日工作：檩条开孔，桩基打桩；组件安装，螺丝紧固； 其它方面：大众技术部检查	
本场监理人员		李煜
记录人：李煜		总监理工程师：薛

现场照片



