



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B. 28—091

日期: 2021 年 8 月 29 日 晴 20/10℃

监 理 工 作 情 况	1、C35 机位二次灌浆巡检; 吊具组装检查; N09 第 4 段塔筒卸车; 1、2 段塔筒吊装; 机舱卸车旁站; 2、集电线路三回路 N12-C28 段电缆敷设、铺砂盖砖施工巡检, 发现施工单位未向监理项目部报验, 私自进行铺砂盖砖, 且铺砂厚度不够, 光缆未盖砖。下发监理工程师通知单 014, 要求施工单位立即重新清理后铺砂盖砖并报监理项目部验收, 待验收合格后方可进入下一道工序。 3、集电线路三回路 C26-C27 段电缆敷设施工巡检, 施工单位施工未做好保护措施导致电缆外绝缘层部分划伤, 电缆沟铺砂未达到图纸设计厚度, 且部分铺土。下发监理工程师通知单 015, 要求施工单位立即整改并做好电缆保护措施, 整改合格后上报监理项目部验收。 4、集电线路 3、4、5、6 回路过路直埋电缆及电缆头施工巡检, 发现施工单位集电线路 3、4、5、6 回路 35KV 高压电缆中间接头两头电缆未就位固定好后施工, 且胶未凝固好移动。C5 段电缆未做过路穿管保护。下发监理工程师通知单 016、017, 要求施工单位严格按照图纸设计要求施工, 电缆就位固定后做电缆头并通知监理部旁站, 且电缆头禁止挪动, 并做好耐压试验后铺砂盖砖及回填、做好过路穿管保护。 5、因施工单位集电线路 35KV 高压电缆敷设过程中未严格按照报审的施工方进行施工, 造成 C28 到 N12、C26 到 C27 段电缆沟施工工艺不规范, 部分电缆损伤严重, 且电缆敷设隐蔽未进行报验、私自隐蔽。下发质量考核单 001。		
	<table><tr><td data-bbox="400 1489 592 1592">施工单位</td><td data-bbox="592 1489 1497 1592">施工内容及进度</td></tr></table>	施工单位	施工内容及进度
施工单位	施工内容及进度		



施工 情况	1、山东电力 建设第三工 程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路维护及返修； 2、风机基础 (1) C34、C35、C27 机位二次灌浆完成； (2) C34、C27、C21 机位及箱变回填完成； (3) C01 垫层浇筑完成； (4) C37 箱变支模完成；
	2、涿州市金 铃建筑安装 工程有限公 司	3、升压站 (1) 综合楼一层加气块砌筑； (2) GIS 基础砼浇筑完成； (3) SVG 及 FC 基础土方回填夯实； (4) 35KV 配电室电缆沟模板安装；
	3、承德中恒 电力工程有 限公司	4、送出线路 (1) N23、N24、N74 基础开挖； (2) N23、N24 垫层浇筑； (3) 塔材倒运；
	4、山东得胜 电力股份有 限公司	5、集电线路 (1) C3 整改完成（四缆同沟部分）； 6、风机安装 (1) 组装吊具； (2) N09 第 4 段塔筒卸车； (3) N09 吊装 1、2 段； (4) 卸机舱 1 台；
其他事项		无
本日现场监 理人员	徐耀生、朱卫俊、王明官、姬世军、刘晨瑞	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师（签字）： 	