

监理日志（ ）

日期：2024 年 01 月 04 日
 天气： 晴

星期： 四
 气温： -10—5℃

工程名称： 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1.尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固单位东区的三区四区厂房焊接加固，截止目前9#12#14#厂房焊接加固已完成；马路东边二区三区厂房屋顶固定组件中，组件低压电缆敷设准备中，屋顶逆变器需要采取措施固定，四区屋顶组件安装固定中；西区爬梯无防护笼存在安全隐患已要求施工单位尽快安装标准护笼， 西区二期报批已通过施工单位需尽快安排物资采购入场。 2.晋源区北瓦窑村同总包单位分包单位一起检查验收用户质量情况，上午验收 5 户，分别为牛它根用户，存在问题有接地西侧搭接长度不够，逆变器至并网柜线路缺少蛇皮管，并网柜未进行防火封堵，后墙锚拉焊接长度不够，逆变器线管位置高度低，组件链接支架接地线细；牛鹏涛用户，存在问题有接地未报验，组件与支架接地线细，支架防腐不到位；李银仙用户，存在问题有接地与支架焊接少；牛樱桃用户，存在问题有逆变器缺少蛇皮管，南屋彩钢瓦高度短，北屋组件链接支架接地线细，防腐不到位，南屋组串与支架接地一侧未做；李建生用户，存在问题有接地搭接长度不够，并网柜少做防火泥封堵。下午验收 2 户，牛瑞平用户，存在问题有防火泥未封堵，接地焊接不够，刷漆高度不够，接地墙上固定不牢固，屋顶无人开门未上去；牛映平用户，存在问题有线束未绑扎松散，组件与支架接地未连接，接地搭接不够，缺少防火胶泥封堵，接地刷漆高度不够，逆变器线未套蛇皮管；经检查发现大部分用户存在问题相识，要求总包单位加强检查，尽快督促分包单位进行整改，经总包单位检查整改合格后再行报验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区户用 9 人 ， 外线 3 人；尖草坪区户用 0 人，广立工商业 26 人。 施工部位： 1、 太原市晋源区，（户用）：当日获取资源 0 户约 0KW，累计获取资源 70 户约 2830KW(已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减)； 一、支架当日安装 0KW，累计完成 2716KW； 二、组件当日安装 0KW, 累计完成 2680KW； 三、逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 79 台合计 2658.54KW。 四、交流电缆当日敷设 0KW，累计完成 2400.14KW。 五、并网当日 0KW，累计并网 2136.98KW。 其他：1、组织厂家排查解决 13 台逆变器 2、组织监理对 7 户竣工验收检查 3、倒运材料 2、太原市尖草坪区，（户用）：（当日获取资源 0 户约 0MW，累计获取资源 43 户约 1.65MW） 支架当日安装 0KW, 累计完成 1650KW； 组件当日安装 0KW，累计完成 1650KW；

		逆变器当日安装 0 台合计 0KW，累计安装 9 台合计 325KW。 并网当日 0KW，累计并网 201.58KW。 工商业（累计获取资源约 4MW）（已出图）： 广立已开工。 一、钢屋顶夹具导轨安 0KW，累计安装 4007KW； 二、支架当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 三、组件当日安装 0kW，累计安装 4007kW； 四、逆变器当日安装 0 台合计 0 KW，累计安装 10 台合计 3200KW； 五、当日并网 0kW，累计并网 0 kW。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	