

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 04 日
 天气：晴

星期：三
 气温：-3~8℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对鸿鑫渔场进行巡检，发现桁架弦杆对接处未放置内垫板，要求立即整改。 2、监理人员对龙家营大棚进行验收，发现 1#地配电箱接线混乱，无接地，告知施工单位立即整改。验收 1#地支架 2 个棚，2#地支架 2 个棚，经检查发现柱脚焊接焊缝不饱满，局部有漏焊，焊渣未清，未做防腐。个别立柱垂直度偏差 1 度，柱距误差 2 公分。已要求施工单位整改。 3、与总包单位、运维单位一起对西营村和拔奎村户用验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。 4、监理人员对王答村大棚外线施工进行巡检，发现有个别处电缆沟深度不足，找总包令其安排整改消缺。 5、监理人员对杨立青养殖三期大棚桁架焊接、花架焊接及箱变基础浇筑检查中，发现桁架拼接处未使用垫片，配电箱和焊机未接地，个别未满焊，已要求现场管理人员立即进行整改。 6、监理人员对马家庄村大棚支架焊接施工情况进行巡检，发现个别桁架焊接不完整，未使用垫片加固，已要求相关管理人员立即进行整改。 7、监理人员对杨立青一期大棚直流线缆敷设检查中发现敷设不符合设计要求。 8、监理人员对杨立青二期大棚桁架焊接、檩条、花架安装进行巡检，发现个别花架和桁架焊接未满焊，已要求现场管理人员立即进行整改。对支架安装进行验收，发现的问题已记录在验收单中。 9、监理人员对南部种植大棚组件安装、檩条安装进行巡检，发现组件间隙不符合设计要求，且施工人员存在踩踏组件的行为，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改。若再次发现此类违规行为，将采取罚款处理。 10、旁站外线 G2 铁塔组立施工。监理人员巡检开关站施工现场，发现电抗器接地网个别处施工不规范，已令整改。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚 476 人。龙家营大棚 125 人，35KV 开关站、外线 15 人。 施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装 79%（500 块），逆变器安装 95%（50KW5 台），直流电缆施工 70%（10 千米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：直流电缆施工 31%（5 千米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆变器安装 100%（9 台），汇流箱安装 100%（3 台），直流电缆施工 100%（5 千米），交流、控制电缆施工 25%（500 米）。王答乡一期：直流测：交流、控制电缆施工 63%（3 千米）。交流测：汇流箱安装 91%（5 台）。南部种植大棚：直流测：支架完成 80%，组件安装完成 33%（680 块）。晓村：直流测：支架安装 83%，组件安装完成 4%（360 块）。御林园：直流测：支架安装 90%。马家庄：直流测：打桩完成 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：支架安装 63%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 15%（500 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 91%，支架安装完成 71%，组件安装完成 4%（0.3MW）。35KV 开关站预制仓电缆敷设安装，电抗器接地网安装，北侧外围墙抹灰施工；35KV 外线 G2 塔组立安装完成，外线电缆沟穿线管焊接；铁路东光伏大棚汇流箱电缆接线。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	