

监理日志（ ）

日期：2024年12月06日
 天气：晴

星期：五
 气温：-4~5℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对鸿鑫渔场进行巡检，发现桁架对接处内垫板问题，复检已整改完成。 2、监理人员对龙家营大棚进行验收，发现2#地柱脚焊缝不饱满，局部有漏焊就刷漆，告知施工单位立即停止刷漆，整改完成后再做防腐，验收3#地支架3个棚，经检查发现檩条安装不顺直，个别立柱垂直度偏差5公分，个别拉杆未安装，柱脚劲未焊接。已要求施工单位整改。 3、与总包单位、运维单位一起对温南社村、拔奎村户用进行验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。 4、监理人员对河图智能组件安装进行巡检，发现组件错台缝隙与设计要求不符，接地环网的扁铁规格也未达到设计标准，已要求现场管理人员及总包管理人员立即进行整改。 5、监理人员对南部大棚檩条安装、组件安装、桩头防腐处理、接地环网施工及验收支架检查中，发现的问题已详细记录在验收单中。 6、监理人员对杨立青一期大棚直流侧施工以及杨立青二期大棚桁架焊接、花架安装、组件安装和檩条安装进行巡检，发现组件错台和桁架下玄未焊接，已要求现场管理人员及总包管理人员立即采取整改措施。 7、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接和花架焊接进行巡检，发现桁架拼接处缺少垫片以及焊机未接地，已要求现场管理人员及总包管理人员在一天内完成整改。 8、监理人员对晓村大棚组件安装、檩条安装和花架安装过程中，发现个别施工人员未系安全带，已要求现场管理人员加强管理措施。 9、监理人员对马家庄大棚桁架安装和桁架焊接过程中，发现桁架柱脚位置超出桩头边缘，已要求现场管理人员及总包管理人员立即停止吊装作业并进行整改。 10、参加业主管管理会议及监理例会。 11、监理人员对南部大棚组件安装进行巡检，发现缝隙不匀总包单位安排人员整改消缺。 12、监理人员对东南坊、东北坊箱变倒送电并网情况进行见证。 13、监理人员对35kV开关站及外线施工情况进行巡检。旁站35KV外线G4铁塔、10KV外线1#和2#铁塔组立施工。巡检开关站施工现场时，发现接地网施工个别处不规范，已令整改。	
	施工单位	施工内容及进度
		施工人员：清徐县大棚527人。龙家营大棚108人，35KV开关站、外线15人。 施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：组件安装100%（800块），

	通号工程局集团城建工程有限公司	逆变器安装 100%（50KW4 台），直流电缆施工 100%（7 千米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：直流电缆施工 53%（5 千米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：逆变器安装 100%（9 台），汇流箱安装 100%（3 台），直流电缆施工 100%（5 千米），交流、控制电缆施工 42%（500 米）。王答乡一期：直流测：交流、控制电缆施工 100%（3.8 千米）。交流测：汇流箱安装 100%（2 台）。南郛种植大棚：直流测：组件安装完成 36%（500 块）。晓村：直流测：组件安装完成 17%（800 块）。御林园：直流测：支架安装 90%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：支架安装 90%。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 24%（300 根）。龙家营大棚：直流测：支架安装完成 73%（60 套），组件安装完成 5%（0.2MW）。35KV 开关站预制仓电缆敷设安装、二次电缆接线，SVG 设备等处接地网安装，监控、照明灯线穿线管敷设，东侧外围墙砌筑施工，北侧生活区地面浇筑；35KV 外线 G4 塔组立安装完成，10KV 外线 1#、2#铁塔组立安装完成，外线电缆穿线管焊接。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	