

监理日志（ ）

日期：2024年12月08日

天气：晴转多云

星期：日

气温：-6~3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监理人员对鸿鑫渔场进行巡检，发现新进场人员配电箱不按规范连接，已责令整改。</p> <p>2、监理人员对龙家营大棚进行巡检，发现立柱焊接，有电焊烧伤部位未做防腐处理。施工现场个别人员未戴安全帽，已告知施工单位加强安全、质量管控。</p> <p>3、与总包单位、运维单位一起对韩武村户用验收，验收过程中发现的问题已记录于验收单中。</p> <p>4、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、支架焊接进行巡检，发现部分桁架存在未满焊，接地扁铁焊接垂直接地极焊接面不足，已要求总包管理人员和现场管理人员立即采取整改措施。</p> <p>5、监理人员对杨立青二期大棚桁架焊接、花架焊接、檩条安装、桁架安装及组件安装进行检查时，发现个别桁架焊接未达到满焊标准，已要求现场管理人员立即进行整改。</p> <p>6、监理人员对南部大棚组件安装、檩条安装、外线施工及接地环网施工进行巡检，发现接地扁铁焊接有个别未防腐、南部四期大棚在未报验的情况下安装组件，且左右支撑和斜撑缺少平垫，已要求现场管理人员和总包管理人员立即进行整改。</p> <p>7、监理人员对河图智能工商业组件安装、直流电缆敷设进行巡检，发现组件安装未使用穿刺垫片（压块处），且边压块与组件不匹配，已要求总包管理人员和现场管理人员立即进行整改。</p> <p>8、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、桁架安装及花架安装进行巡检，发现个别桁架存在未满焊现象，已要求现场管理人员立即进行整改。</p> <p>9、监理人员对王答大棚外线电缆沟铺砂盖砖进行巡检。</p> <p>10、参加总包单位施工安全会议。安排人员整改安全资料迎接业主安检部检查。</p> <p>11、监理人员对 35KV 开关站和铁路东王吴光伏区施工情况进行巡检。检查开关站施工现场时，发现个别处接地网施工不规范，已令整改。</p>	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：清徐县大棚 552 人。龙家营大棚 106 人，35KV 开关站、外线 44 人。</p> <p>施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：汇流箱安装 10%（3 台），柱上变完成 33%（1 台），交流、控制电缆施工 5%（500 米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：直流电缆施工 74%（5 千米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：交流、控制电缆施工 59%（500 米）。王答乡一期：直流测：交流、控制电缆施工 100%（3.8 千米）。交流测：汇流箱安装 100%。南部种植大棚：直流测：支架完成 80%，组件安装完成 41.7%（1510 块），交流、控制电缆施工 10 千米。晓村：直流测：支架安装 95%，组件安装完成 32%（600 块）。御林园：直流测：支架安装 90%。马家庄：直流测：打桩完成 100%。杨李青润鑫养殖二期：直流测：打桩完成 100%，支架安装 95%，组件安装完成 18%（1000 块）。罗家庄（1-4 期）：直流测：打桩完成 29%（270 根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成 91%，支架安装完成 73%（120 套），组件安装完成 5%（0.2MW）。35KV 开关站预制仓电缆敷设安装、电缆接线，SVG 设备冷却风机管道安装，主变 35KV 电缆支架焊接，接地网测量箱安装，场地平整；铁路东王吴光伏区光伏大棚汇流箱电缆接线。</p>
其他事项		
本日现场监理人员	黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	