

监理日志（ ）

日期：2024年12月12日

天气：阴转小雪

星期：四

气温：-8~4℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对龙家营大棚进行验收，发现2#地两个棚，4#地两个棚支架，经检查提出问题柱脚焊缝不饱满、局部有漏焊、立柱拉杆个别未安装、柱距个别误差3公分、立柱垂直度个别误差3公分、檩条局部不顺直等问题已写入验收单，要求施工单位按验收单内容整改。 2、参加清徐项目集义项目部图纸会审。与业主沟通架线施工情况，检查铁塔螺栓紧固工作。 3、监理人员对对鹅池、罗家庄、鸿鑫渔场大棚施工进行安全检查巡视，发现罗家庄、鹅池个别施工人员未佩戴安全帽，鸿鑫渔场配电箱未接地，已要求总包单位及现场管理人员加强安全管理。 4、监理人员对罗家庄进场的预制桩进行检查，发现桩破损、内部钢筋过长延伸出10公分。 5、监理人员对马家庄大棚桁架焊接、花架焊接、桁架安装及檩条安装进行巡检。 6、监理人员对杨立青三期大棚桁架焊接、安装及花架安装进行巡检，发现部分桁架存在未满焊现象以及焊渣未及时清理问题，已要求现场管理人员立即进行整改。 7、监理人员对杨立青一期大棚直流电缆敷设及逆变器安装进行巡检，发现逆变器的接地扁铁使用电焊开孔、接地环网沟深度不够，已要求总包管理人员及现场管理人员立即更换及整改。 8、监理人员对杨立青二期大棚檩条安装、花架安装及组件安装进行巡检，发现三个桁架安装不垂直问题，已求现场管理人员及总包管理人员立即采取措施进行整改。 9、监理人员对年年丰大棚进场的管桩进行检查。 10、监理人员对35KV开关站、外线施工情况进行巡视检查。检查外线施工现场时，发现个别铁塔预埋螺栓缺少垫片或螺母、个别防盗螺栓未紧固到位等问题，签发2份通知单，已令整改。	
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：清徐县大棚549人。龙家营大棚120人，35KV开关站、外线44人。 施工部位：张闫村雄鑫旺、聚鑫、佳晟养殖：直流测：汇流箱安装62%（5台），柱上变完成33%，交流、控制电缆施工23%（500米）。杨李青鑫润养殖：直流侧：逆变器安装完成62%（15台），直流电缆施工89%，交流、控制电缆施工26%（1000米）。北东社国万、壮富园养殖：直流侧：交流、控制电缆施工87%（200米）。鹅池国鑫：直流侧：支架安装完成82%。南部种植大棚：直流测：支架完成80%，组件安装完成77%（1500块），逆变器安装完成14%（10台），直流电缆施工6%（5千米），柱上变安装60%，交流电缆19%（1千米）。晓村：直流测：支架安装95%，组件安装完成82%（1000块）。御林园：直流测：组件安装完成2%（36块）。杨李青润鑫养殖二期：直流测：支架安装95%，组件安装完成40%（200块）。罗家庄（1-4期）：直流测：打桩完成43%（48根）。年年丰养殖大棚：直流侧：打桩完成4%（49根）。龙家营大棚：直流测：打桩完成91%，支架安装完成80%（60套），组件安装完成15%（0.6MW）。35KV变电站：土建部分：场区平整，室外预埋管焊接，10KV预制电缆井到场。安装部分：二次电缆敷设和接线，场区内照明预埋管敷设，调度自动化屏柜安装，35KV电缆支架安装，架空线路施工。35KV线路：10KV集电线路施工，电缆沟开挖。架设导线G2-G4。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 张晖 王相成 孔令才 辛国顺 朱号兵 尤佳新
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生