

丽水欧宝1.25MW项目过程验收检查报告

项目名称：丽水欧宝1.25MW项目

检查内容：过程验收

检查日期：2019年1月15日

一、检查依据概要：依据相关法律法规、施工图纸及合同要求对现场质量安全方面进行检查。目前本项目已部分并网发电。

二、资料问题：

- 1、本项目管理人员、计量工器具、特殊工种及机械设备报审表未见；
- 2、本项目安全技术交底记录、三级安全教育及考试未见；
- 3、本项目图纸审查、技术交底记录未见；
- 4、本项目配合比报告、砂、石及混凝土试块报告未见；
- 5、钢筋进场报审未见；
- 6、强条实施记录未见；
- 7、设备开箱检查记录不齐全；
- 8、支架材质第三方检测报告未见；
- 9、组串测试记录、接地测试记录、电缆敷设记录未见；
- 10、施工组织设计及各种施工方案未盖章；
- 11、开工报告需盖公司章；
- 12、编号“003”监理通知单未及时回复；

三、现场问题：

- 1、本项目未设计清洗系统，需联系设计确认；
- 2、穿线护套管口未采用塑料套保护、穿线管未固定；
- 3、接地焊接未做除锈防腐；
- 4、组件间接地、组件与支架接地未做；
- 5、桥架与环网之间接地未做；
- 6、檩条端口未做除锈防腐；
- 7、支架基础存在蜂窝麻面；
- 8、支架底座垫高后未二次灌浆，部分底座垫高后螺栓长度不满足要求；
- 9、部分支架基础水平未控制好，个别基础在支架安装后底部悬空，需灌浆处理；
- 10、部分檩条与压块螺母尺寸不匹配，导致螺母在紧固时在檩条内打转，需沟通供应商解决；
- 11、部分檩条卷边过长，导致压块螺母较难安装，同时导致塑料卡扣边不能压在檩条边框上；

- 12、部分边压块垫片尺寸不一致；
- 13、现场存在组件叠放过高现象；
- 14、个别屋面接地扁铁未架空；
- 15、汇流箱内防火封堵未做，接地未做，电缆未挂牌；
- 16、汇流箱无防雨罩，面罩安装错误，未做标牌标识；
- 17、逆变器未做标牌标识；
- 18、汇流箱及逆变器进桥架电缆未封闭；
- 19、桥架内通信电缆未与其他电缆隔离；
- 20、桥架支架未做除锈防腐；
- 21、并网柜内电缆护套破损；
- 22、并网柜表计损坏；

四、验收检查质量安全问题图片：见附件一

五、整改上述质量问题完成时间及要求

- 1、整改完成时间：要求收到验收报告15天内完成整改。
- 2、整改质量要求：施工单位按合同要求、图纸和规范要求逐条进行整改，整改完毕后填写《现场检查整改确认单》报监理部和建设单位项目部审核，监理部和建设单位项目部审核完毕后报公司部门审核。

逾期未整改或整改未达到要求，公司有权追究相关单位责任。

附件1：光伏发电工程验收检查记录表

附件2：验收签到表

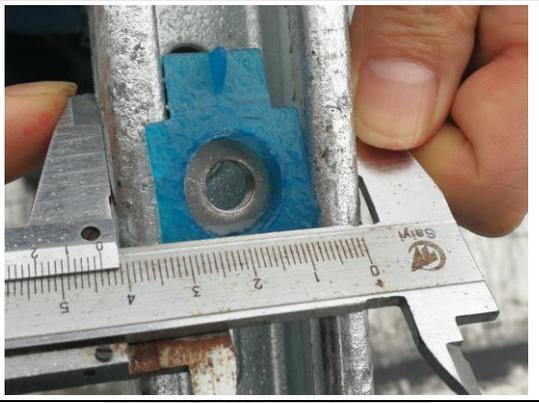
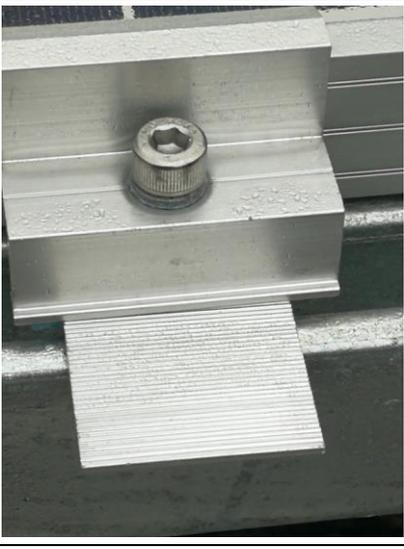
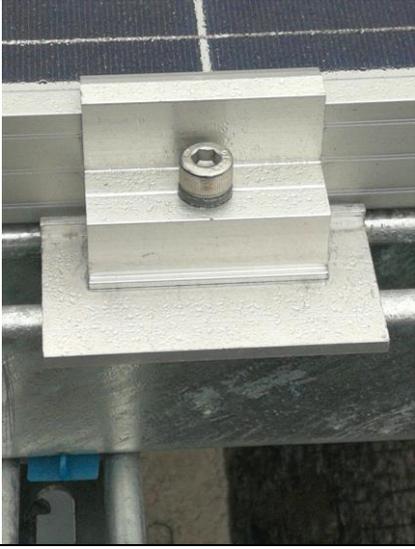
附件1

光伏发电工程验收检查记录表

丽水欧宝 1.25MW 项目	
问题	施工组织设计及各种施工方案未盖章；
图片	
问题	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>开工报告需盖公司章；</div> <div>编号“003”监理通知单未及时回复；</div> </div>
图片	
问题	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>穿线护套管口未采用塑料套保护、穿线管未固定；</div> <div>接地焊接未做除锈防腐；</div> </div>

<p>图片</p>			
<p>问题</p>	<p>组件间接地、组件与支架接地未做；</p>		<p>桥架与环网之间接地未做；</p>
<p>图片</p>			
<p>问题</p>	<p>檩条端口未做除锈防腐；</p>		<p>支架基础存在蜂窝麻面；</p>
<p>图片</p>			

<p>问题</p>	<p>支架底座垫高后未二次灌浆，部分底座垫高后螺栓长度不满足要求；</p>	
<p>图片</p>		
<p>问题</p>	<p>部分支架基础水平未控制好，个别基础在支架安装后底部悬空，需灌浆处理；</p>	<p>个别屋面接地扁铁未架空；</p>
<p>图片</p>		
<p>问题</p>	<p>部分檩条卷边过长，导致压块螺母较难安装，同时导致塑料卡扣边不能压在檩条边框上；</p>	
<p>图片</p>		

问题	部分檩条与压块螺母尺寸不匹配，导致螺母在紧固时在檩条内打转，需沟通供应商解决；	
图片		
		
问题	部分边压块垫片尺寸不一致；	
图片		
问题	现场存在组件叠放过高现象；	

<p>图片</p>		
<p>问题</p>	<p>汇流箱内防火封堵未做，接地未做，电缆未挂牌；</p>	<p>汇流箱无防雨罩，面罩安装错误，未做标牌标识；</p>
<p>图片</p>		
<p>问题</p>	<p>逆变器未做标牌标识；</p>	<p>汇流箱及逆变器进桥架电缆未封闭；</p>
<p>图片</p>		

问题	桥架内通信电缆未与其他电缆隔离；	桥架支架未做除锈防腐；
图片		
问题	并网柜内电缆护套破损；	
图片		
问题	并网柜表计损坏；	
图片		



浙江正泰新能源开发有限公司

浙江正泰新能源开发有限公司
东部光伏区域公司
2019年1月17日

欧宝安防 1.25MW

项目验收签到表

验收日期: 2019年 / 月 15日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
1	王文武	正泰新能源	东部负责	13588458681
2	文则忠	正泰新能源	东部项目管理	18608606265
3	黎建光	常州正衡监理	专监	15762835718
4	周长斌	常州正衡监理	监理员	18155059509
5	白金峰	湖北湘电	现场管理	13576109739
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				