

SH/T3503-J107A		工程验收表		工程名称： 中地能源白水20兆瓦光伏能源科技大棚电站项目	
验收项目		电控室、综合办公楼、门房			
完工日期		2017年9月14日		验收日期	
				2017年9月19日	
<p>总包单位意见： 电控楼高压室地坪稍高，建议向高压柜门自开合，后续整改。 其余项合格，请监理单位以及监理单位审查。</p>					
<p>监理单位意见： 综合楼上人屋面勾缝不严，一层卫生间门框未打胶， 其余项目符合要求。</p>					
<p>建设单位意见： 预验收合格，根据监理意见及时消缺。</p>					
建设单位		监理单位		总包单位	
(公章) 项目经理：刘杜		(公章) 项目总监：刘士发		(公章) 项目经理：侯少斌	
日期：2017年9月19日		日期：2017年9月19日		日期：2017年9月19日	
				日期： 年 月 日	

综合楼、电控室、门卫室消缺检查记录

一、综合楼	备注
1、观景台地面砖嵌缝不严	后续整改
2、观景台四周护栏台清理浮灰及修补和喷外墙漆	已整改
3、避雷线引导观景台护栏	已整改
4、观景台楼梯护栏焊缝刷漆	已整改
5、二层上人屋面砖嵌缝不严、砂多水泥少。	后续整改
6、避雷线引线焊接搭接长度不够	后续整改
7、配电箱开关明细及箱体警示标志	已整改
8、二层个别门框上边缝未打胶	后续整改
9、吊顶部分房间墙上墨线	已整改
10、宿舍卫生间门开启方向装反 1 个门	已整改
11、宿舍卫生间卫生洁具阀门?	已安装
12、房间灯具安装后露线盒	已整改
13、二层洗衣房窗玻璃更换	已整改
14、窗户重新打胶及清理	已整改（基本合格）
15、洗浴间、厨房地面砖四周缝用白水泥填缝	后续整改
16、一层排水管装修（3 个房间）	已整改
17、会议室吊顶四周墨线清理	已整改
18、防火门框缺扣件、关不严、锁具、防锈及四周打胶	后续整改
19、门口大理石台阶嵌缝	已整改
20、真石漆墙面清理	后续整改

21、散水存水处修补及伸缩缝处理	后续整改
22、一层卫生间门口打胶	后续整改
23、二层走廊东侧南门 2 修补掉漆	后续整改
二、电控室	
1、电控室北侧换土	已整改
2、电控室灯具安装后露线盒	已整改
3、修补渗水处墙面漆	后续整改
4、换气扇处进水（增加防雨罩）	已整改
5、电缆沟盖板变形更换	已整改
6、外墙爬梯做防护	已整改
7、门口台阶修补	已整改
8、二次室踢脚线施工	已整改
9、高压柜门打不开	后续整改
10、高压室踢脚线上口修补	后续整改
三、门卫室	
1、门卫室门缝处理	已整改
2、企业墙大理石门口填缝（里侧）	后续整改
四、其他	
1、道路路沿石修补及清理浮灰	后续整改
2、路沿石割缝	已整改
3、道路伸缩缝处理	已整改

--	--

共计：38 项内容检查人员： 刘壮 郝亚洲 黎建光 刘朋 刘照胜 王生江 余昊

记录人： 刘朋 2017 年 9 月 12 日

检查完成情况人员：

刘壮 黎建光 余昊 2017 年 9 月 19 日