


监理安全检查记录表

检查类型: 专项安全检查


检查时间: 2017年05月20日

工程名称	海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站		
检查单位	常州正衡	被检查单位	山东同信
检查内容	施工现场临时用电文明施工。		
参加人员	施工单位: 山东同信。 监理单位: 常州正衡		
检查记录	1. III 标钢筋制作区 = 级配电箱落地设置。 2. 4 区站, 电缆与钢筋材料一同设置未分开隔离。 3. 4 区站木工锯铁壳开关未接地。 4. 外线用电未设置二级漏电空开, 一闸多机, 开关落地设置。 5. II 标钢筋制作区临时配电箱排乱搭, 绝缘不到位。 6. IV 标钢筋成品与电缆未分开处理。 7. II 标电话工棚, 正光照明。 8. II 标电话工棚, 长明灯, 无人灯。 9. II 标电话棚, 空开未隔离, 与帐篷铁件直接固定。		
检查结论及要求	尽快整改, 限期一周检查闭环。		
施工单位:	王明		监理单位: 熊晖峰
安全员签字:	2017年05月20日		监理人员签字: 卢洪彦 总监理工程师签字: 卢洪彦 2017年05月20日

注: 检查类型可填为: 定期安全检查、专项安全检查、隐患整改复查。

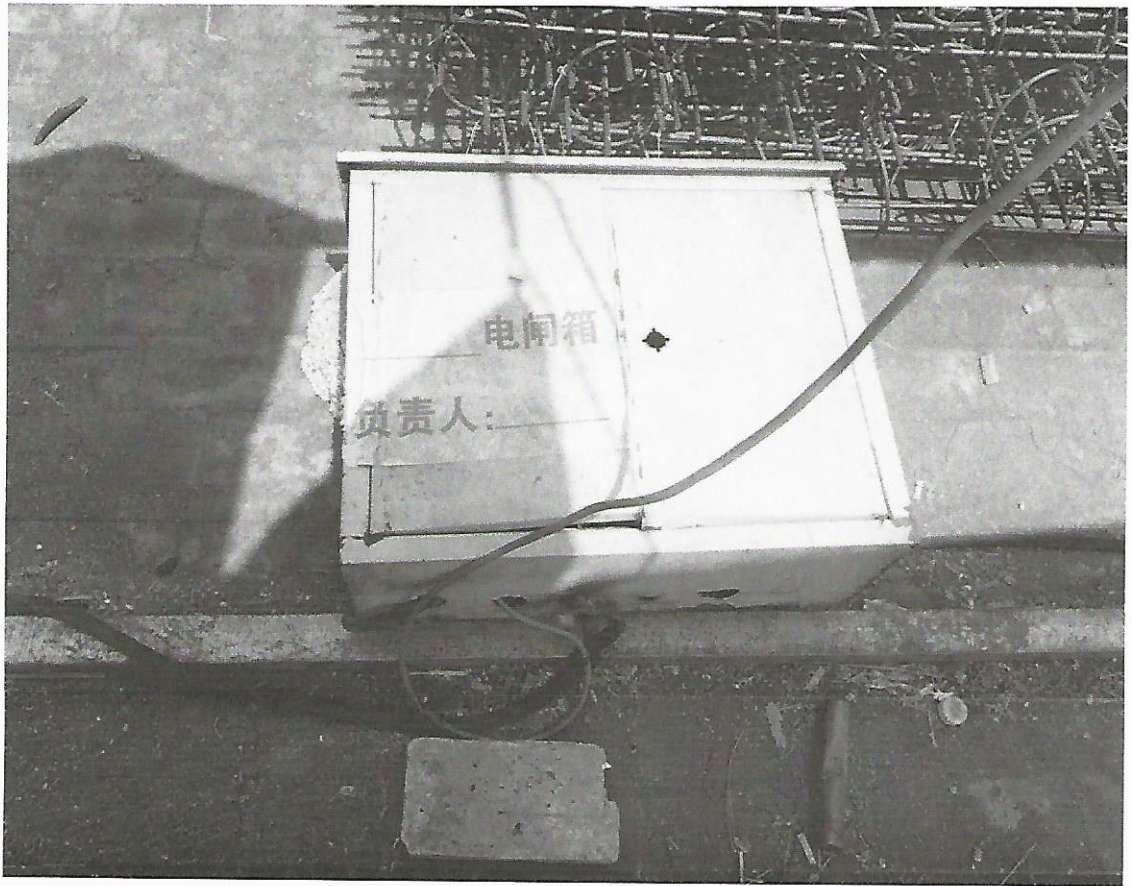


III 标钢筋笼制作区，二级配电箱落地设置，极易受潮漏电，发生触电事故。

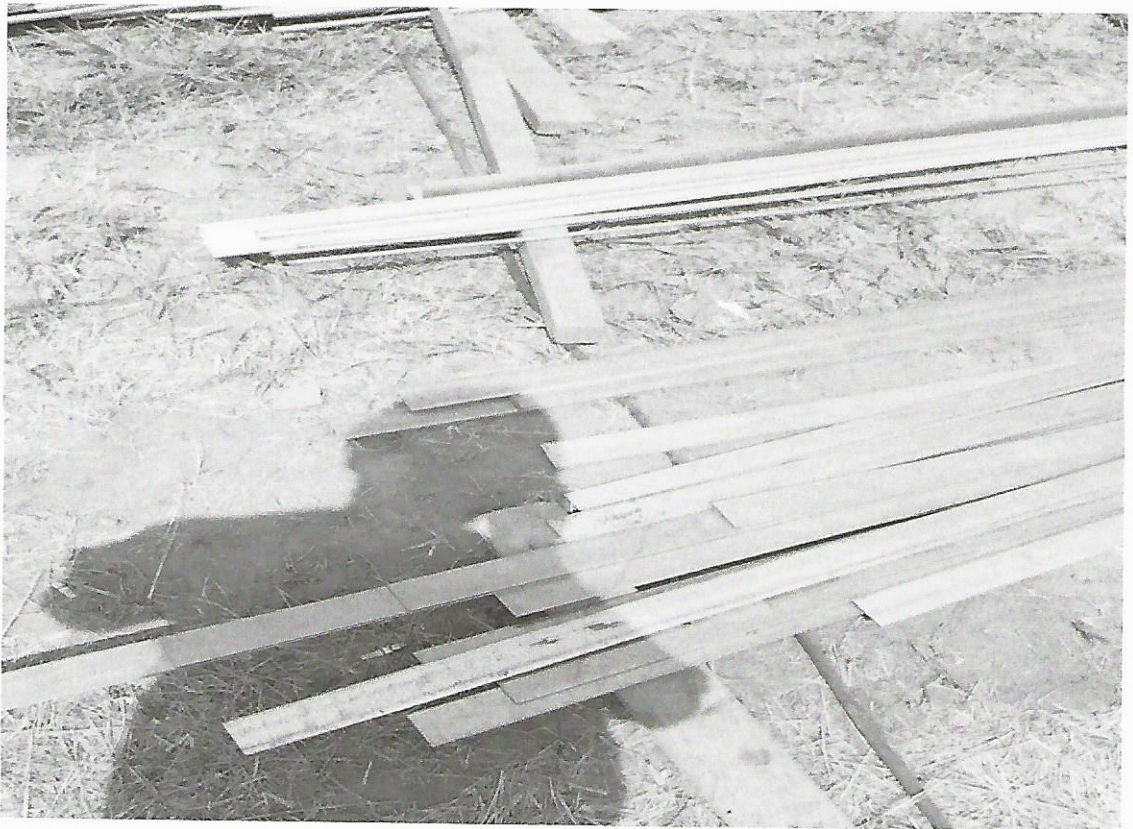


升压站电缆与材料未分开放置，易造成后续电缆保护层破坏，发生触电事故。



升压站木工锯台铁壳开关未接地，易造成漏电触电事故。

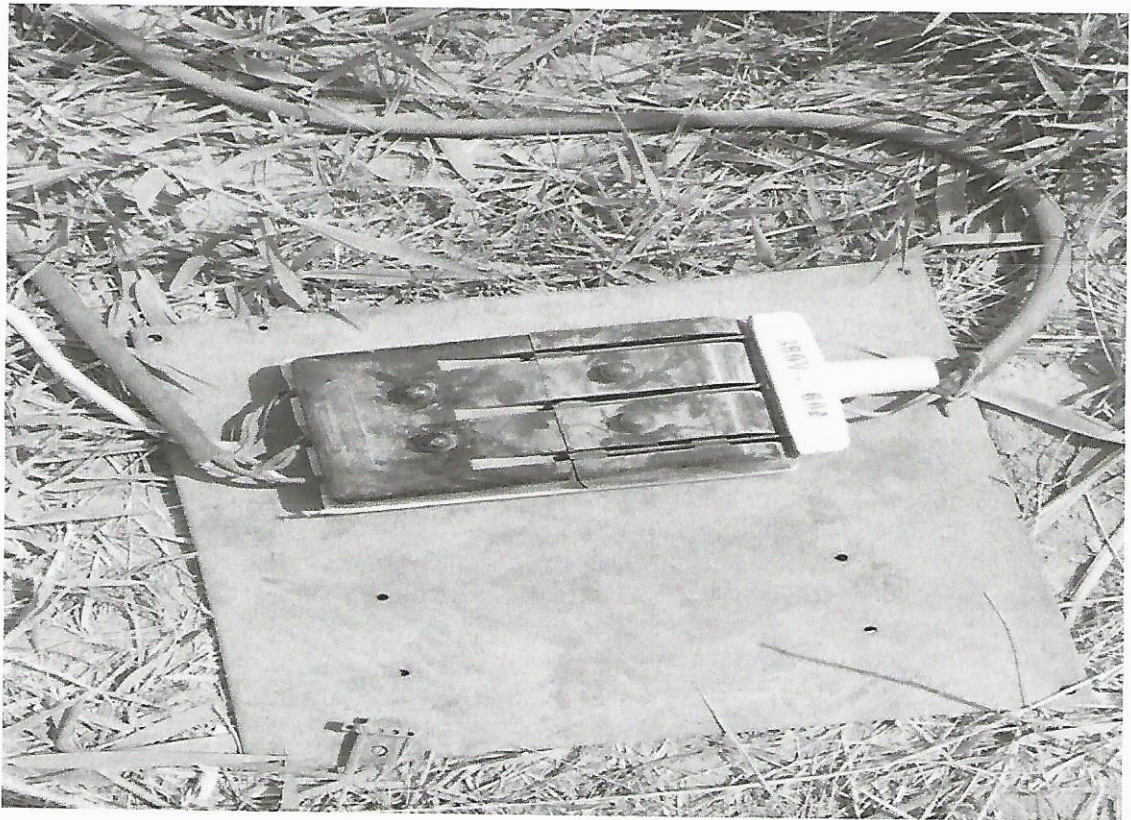

外线钢筋制作区域，现场二级箱内未设置漏电空开，一闸控制多台设备，易造成触电事故。

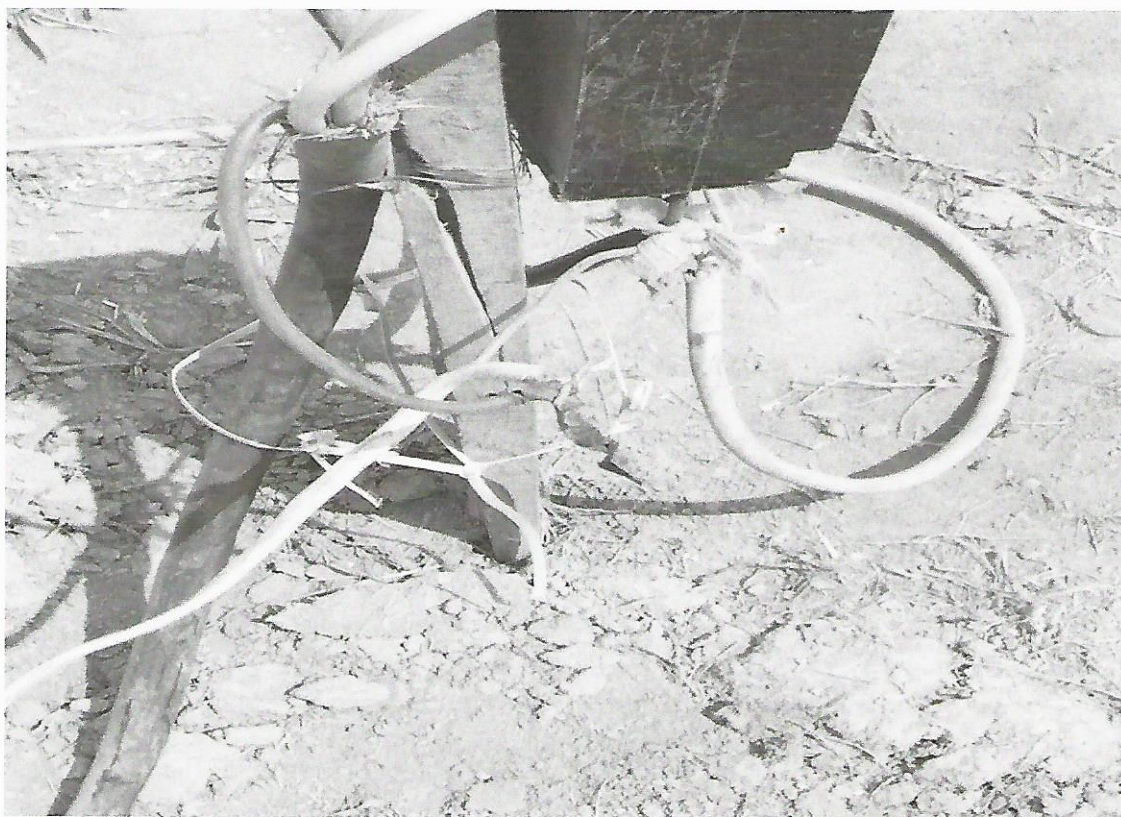

II 标钢筋笼制作区域，临时拖线插排未单独设置空开保护、混乱存在触电事故。




II 标钢筋笼制作区域，电缆与钢筋头未分开放置，易造成后续电缆保护层破坏，发生触电事故。



II 标生活帐篷卫生环境差。



II 标生活帐篷无人灯。既浪费又易发生火灾事故。

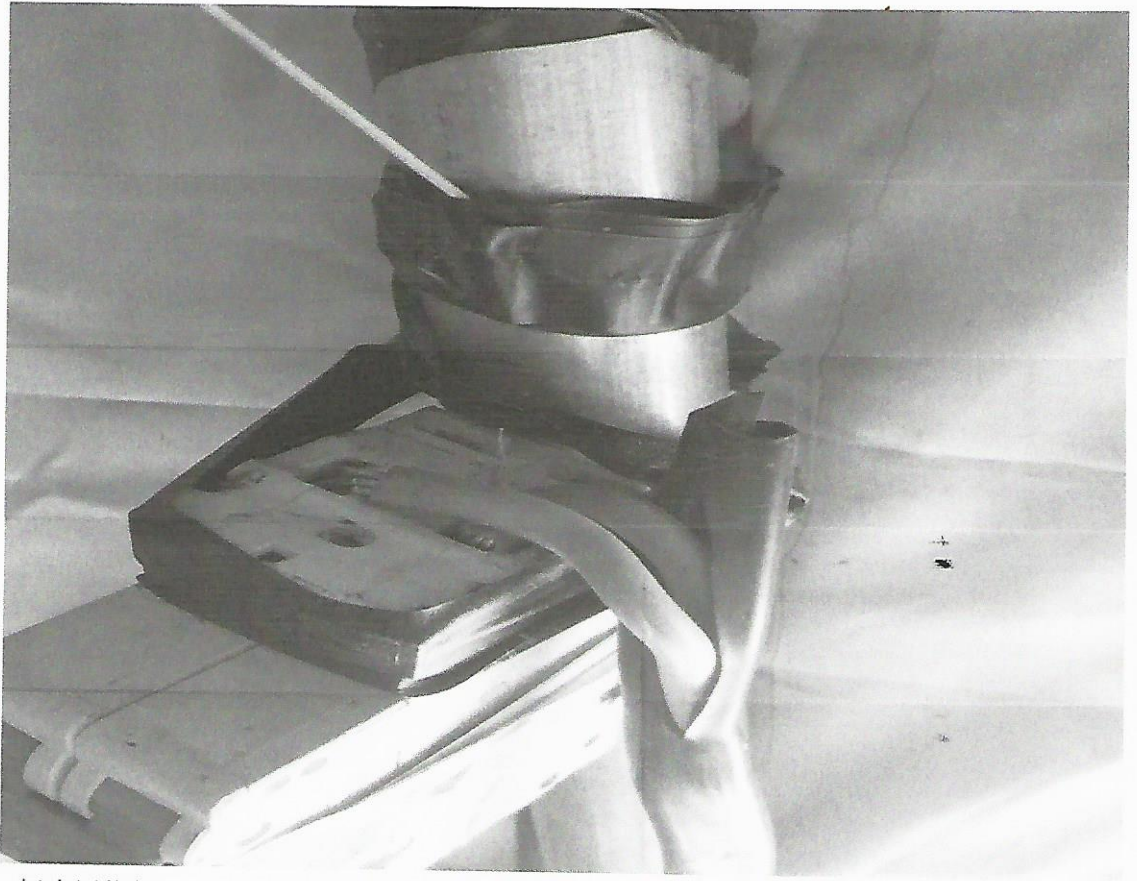

II 标生活帐篷开与铁构架直接固定，电缆端线芯外露，极易造成触电事故。