

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

## 滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目

### 监 理 应 急 预 案

常州正衡电力工程监理有限公司  
滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目  
监理项目部  
2018 年 04 月

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

批准：                    年    月    日

审核：                    年    月    日

编制：                    年    月    日

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

## 目 录

1、编制依据	2
2、应急组织机构及其职责	2
3、危急事件的预防	4
4、现场应急处置方案的启动	14
5、应急救援措施	14

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

## 1、编制依据

- (1) 工程建设施工监理合同。
- (2) 本工程的监理规划。
- (3) 本工程项目法人与施工项目部的工程建设合同。
- (4) 《中华人民共和国安全生产法》；
- (5) 《建设工程监理规范》GB50319-2013；
- (6) 《电力安全监察规定》电安生（1995）687 号；
- (7) 《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部 81 号令）；
- (8) 《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）（2006 版）；
- (9) 《安全生产监督规定》国电总[2001]793 号；
- (10) 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）
- (11) 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49 号；
- (12) 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011；
- (13) 《电力安全生产工作规定》；

## 2 应急组织机构及其职责

### 2.1 应急指挥机构

#### 2.1.1 应急救援小组

组 长：苗守明

成 员：胡 景 郭瑞卿

#### 2.1.2 应急联络电话：

火警电话：119 急救中心：120 匪警电话：110 交通事故：122

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

## 2.2 应急救援组长职责：

(1) 事故发生后，成立现场指挥部，批准现场救援方案，组织现场抢救。按事故的性质程度，负责向公司领导、地方政府及上级主管部门报告事故情况和事故处理情况。

(2) 负责组织定期进行事故应急救援演练。

## 2.3 应急救援小组成员职责：

(1) 负责在紧急情况发生时，组织协调各相关部门作出应急响应，并将有关情况向公司汇报。

(2) 负责对监理部环境潜在事故或紧急情况进行控制，负责本部门的应急与响应以及事故的处理工作。

(3) 所有施工现场操作和协调，包括与指挥中心的协调；现场事故评估。

(4) 保证现场人员和公众应急反应行动的执行；

(5) 做好与消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门的联系；

(6) 引导现场作业人员从安全通道疏散；

(7) 对受伤人员进行营救至安全地带。

(8) 抢救可以转移的场区内物资；

(9) 转移可能引起新危险源的物资到安全地带。

(10) 应用器材进行初期的消防灭火自救工作；

(11) 协助消防部门进行消防灭火的辅助工作。

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

(12) 对场内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作；

(13) 疏散场区内外人员撤出危险地带。

### 3 危急事件的预防

#### 3.1 触电事件的预防

##### 3.1.1 产生的原因分析

(1) 不按规定正确搭接临时电源。

(2) 电动工器具未使用漏电保护器，使用绝缘不合格的电动和绝缘工器具。

(3) 电焊作业现场（绝缘老化或接地不规范等）。

(4) 生活用电不按规定正确使用。

##### 3.1.2 预防此类危急事件的措施

(1) 加强员工“安规”的学习，从思想上认识到触电事故带来的危害，防止触电事故的发生。

(2) 加强员工的紧急救护意识培训，进行预防触电培训和触电紧急救护法培训。

#### 3.2 火灾事故的预防

(1) 建立健全消防、保卫网络，制定严格的管理制度，在驻地、作业点、物资站等防火部位配备足够数量的消防器材。

(2) 消防安全管理必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“安全第一”的思想，按照“谁主管，谁负责”的原则，实行安全自查，隐患自改，责任明确，分工负责。

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

(3)项目部应将消防法规、消防知识列为职工教育的一项内容，做好新进职工上岗前的消防知识培训工作。

(4)易燃易爆仓库要设置在距离宿舍、明火、重要设备等 25 米以外处，其结构必须是阻燃材料建造，门窗向外开，此处不设照明电路。

(5)施工中乙炔钢瓶和氧气瓶，必须有大于 5 米的间距，并有防止回火装置。

(6)项目部对电源线路、电器设备和电源控制箱，实行统一管理，电工持证上岗，严格按操作规程工作，严禁违章作业。加强用电监视工作，防止用电线路、电器设备超负荷运行。

### 3.3 食物中毒事故的预防

(1) 加强食堂卫生管理工作，落实食品安全责任人制度。

(2) 因工作需要到现场就餐的工作人员，应在饭菜送至现场后及时就餐，避免野外卫生环境污染食物。

### 3.4 施工现场人员伤亡事故的预防

#### 3.4.1 起重机挤压事故的预防

(1)起重机机体与固定物、建筑物之间要有适当的距离，至少要有 0.5m 间距，作业时禁止有人通过。

(2)应合理布置场地、堆放重物。货物的堆放应有适当间隙，巨大构件和容易滚动及翻倒的货物要码放合理，便于搬运。

(3)应选择适合所吊货物的吊具和索具，合理地捆绑与吊挂，避免在空中旋转或脱落。禁止直接用手拖拉旋转的重物，信号指挥人员要按原定的吊装方案指挥。

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

(4)设备上的各种安全防护装置应完好齐全,不得使用安全防护装置不完整或已失效的设备。

### 3.4.2 起重作业高处坠落事故预防

人员在离地大于 2m 的高度进行起重机的安装、拆卸、检查、维修或操作等作业时,起重机上的安全防护设施齐全、可靠,防止人员坠落。

(1)提升高度限位器要保证有效,避免过卷扬事故,司机在作业前要检查提升高度限位器是否有效,失效时应不准启动;

(2)要注意检查吊钩,是否有磨损或有无裂纹变形,该报废的不准使用;

(3)要检查钢丝绳的状况,每班操作前都必须将钢丝绳从头到尾的细致检查一遍,是否有磨损、断丝、断脱,有无显著变形、扭结、弯折等,不符合的要及时更换。

### 3.4.3 起重机倾翻、折断、倒塌事故预防

(1)应正确操作起重设备,严禁超载作业或任意扩大使用范围。流动式起重机工作前按要求平整场地,打好支腿,并挂上停车制动器。

(2)每次使用都要对各主要部件和安全装置进行检查,防止由于机械部件的损坏而发生折断倾翻事故。

(3)钢丝绳、吊钩、滑轮、安全装置及起重机械工器具等定期按有关标准进行检验、检查和保养,确认符合安全要求后方可使用。

(4)两人以上从事起重作业,必须有一人任起重指挥,现场其他起重作业人员或辅助人员必须听从起重指挥的统一指挥,但在发生紧急

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

危险情况时，任何人都可以发出符合要求的停止信号和避让信号。

(5)起重作业严格执行“十不吊”。起重钢丝绳在棱角处采取垫方木和包裹麻片的保护措施，千斤绳不得打扭、绞使用。

#### 3.4.4 起重机械触电事故预防

起重机工作时防止碰触架空电力线路或其它运行的电力设备造成触电事故，臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物应与架空电力线保持一定的安全距离；同时要注意检查起重机的接地电阻和绝缘电阻，保证接地和绝缘良好。

#### 3.4.5 机械伤害防范措施

(1)操作各种机械人员必须经过专业培训，能掌握该设备性能的基础知识，经考试合格，持证上岗。

(2)检修机械必须严格执行断电、挂“禁止合闸、有人工作”警示牌并设专人监护或隔离等措施。

(3)转动机械和传动装置的外露部分应装设可靠的防护罩、盖或栏杆方可使用。严禁带手套或手上缠抹布，在裸露的球轮、齿轮、链条、钢绳、皮带、轴头等转动部分进行清扫或其他的工作。工作人员应特别小心，不使衣服及擦拭材料被机器挂住，扣紧袖口。

(4)机械设备工作时，禁止进行润滑、清洁（清扫）、拆卸、修理等工作。转动和传动机械等设备检修时必须切断电源，并采取防止转动、移动的可靠措施。检修后进行开停试运行前，应将防护设施装设好，方可进行试运行。

(5)机械上的各种安全防护装置及监测、指示、报警、保险、信号

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。

(6)严禁在运行中将转动的设备防护罩或遮栏打开，或将手伸进遮栏内。电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设牢固的遮栏或护罩。

#### 3.4.6 高处坠落防范措施

(1)高处作业人员要按规定经培训合格后持证上岗，同时加强职工的安全教育和培训，增强自我保护意识。

(2)参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽，系好安全带，衣着轻便，穿软底鞋；安全带必须拴在牢固的构件上，不得低挂高用。

(3)基坑周边、料台周边等临边高处作业，必须设置防护栏杆。

(4)高处作业人员在作业过程中不得失去安全防护，在铁塔或其它高处作业转移时应用水平安全绳、安全带（绳）等随时进行保护。

(5)用于高处作业的防护设施，不得擅自拆除，确因作业需要临时拆除必须经负责人同意，并在原处采取相应的可靠的防护措施，完成作业后必须立即恢复。

#### 3.4.7 物体打击防范措施

(1)高处作业和起重作业现场，现场设置安全标志、围栏，禁止无关人员进入施工现场并专人监护。

(2)高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。

(3)在起吊、牵引过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

和起吊物的下面，严禁有人逗留和通过。吊运重物不得从人头顶通过，吊臂下严禁站人。不准用手拉或跨越钢丝绳。

(4)在高处上下层同时作业时，中间应搭设严密牢固的防护隔离设施，以防落物伤人。工作人员必须正确佩戴安全帽。

(5)钻床、金属切削机床等加工件的固定夹具应完好，防夹具脱落装置应可靠。加工时，夹具应将工件夹紧，防止工件飞脱伤人。

(6)排除设备故障或清理卡物件料前，必须停机。机械运行过程中，为避免工具、工件、联结件、紧固件等甩出伤人，应有防松脱措施和配置防护罩或防护网等安全措施。

#### 3.4.8 触电防范措施

(1)施工安装维修或拆除临时用电工程，均由取得合格证的电工完成。

(2)施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)的规定。

(3)独立的配电系统必须采用 TN-S (三相五线制) 接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

(4)电焊机应可靠接地，高、低压侧接线柱必须设护罩，以防工作中误触碰。不停电更换焊条，必须戴焊工手套进行。

(5)在高压线附近进行施工作业时，使用的施工机具、设备应与高压线保持足够的安全距离。达不到规定的安全距离时，必须采取可

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

靠的安全防护措施。

(6)每一个附件安装工作点,在正式作业开始前首先设置好工作接地。工作接地使用截面积不小于 25mm<sup>2</sup> 的编织铜线作接地引线。工作完成后,拆除工作接地。

(7)附件全部安装完毕后,保留部分临时接地做半永久性接地,拆除其余临时接地。半永久性接地作好记录、定期检查,保留至竣工验收后、启动运行前拆除。

(8)装、拆接地线顺序要正确,并均应使用绝缘棒。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。

雷电发生时,严禁携带金属物体在露天行走;严禁靠近电器设备;严禁人员停留空旷地带、电线杆和高压电线下。

### 3.4.9 坍塌事故防范措施

(1)基坑开挖前必须做好降(排)水工作,并采取保护措施。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、边坡和基础桩的支护、土质情况确定,并不得小于 1.5m。

(2)基坑施工前,首先应按照规范的要求,依据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节的条件等因素选择坑壁的形式。

(3)基坑土方开挖前,应根据基坑坑壁形式、降排水要求等对机械操作人员进行交底。开挖时,应有质检人员在场,对开挖深度、坑壁坡度进行监控,防止超挖。

(4)在基坑施工产前,应摸清基坑周边的管网情况,避免在施工过

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

程中对管网造成损害，出现爆或渗漏。同时为减少地表水渗入坑壁土体，施工现场内应设地表排水系统，对雨水、施工用水、从降水井中抽出的地下水等进行有组织排放，对坑边的积水坑、降水沉砂池应做防水处理，防止出现渗漏。

(5)对采用支护结构的坑壁应设置泄水孔，保证护壁内侧土体内水压力能及时消除，减少土体含水率，也便于观察基坑周边土体内地表水的情况，及时采取措施。

(6)挖掘机在基坑开挖前和作业中要经常检查边坡有无异常情况，如发现异常情况要立即停止作业，并将挖掘机开往安全的地方停放，确保人、机安全。

(7)基坑的监测是防止基坑发生坍塌的重要手段。现场监测重点：支护结构水平位移，周围建筑物、地下管线变形，地下水位的观测，基坑外地面沉降或隆起变形，基坑底部及周边地体变形。当观测数据异常时，必须立即停止施工，及时查明原因，做好支护加固调整措施，确保基坑安全。

#### 3.4.10 跨越架倒塌事故的防范措施

(1)跨越架搭设必须选用具有专业资质等级条件和施工能力的分包商。

(2)架子工必须经培训考试合格，持证上岗，工作时佩带好个人防护用品，支搭脚手架严格按方案施工，做好脚手架拉接点拉牢工作，防止架体倒塌。

(3)所有架体平台，架设好后，必须经各方专业技术人员验收签字

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

后，方可投入使用。

(4)跨越架必须定期检查，大风、大雨、雪后应进行全面检查，如有松动、折裂或倾斜等情况，应及时坚固或更换；在作业过程中，若发现脚手架立杆沉陷或悬空、联接松动、架子歪斜变形等现象，应立即停止作业并报告，待问题处理并经重新验收合格后方可进行作业。

(5)对跨越架施工和施工现场安全情况进行检查和监督，安全技术交底要有针对性。

(6)跨越架塔设之前，必须对所用钢管、扣件、底座、钢（木）脚手板等材料进行场外检查、检验，确认合格后方可运至施工现场使用。

(7)跨越架安全检查要把住脚手架“十道关”：材质关、尺寸关、铺板关、护栏关、连结关、承重关、上下关、雷电关、挑梁关、检验关。

#### 3.4.11 火灾事故防范措施

(1)建立健全消防、保卫网络，制定严格的管理制度，在驻地、作业点、物资站等防火部位配备足够数量的消防器材。

(2)消防安全管理必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“安全第一”的思想，按照“谁主管，谁负责”的原则，实行安全自查，隐患自改，责任明确，分工负责。

(3)项目部应将消防法规、消防知识列为职工教育的一项内容，做好新进职工上岗前的消防知识培训工作。

(4)易燃易爆仓库要设置在距离宿舍、明火、重要设备等 25 米以

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

外处，其结构必须是阻燃材料建造，门窗向外开，此处不设照明电路。

(5)施工中乙炔钢瓶和氧气瓶，必须有大于 5 米的间距，并有防止回火装置。

(6)项目部对电源线路、电器设备和电源控制箱，实行统一管理，电工持证上岗，严格按操作规程工作，严禁违章作业。加强用电监视工作，防止用电线路、电器设备超负荷运行。

### 3.4.12 电网、设备事故防范措施

(1)邻近或交叉电力线路作业、线路停电作业等，在施工前应编写专项施工方案，施工前应进行安全技术交底，使施工人员清楚各项技术参数及施工要求。

(2)跨越电力线路、变电所改扩建施工严格执行现场勘察制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断制度、工作结束和恢复送电制度（或工作间断、转移和终结制度）。

(3)跨越架（网）搭拆及强度满足《跨越电力线路架线施工规程》DL5106-1999 要求。

(4)跨越架搭设前，征得被跨越物所属单位同意。跨越不停电电力线架线施工前，应向运行部门书面申请“退出重合闸”，落实后方可进行不停电跨越施工；施工过程中，必须邀请被跨越电力线的运行部门进行现场监护。

(5)跨越架经使用项目部验收合格后方可使用。跨越架顶面的搭设和拆除，应在被跨越电力线停电后进行。跨越架搭设要考虑导线发生风偏后满足安全要求，强风、暴雨过后应对跨越设施进行检查，确认

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

合格后方可使用。

(6)架线施工前做好牵张循环过程中选用的锚固工具、牵张设备、导引绳、牵引绳和连接等施工工器具检查试验工作。

(7)邻近带电体作业，施工机具、设备、材料、人员等要满足规定要求。

### 3.5 交通事故的预防

(1)建立健全交通安全管理机构，按照“谁主管、谁负责”的原则，对本项目部所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。

(2)加强对各种车辆维修管理。各种车辆的技术状况必须符合国家规定，安全装置完善可靠。对车辆必须定期进行检修维护，在行驶前、行驶中、行驶后对安全装置进行检查，发现危及交通安全问题，必须及时处理，严禁带病行驶。

(3)加强对驾驶员的管理，提高驾驶员队伍素质。定期组织驾驶员进行安全技术培训，提高驾驶员的安全行车意识和驾驶技术水平。对考试、考核不合格或经常违章肇事的应不准从事驾驶员工作。

(4)严禁酒后驾车，私自驾车，无证驾车，疲劳驾驶，超速行驶，超载行驶。

## 4 现场应急处置方案的启动

(1)事故发生后，事故现场的监理人员，应及时将现场情况报告应急救援小组的正、副组长，事故现场的其他作业人员也可直接报告应急救援小组的正、副组长，同时将情况报告相关部门；

(2)应急救援小组的正、副组长接到报告后，根据具体情况，确定是否启动本预案。

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

## 5 应急救援措施

### 5.1 触电事件应急救援措施

(1) 接到事故现场有关人员报告后，凡在现场的应急救援指挥机构小组成员（包括组长、副组长、成员）必须立即奔赴事故现场组织抢救，做好现场保卫工作，保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

(2) 发生人员触电时，应立即断开有关电源，使触电者在脱离电源后在没有搬移、不急于处理外伤的情况下，立即进行心肺复苏急救，根据伤情迅速联系医疗部门救治。发现触电者呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸循环，对脑、心重要脏器供氧。

(3) 触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员。脱离电源要把触电者接触的部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中，救护人员也要注意保护自己。

(4) 如果触电者处于高处，为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施。

(5) 触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关、刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者；也可抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

的裸露身体；也可用绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者；救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上进行救护。

(6) 触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（绝缘手套、穿绝缘鞋、并使用绝缘棒）解脱触电者，救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

(7) 高处触电紧急救护：救护人员应在确认触电者已与电源隔离，且救护人员本身所涉及环境安全距离危险电源时，方能接触伤员进行抢救，并应注意防止发生高空坠落的可能性。如伤员停止呼吸，立即口对口（鼻）吹气 2 次，再测试颈动脉，如有搏动，则每 5 秒继续吹一次，如颈动脉无搏动时，可用空心拳头叩击心前区域数次，促使心脏复跳。高处发生触电，为使抢救更为有效，应及时设法将伤员送至地面。在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速有效的措施送至平台上。触电伤员送至地面后，应立即继续按心肺复苏法坚持抢救。按心肺复苏法支持生命的三项基本措施：通畅气道，口对口（鼻）人工呼吸法，胸外按压。

(8) 触电伤员停止呼吸，重要的是始终确保气道通畅。如发现伤员口内有异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一个手指或两手指交叉从口角插入，取出异物；操作中注意防止将异物推到咽喉深部。

(9) 在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深呼气后，与伤员口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次 1 至 1.5 秒。如两次吹气

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

后测试颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。除开始时大口吹气两次外，正常口对口（鼻）呼吸的吹气量不需过大，以免引起胃膨胀。吹气和放松时要注意伤员胸部应有起伏的呼吸动作。吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正。触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时，要将伤员嘴紧闭，防止漏气。

## 5.2 火灾事故应急救援措施

任何员工一旦发现火情，视火情的严重程度进行以下操作：

(1)局部轻微着火，不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。

(2)局部着火，可以扑灭但有可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，一方面立即通知周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大，一方面向现场管理者汇报。

(3)火势开始蔓延扩大，不可能马上扑灭的，按照以下情况处理：

a 现场最高领导者立即进行人员的紧急疏散，指定安全疏散地点，并组织清点疏散人数，发现有缺少人员的情况时，立即通知项目经理或消防队员。

b 现场最高领导者马上向公司领导汇报。

c 现场最高领导者立即拨打消防报警电话“119”，并组织人员到火场切断电源、维持秩序。

d 若有人员受伤，立即送往医院或并拨打救护电话“120”与医院联系。

## 5.3 食物中毒事故应急救援措施

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

(1) 立即向急救中心 120 呼救。讲清中毒人员症状、持续时间、人数、地点，并派人到路口接应。

(2) 用人工刺激法，用手指或钝物刺激中毒者的咽弓及咽后壁，用来催吐，如此反复直到吐出物为清亮液体为止。

(3) 对可疑的食物禁止再食用，收集呕吐物、排泄物及血尿医院做毒物分析。

(4) 对于催吐无效或神态不清者可让其喝牛奶或蛋清等润滑剂来洗胃，结合毒物而防止毒物的吸收并保护胃粘膜。

(5) 用硫酸镁 15~30 克加水 200 毫升来给中毒者导泻。

(6) 项目部指挥小组接到报告后，即指令全体人员在第一时间赶赴现场，了解和掌握疫情，开展抢救和维护现场秩序，封存事故现场，获取中毒食品化验样品，供卫生防疫部门检验。

(7) 现场安全员应对中毒事故进行原因分析，制定相应的纠正预防措施，认真填写事故调查报告，并上报公司及有关上级机关。

#### 5.4 坍塌倒塌事故应急措施

(1) 清理坍塌物，寻找被掩埋的伤员及时脱离危险区。

(2) 清除伤员口、鼻内杂物、凝血块等，将昏迷伤员舌头拉出，以防窒息。

(3) 有伤员出血等情况，先进行简易包扎、止血或简易骨折固定。

(4) 对呼吸、心脏停止跳动的伤员予以心脏复苏。

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

(5) 尽快与 120 急救中心（附近可直接打医院电话）取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

(6) 组织人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症的发生，并将其转移到安全地方。

(7) 如有骨折时应及时用夹板等简易固定后立即送医院。

(8) 及时对坍塌、倒塌的基坑、结构架体进行加固处理。

(9) 在没有人员受伤的情况下，现场负责人应根据实际情况

(10) 专职安全监理工程师任务是协助施工单位维持现场秩序、保护事发现场、做好当事人、周围人员的问讯记录，保持与当地公安部门的沟通。

## 5.5 交通事故应急措施

(1) 迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。

(2) 迅速向应急相应小组简要汇报事故情况，并根据事故现场情况，商请卫生、保险、交通、消防等部门予以配合，协同进行伤员抢救和现场勘查、施救工作。

(3) 设立明显警示标志，标明车辆通行路线，并封闭、保护现场。

(4) 视其伤情采取报警直接送往医院，或待简单处理后去医院检查。

(5) 伤员有骨折、关节伤、肢体挤压伤、大块软组织伤都要固定。

(6) 若伤员有断肢情况发生应尽量用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送医院。

(7) 在现场为预防感染、止痛，可以给伤员用抗生素和止痛剂。

 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	滁州德轮橡胶 5.8 兆瓦分布式光伏发电项目
	文件名称	监理应急预案

(8) 记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。

(9) 应急相应小组接到报告后，应立即在第一时间赶赴现场，了解掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场受伤程度等第一手资料。

## 5.6 火工品爆炸应急措施

(1) 当发生火工品爆炸时，指挥所有人员应立即撤离现场至安全位置，并立即清点作业人员人数，查看有无人员伤亡情况，及时向现场领导和建指指挥部领导汇报。

(2) 接通知后，立即启动应急抢险程序，减少或降低爆炸损失。

(3) 在确认不会再次发生爆炸后（一般在 15 分钟以后），方可派专职安全员进入爆炸区域进行检查；

(4) 协助施工单位设置安全警戒线，防止其他人员进入危险区域，并保护好现场，以便调查事故原因。

(5) 抢救出伤员时，应根据伤者的伤势程度，由医务人员进行必要的现场救治措施（如止血、包扎等）后，按“先重后轻”的原则，立即将伤者送医院进行抢救、治疗。

(6) 若有重伤以上情况，无法及时进行救援时，应立即向上级机关、地方政府或紧急救助机构请求救援，同时做好相关配合救援工作。