监理工程师通知单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-TZD-03

致 东风设计研究院有限公司 （EPC 承包单位）：

主题：现场钢结构安装质量问题

内容：

日常巡查现场，发现以下钢结构质量问题：

1、部分 MS-1 型钢柱底部固定孔开孔尺寸较大，底部支撑螺母仅有少量接触面，未加垫片增大接触面，如就此继续施工，将严重影响立柱结构稳定。

2、部分 MS-1 型钢柱底部钢板与上部立柱为现场加工连接，仅为点焊固定，未满焊固定，在该型号钢柱其他部件及工序施工前，必须将其满焊到位。

3、总装车间南面部分 MS-2 型钢柱上部钢梁变形扭曲较大，少数固定檩条托板变形移位，影响安装质量及外观效果。变形过大的应更换，在调整完成前不得进行其他零部件安装。

4、部分 MS-2 型钢柱刷漆直接刷到底，未在下部砼包封部位留出余地，影响与砼接触，从而影响砼包封质量。

以上存在的质量问题及其他未详事项要求你方立即组织人员进行整改，整改到位后报监理部复查，复查通过方可进行下道工序施工，未经验收而擅自施工，造成的影响、责任由你方自行承担。

限 2016 年 09 月 30 日前回复。

附件：现场照片

抄送：苏州天穗新能源科技有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日　　期：2016.9.27

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。

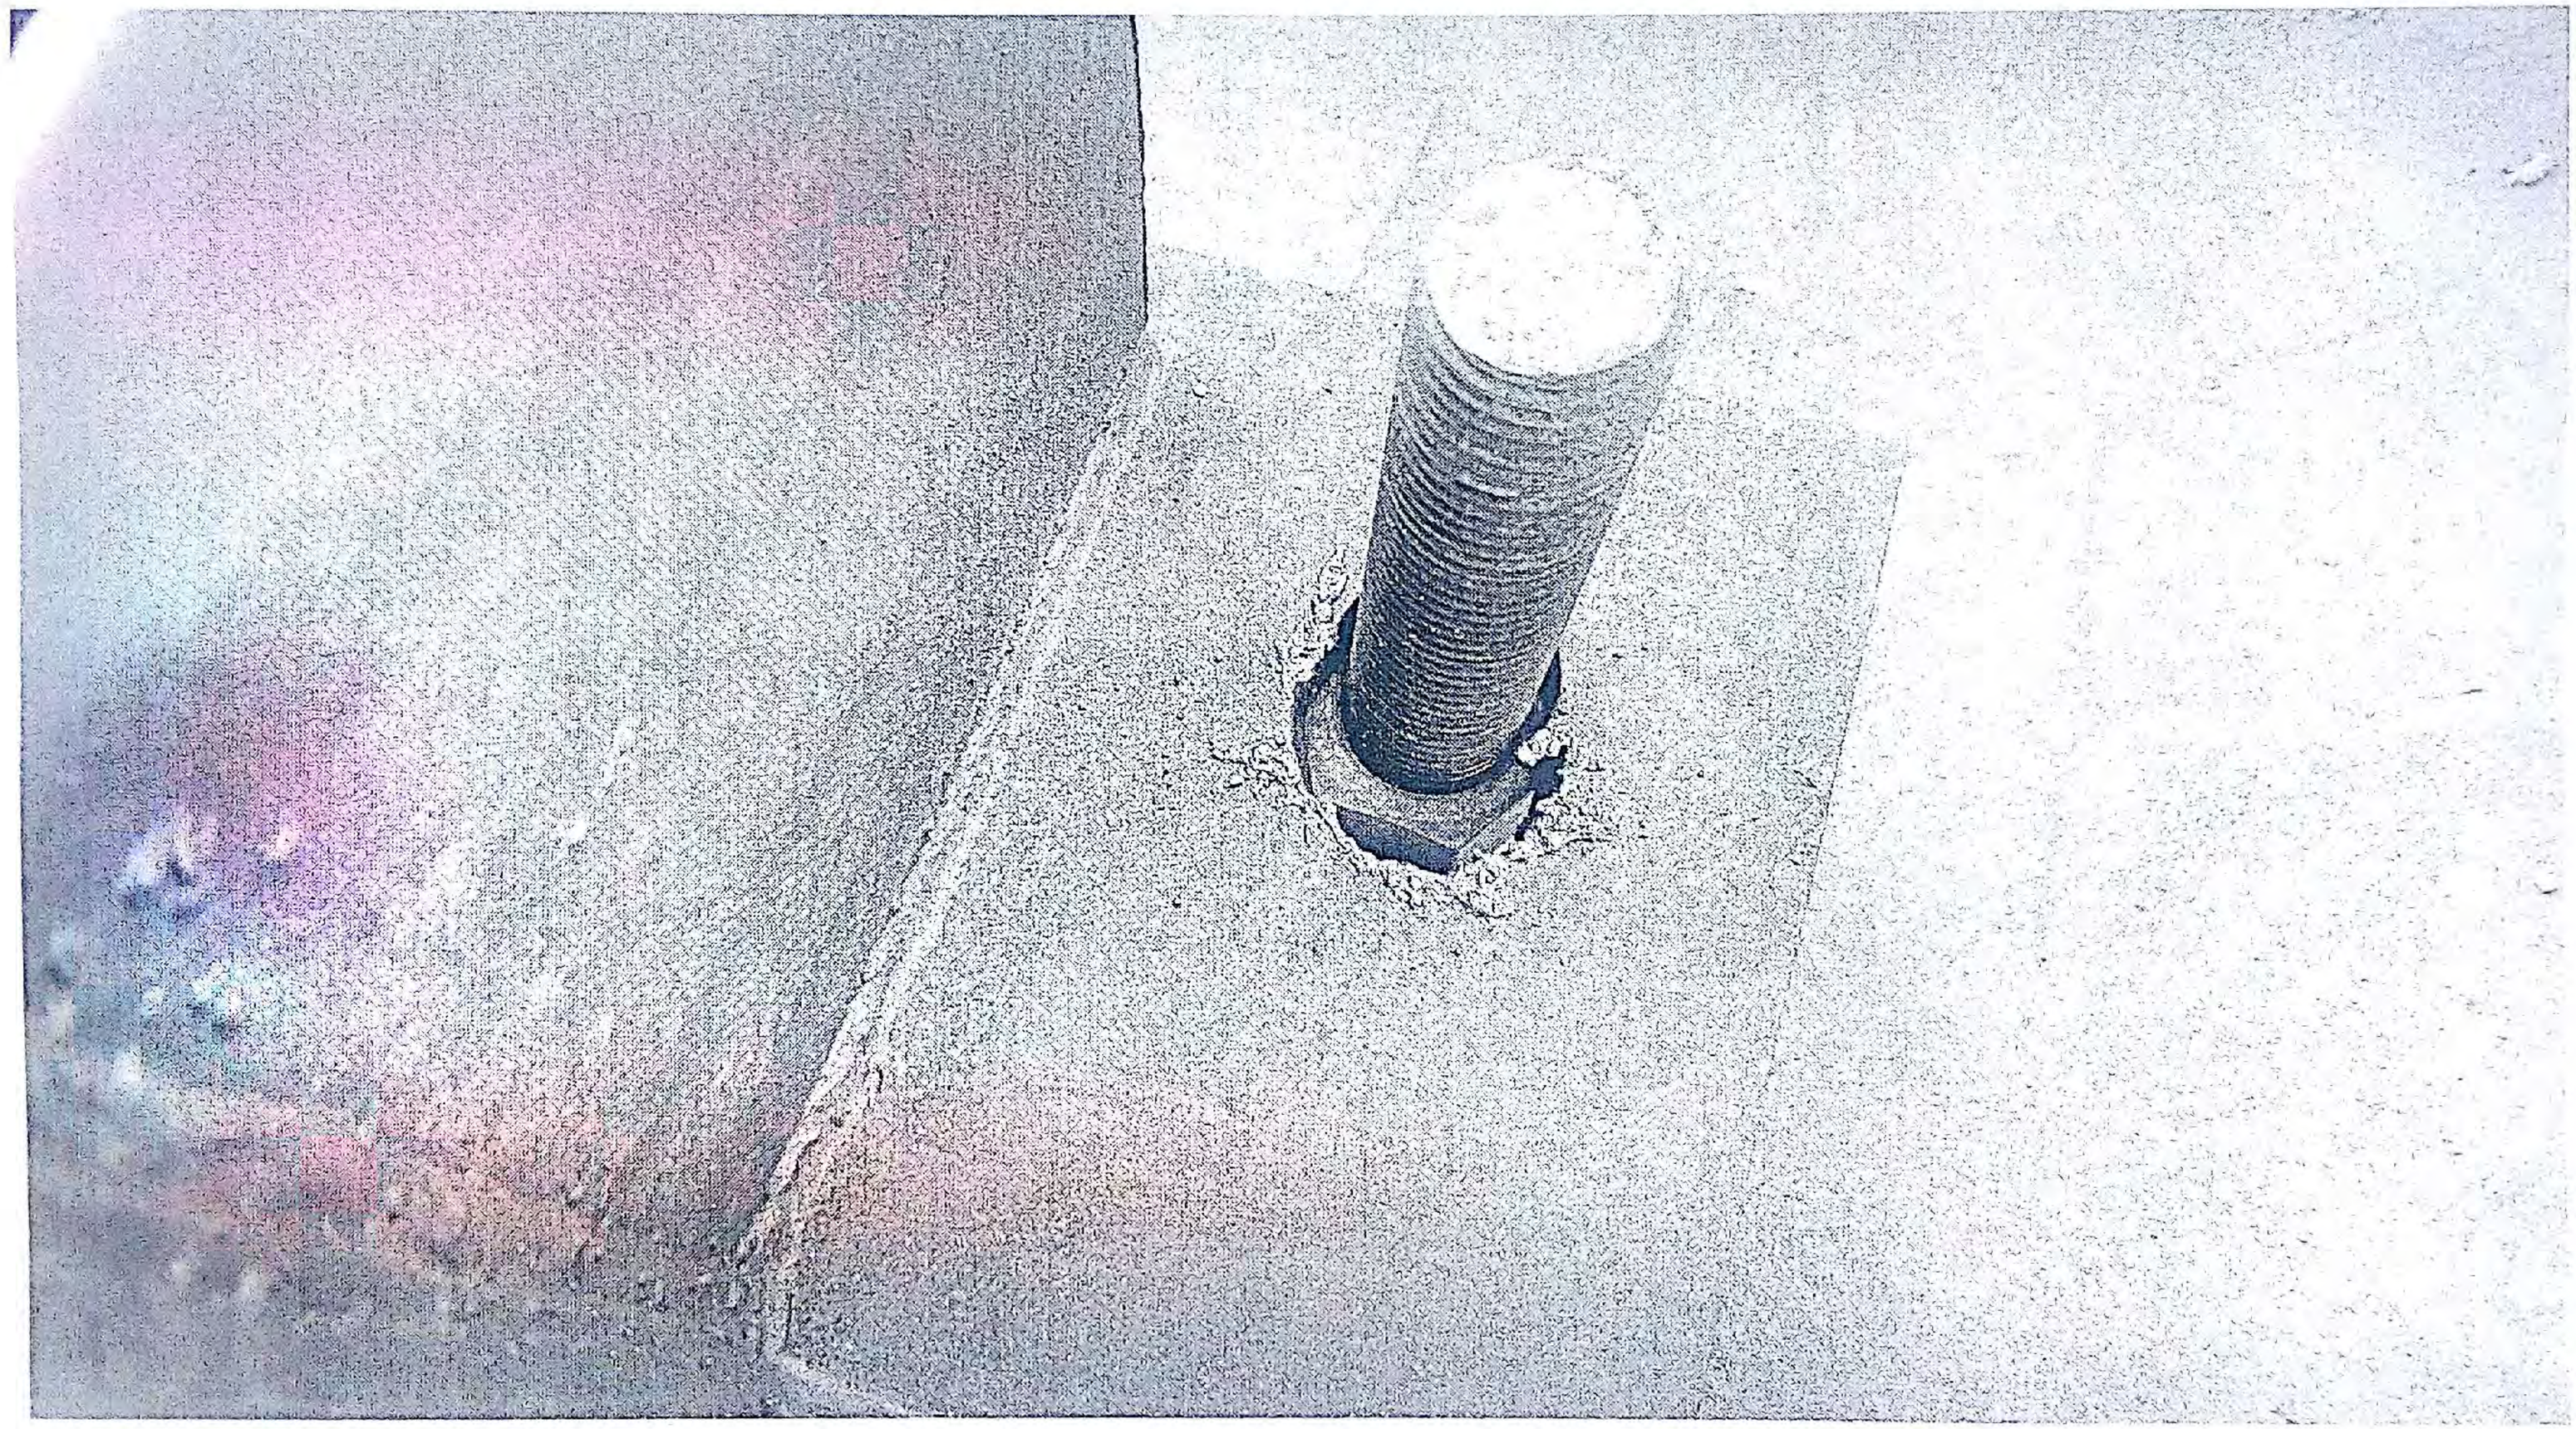

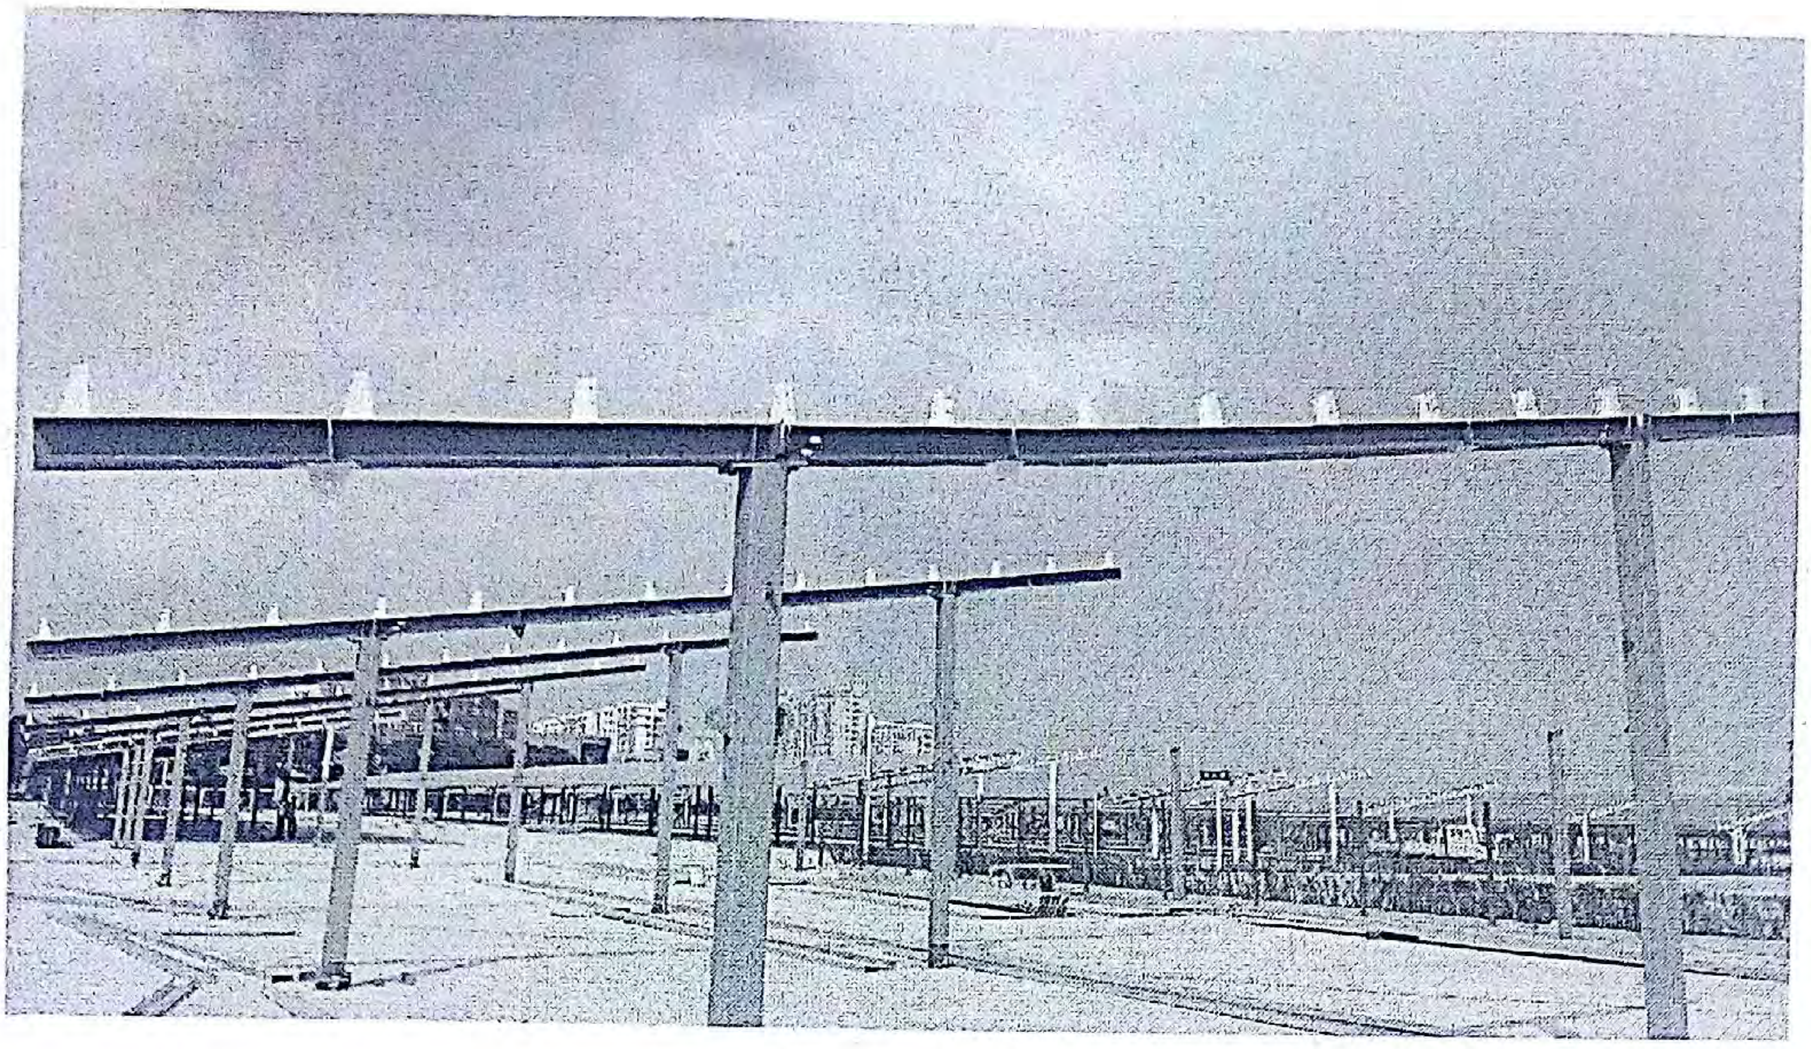

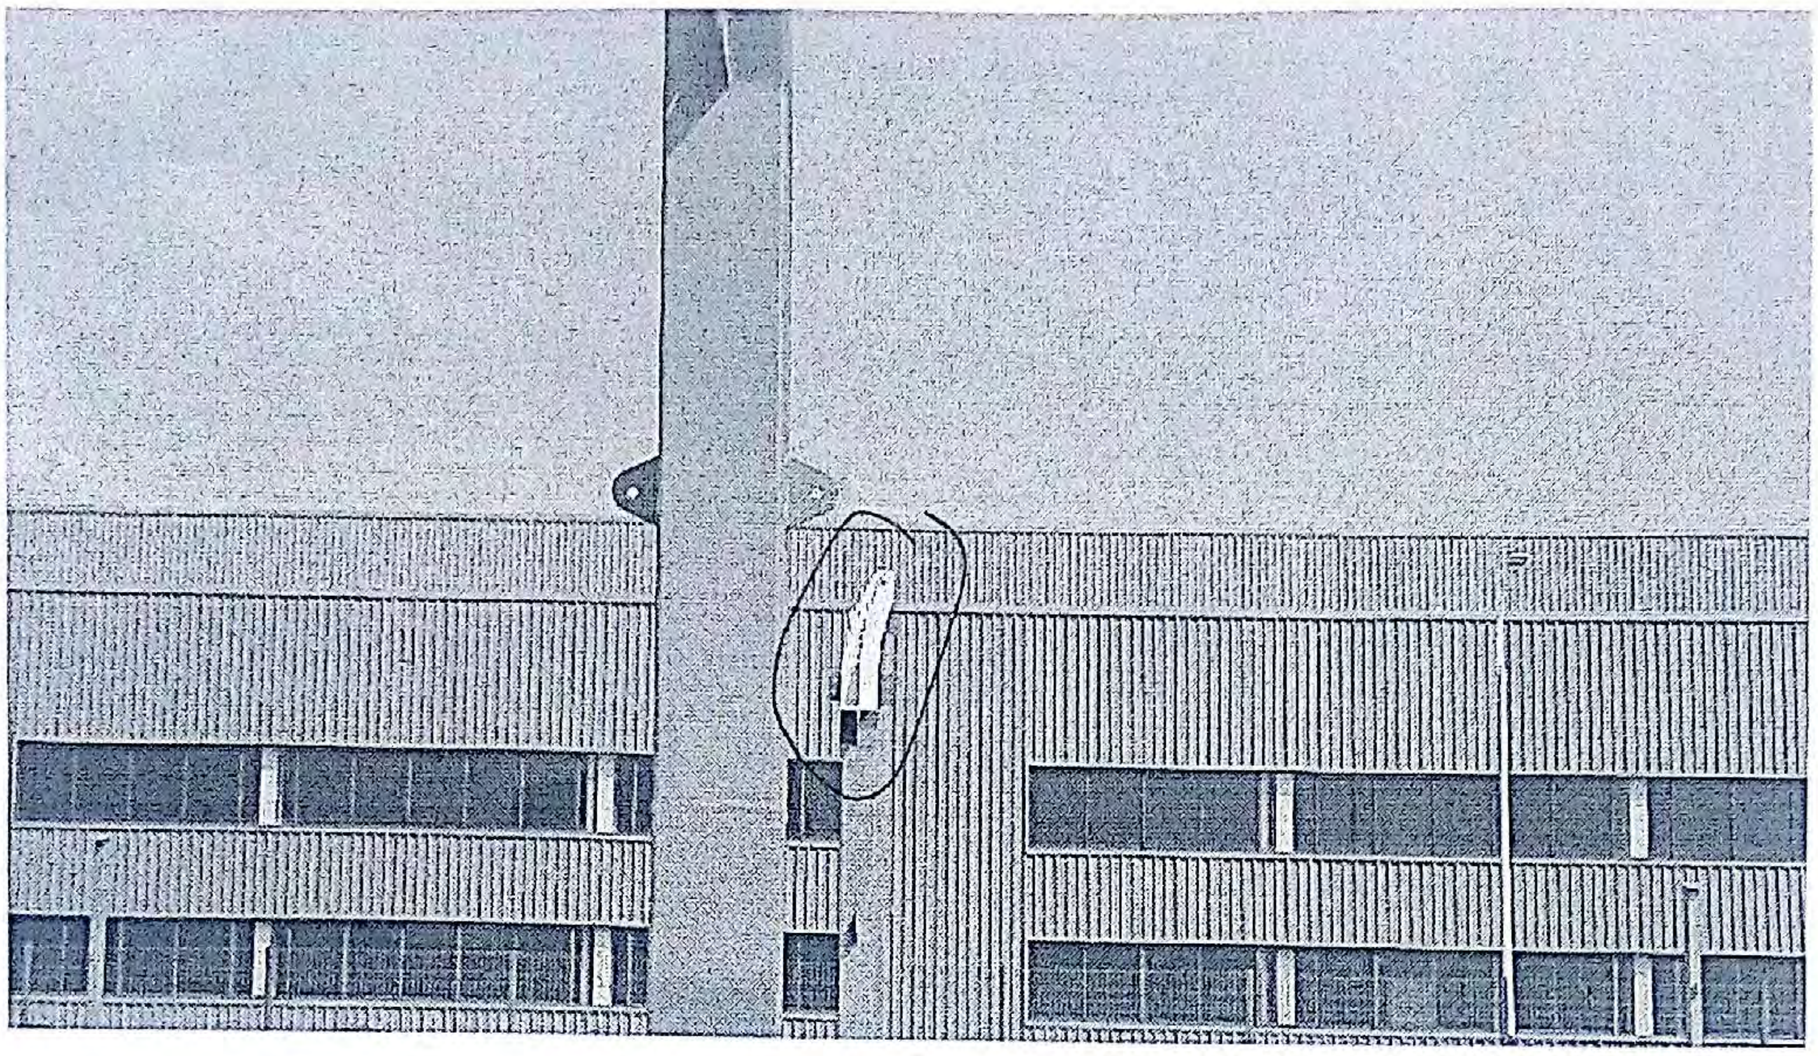

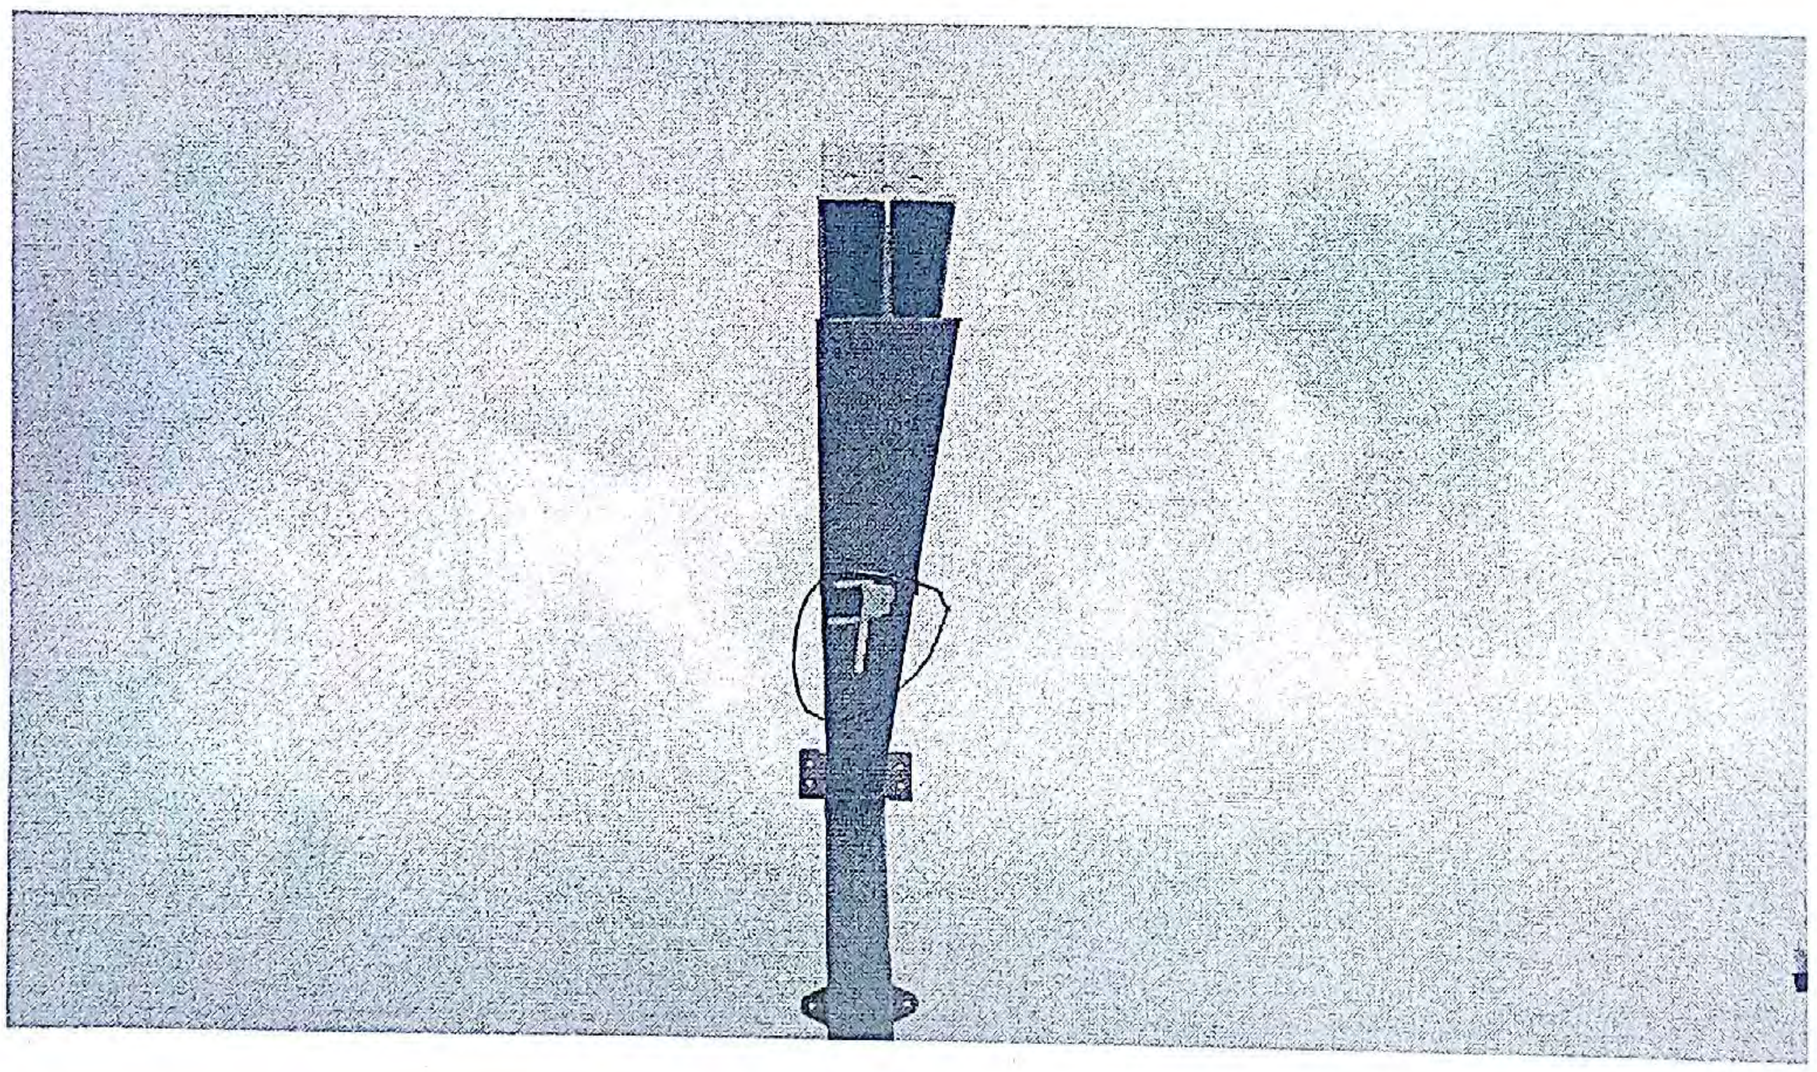

监理通知回复单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目　编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方已接到编号ZHJL-TZD-03的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附：1、已增加垫片

2、已满焊

3、变形梁已返厂，重新加工

4、已整改

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

年　月　日

复查意见：

经复查，已落实整改。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

年　月　日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。