

监理工作联系单

工程名称: 华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目 (一期 80MW)

编号: HDZQ-ZHJL-LXD-016

致: 浙江华东建设工程有限公司施工项目部

中国电建集团四川工程有限公司施工项目部

内容: 2024 年 4 月 19、20 日对光伏区 FZ01、FZ02、FZ03 方阵检查时发现存在以下质量、安全问题:

- 1、FZ01 方阵 2#逆变器区域桩头未防腐。
- 2、FZ01 方阵直流线管穿线根数不符合设计要求;
- 3、FZ01、FZ02、FZ03 方阵逆变器交流电缆管口未封堵;
- 4、FZ01 方阵 6#逆变器区域有一段电缆沟未回填;
- 5、FZ01、FZ02、FZ03 方阵扁铁未按照设计要求绑扎固定;
- 6、FZ01 方阵部分直流电缆未绑扎;
- 7、FZ01 方阵 3kV 电缆未铺砖, 已回填;
- 8、FZ02 方阵架空线杆处, 3kV 电缆未套管保护, 电缆未挖沟填埋;
- 9、FZ02、FZ03 方阵组串间接地未跨接安装;
- 10、FZ02 方阵 1#、5#逆变器区域接地环网不符合设计要求;
- 11、FZ02 方阵 2#逆变器 3kV 电缆损坏;
- 12、FZ03 方阵 5#逆变器架空的直流电缆线管连接处分开, 电缆外露并受拉力, 穿管电缆根数不符合设计要求;
- 13、FZ03 方阵组件接地螺栓生锈;
- 14、FZ03 方阵箱变低压侧未封堵, 逆变器交直流线管口未封堵;
- 15、FZ03 方阵 4#逆变器区域支架横担悬空, 直流电缆未绑扎固定;
- 16、FZ03 方阵 4#逆变器区域组件损坏一块;

以上问题请你单位高度重视, 立即按照规范及设计图纸要求进行整改消缺, 消除质量及安全隐患。


(附现场照片)




项目监理单位 (章):

监理工程师: 

日期: 2024.4.21

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

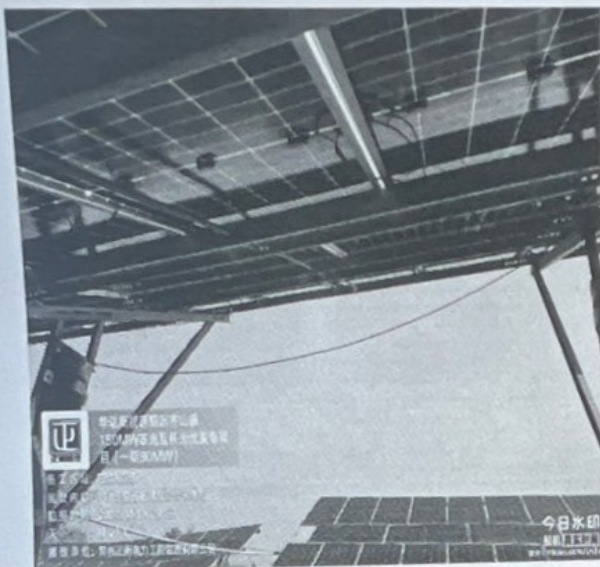

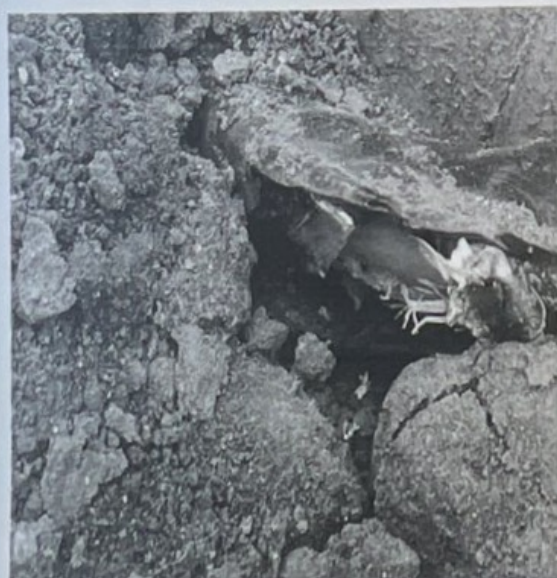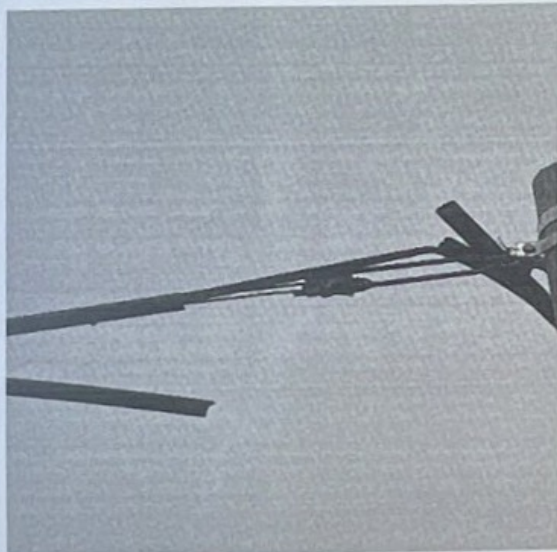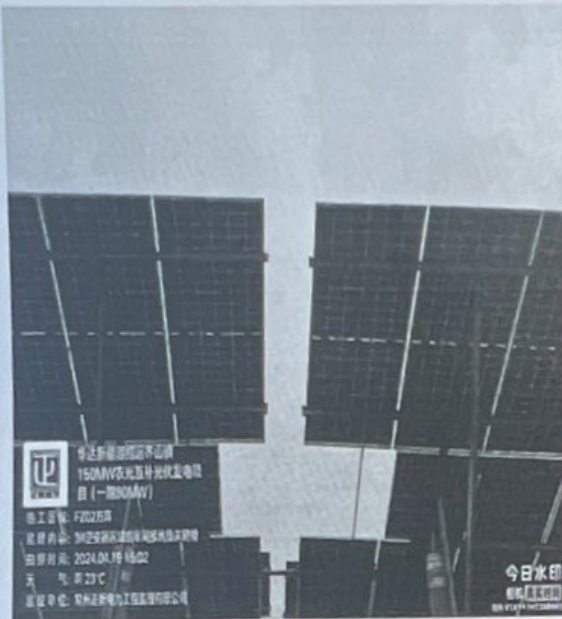

程監
 浙江华达新能源有限公司
 光伏组件光伏发电项目
 监理单位

