

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-009

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 20180830 安全文明专项检查整改事宜

内容：2018 年 8 月 30 日 14 时 00 分，监理部组织建设单位、总包单位、个分包单位组成的安全与文明施工专项检查小组对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查，发现了诸多安全文明问题，现将检查出的问题清单汇总后发给你单位项目部，要求立即组织人员进行整改，要求 9 月 6 日前将全部问题整改完成并回复。

附件：问题整改通知单（7 页）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：徐耀全

日期：2018 年 8 月 30 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。

20180830 安全文明专项检查问题汇总

升压站钢筋加工区	升压站工人生活区	升压站施工现场
1、钢筋切断机完工完场清料净差，废料未入废料箱； 2、电焊机电源线绝缘不合格； 3、钢筋箍筋成品保护不到位，无规格牌、堆码超高、未覆盖； 4、电箱未接地；	1、配电箱安装高度过高； 2、厨房煤气罐与煤气灶无安全距离和未隔离放置； 3、宿舍用电不规范，插台绑扎在床头； 4、电线、开关等材料随意放在宿舍地面，未上架或入库入箱； 5、宿舍走廊开关箱内无电路图和责任人牌； 6、宿舍门口杂物垃圾未清理，宿舍内卫生差；	1、材料堆放凌乱，成品保护不到位； 2、消防设备处沙箱无沙；
外线钢筋加工区	外线工人生活区	外线施工现场
9月2日前搬迁	1、宿舍进户线未穿管保护不到位，厨房进户线穿管保护不到位且已破损； 2、宿舍用电不规范，电线用铁丝固定固定在横梁上、插台负荷过大； 3、宿舍无床，打地铺通铺； 4、厨师健康证未提供未上墙； 5、厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置； 6、宿舍无灭火器和厨房灭火器数量不足； 7、厨房和宿舍板房接地不规范且接地点少； 8、门口垃圾坑未进行临边防护； 9、羊毛加工房内电源箱一闸多用；	1、现场未设置废料箱，模板、钢筋废料散放； 2、钢筋调直机作业区未隔离防护； 3、钢筋棚电箱内接线不规范，一闸多用； 4、基坑临边防护不到位； 5、基坑内积水较多，钢筋浸泡在水里，无集水坑； 6、工人宿舍内兼做库房，电线、电焊条、切断机等随意放在地面；

常州正衡电力工程监理有限公司措美北控监理项目部

2018年08月30日

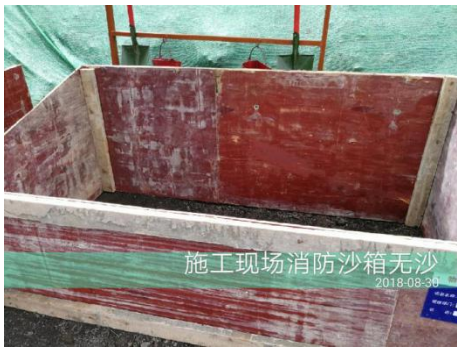
措美北控新能源有限公司

问题整改通知单

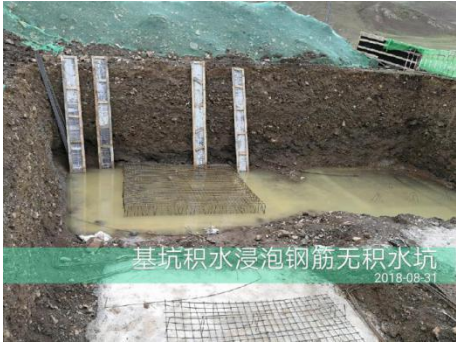
项目名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 检查日期 2018/8/30 编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-009

序号	问题描述	问题图片	整改要求	备注
01	升压站钢筋加工区钢筋切断机工完场清料净差，废料未入废料箱	 钢筋加工区工完场清差 2018-08-30	工完场清料净，废料入箱	
02	升压站钢筋加工区电焊机电源线绝缘不合格	 电焊机接线绝缘不合格 2018-08-30	拆除	
03	升压站钢筋加工区钢筋箍筋成品保护不到位，无标识牌、未覆盖	 箍筋无保护堆放过高无规格牌 2018-08-30	设置钢筋标识牌，离地 20CM，上部及周围覆盖	
04	升压站钢筋加工区配电箱安装高度过高	 配电箱高度超高 2018-08-30	降至 1-1.4 米高度	

05	升压站工人生活区厨房 煤气罐与煤气灶安全距离不够和未隔离放置	 厨房煤气罐灶台无安全距离 2018-08-30	煤气罐移出厨房外	
06	宿舍用电不规范，插头绑扎在床头	 宿舍用电不规范 2018-08-30	拆除	
07	电线、开关等材料随意放在宿舍地面，未上架或入库入箱	 宿舍内放材料未入库或上架 2018-08-30	设置货架或入库房	
08	升压站工人生活区宿舍走廊开关箱内无电路图和责任人牌	 宿舍电箱无责任牌电路图 2018-08-30	补齐责任人牌和电路图	
09	升压站工人生活区宿舍门口杂物垃圾未清理，宿舍内卫生差	 宿舍门口不洁 2018-08-30	清理，门口设置垃圾桶定期清倒，宿舍内制定打扫卫生值日表	

10	升压站施工现场材料堆放凌乱，成品保护不到位		分类堆放整齐并覆盖	
11	升压站施工现场消防设备处沙箱无沙		添置足够的沙	
12	外线生活区宿舍进户线穿管保护不到位，厨房进户线穿管保护不到位且已破损		拆除或穿管保护	
13	外线生活区宿舍用电不规范，电线用铁丝固定在横梁上、插台负荷过大		采取绝缘措施	
14	外线生活区宿舍无床，打地铺通铺		提供床铺，每间宿舍住人不得超过 8 人，上下铺不超过 16 人	

15	外线生活区厨房煤气罐与灶台无安全距离和未隔离放置，厨师健康证未提供未上墙	 厨房煤气罐灶台无安全距离 2018-08-30	煤气罐移出厨房	
16	外线生活区宿舍无灭火器和厨房灭火器数量不足	 宿舍无灭火器厨房灭火器少 2018-08-30	按规范要求设置足够灭火器，每个灭火箱防治两具灭火器	
17	外线生活区厨房和宿舍板房接地不规范且接地点少	 板房接地不规范接地点少 2018-08-30	按规范设置接地	
18	外线生活区门口垃圾坑未进行临边防护	 生活区垃圾坑未维护 2018-08-30	坑边设置围护并挂警示标志牌或填平	
19	外线生活区羊毛加工房内电源箱一闸多用	 宿舍电源接线不规范一闸多用 2018-08-30	拆除	

20	外线施工现场未设置废料箱，模板、钢筋废料散放		现场设置废料箱，所有钢筋模板废料入箱	
21	外线施工现场钢筋调直机作业区未隔离防护		调直区设置隔离防护措施	
22	外线施工现场钢筋棚电箱内接线不规范，一闸多用		拆除	
23	外线施工现场基坑临边防护不到位		坑边交圈设置红白相间的围护栏杆挂警示标志	
24	外线施工现场基坑内积水较多，钢筋浸泡在水里，无集水坑		设置集水井及时抽水	

25	外线施工现场工人宿舍内兼做库房，电线、电焊条、切断机等随意放在地面		定制货架存放或设置库房	

检查单位：常州正衡电力工程监理有限公司措美北控监理项目部、措美北控新能源有限公司措美北控项目部

受检单位：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

检查人：边亚南、张娜、申景鹏、朱号兵、赵焕柱、常青、陶波、柴光绿、罗启松、范秀波、甘强、王成