

表 A.0.3 监 理 通 知 单

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: LZGF-JLTZD-009

致: 武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司(承包单位)

雷州英利光伏电力开发有限公司(建设单位)

事由: 关于灌注桩施工质量相关事宜

内容:

经监理、业主对#14-#19 区灌注桩现场检查发现, #17-#19 区成品灌注桩感观较差(模板内未清理、脱模时间短), 大部分出现蜂窝麻面, 个别成品桩上段与下段结合部分偏差较大(下段与上段不垂直)。监理、业主现场多次要求施工单位严格控制施工质量, 做好现场管控, 可是现场仍然出现较多桩基感观差等问题。

针对以上问题, 现要求对蜂窝麻面桩进行整改, 对上段与下段结合部分偏差的桩基进行整改, 偏差严重的砸除, 重新浇筑, 确保成品桩的感观、质量满足设计要求。另外用回弹仪对桩基强度进行测验是否满足设计要求。

后附问题相片

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):

日期: 2020.04.24

责任单位签收:

责任单位(盖章):

项目负责人(签字):

雷州项目部


2020.04.25

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

相片一:

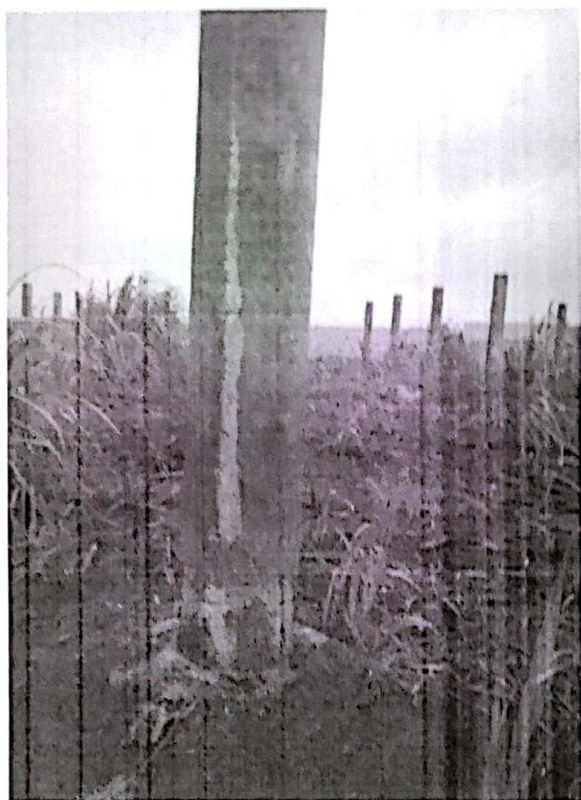

相片二:



相片三:



相片四:

