

监 理 通 知 单

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FRTZ-002

主送：绍兴合众新能源科技有限公司

抄送：上海青投融资租赁有限公司

事由：关于现场施工与图纸设计不符事宜

内容：现场巡视发现如下施工问题：

- 1、屋面彩钢瓦凹陷、生锈、连接处开合、固定钉未打胶生锈及断裂。
- 2、几字支架安装距离与图纸偏差，图纸要求 1000mm，现场安装 2000mm。
- 3、角铝安装未达到图纸设计，图纸要求间距 1500mm，现场只安装厂房南部四排后，未进行安装。
- 4、现场图纸设计角铝上方安装 YW51-360 角驰 II 型压型板，现场未安装。
- 5、组件中部出现眼观凹陷。

因现场施工与图纸设计偏差较大请贵方及时回复，避免造成返工等不必要的损失。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊

日期：2020 年 09 月 05 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件：


监理通知单问题清单

主 送	绍兴合众新能源科技有限公司
工 程 名 称	浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目
检 查 日 期	2020 年 09 月 05 日

彩钢瓦凹陷生锈开合断裂



2、图纸设计

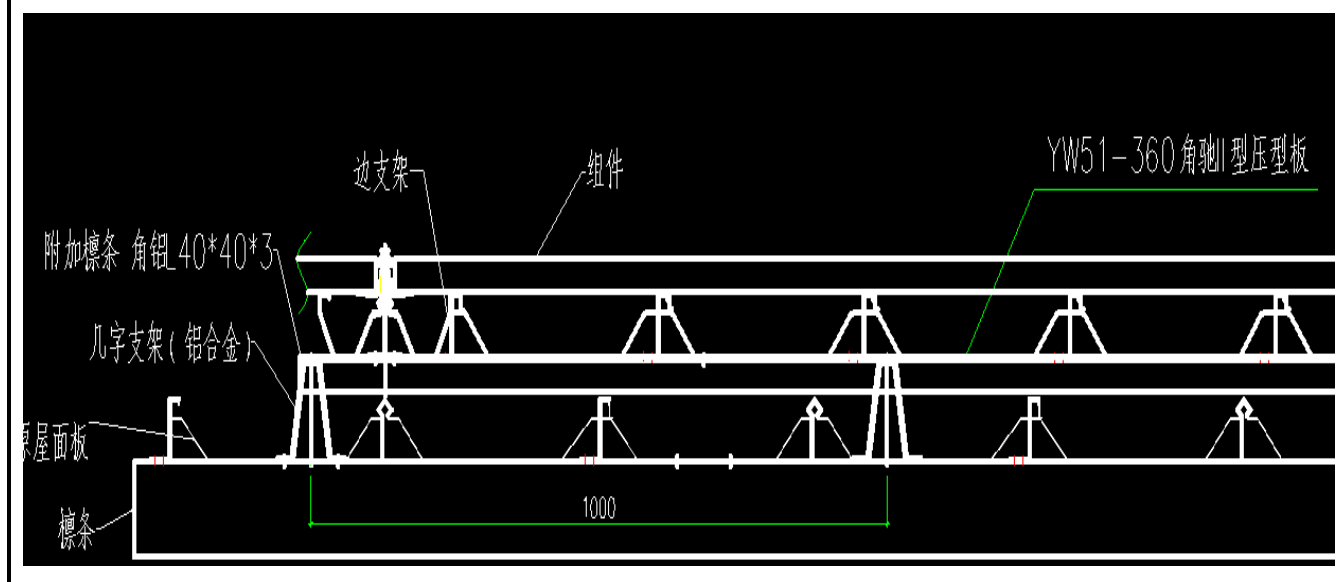

3、几字支架安装距离与组件长度一致
2000mm，非图纸要求 1000mm.

4、几字支架东西向角铝未安装彩钢瓦未安装，组件中间部分轻微凹陷



新建厂房 1 南部东西角铝安装四排后未进行后续安装。



浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目监理部

2020 年 09 月 05 日