

禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

第三十四次会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2024 年 03 月 03 日



监理周例会议纪要

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-FGLH-034

签发：王立杰

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 03 月 03 日
会议主持人	田同有		
会议主题：监理周例会			
本次会议内容：光伏区施工进度、质量、安全情况，纪要整理如下： 分包单位（许昌君诚科技有限公司）： （01月07日-03月03日）施工及材料进场情况：管理人员4人，施工人员39人左右，机械投入：挖掘机4台、叉车1台、打桩机1台、抓机1台、平板车2台、叉车1台： 施工进度： 1、11#光伏方阵支架安装完成，组件安装 3500 块。 2、15#、16#、10#光伏方阵以及补桩区域管桩打桩完成。 3、补桩区域光伏组串线敷设及并网区域组串线整改。 4、11#、10#光伏方阵高低压电缆敷设完成。 5、接地沟开挖 85%，接地扁铁焊接完成 80%。 6、485 通讯线、光纤敷设完成。 7、全场区高压电缆、箱逆变设备各项试验完成。 8、全场区汇流箱 240 台安装完成。 9、部分缺少支架材料已到场，其它缺少材料已订购，将陆续到场。 下周施工计划： 1、11#光伏方阵光伏支架完成、光伏组件安装。 2、15#、16#光伏支架安装。 3、接地沟机械开挖完成 95%，土方回填完成 90%，电缆沟铺沙盖砖完成 90%。 4、存在问题的光伏组串线整改。 5、预制管桩桩头防腐处理。 总包单位（山东力诺电力设计咨询有限公司）： 1、施工进度严重滞后，光伏支架、组件安装人员偏少。			

2、电气人员技术较差，已并网部分的汇流箱中光伏组串线路不通。

3、部分段落电缆沟未按通知要求盖砖。

4、现场资料员已多次督促，至今仍未到场。

5、部分辅材采购迟缓，已严重制约施工进度。

6、现场管理人员薄弱，施工人员现场未戴安全帽屡经不住。

监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）：

一、质量进度方面：

1、15#光伏方阵汇流箱抽查发现存在以下问题（已发监理通知单）：（1）光伏组串压接松动07#、11#汇流箱内保险烧毁各1个，05#汇流箱内1个组串松动，（2）通讯线、组串线、直流电缆进出索姆脱落，（3）直流电缆头制作工艺差且保护管个别划伤。（4）汇流箱防雷接地线未与防雷接地扁铁连接，（5）通讯线、组串线、直流电缆进出汇流箱保护管不规范，（6）光伏组串线敷设凌乱，（7）桩头下引防雷接地扁铁未按设计要求进行绑扎固定（黄绿色标志未制作），（8）汇流箱、电缆支架两端裁剪截面未做防腐处理。

2、防雷接地沟内扁铁多处未做防腐处理，部分段落已土方回填且未通知监理项目部及总部项目部。

3、10#、11#箱逆变设备及基础内电缆进出处未做防火封堵，电缆未按设计要求进行涂刷防火涂料，箱体与环网接地未制作（计划高压侧带电）。

4、监理项目部要求施工单位多次，把1#、2#分支箱进箱体电缆做防火涂料、保护管保护、踏步砌筑，截止今日仍未开展（要求停电时整改）。

5、电缆沟、接地沟回填严重缓慢，接地扁铁施工人员偏少。

6、尽快采购10#、11#光伏区缺少的支架材料，以免影响施工进度。

7、视频监控单位施工进度缓慢，已立杆部分不锈钢控制箱箱门未关，导致被大风的左右摆动，存在箱体损坏及安全隐患。

二、安全方面：


1、施工区域人员仍有未佩戴安全帽及安全带（支架、支架安装人员）。

2、场区安全巡查不到位，时常丢失施工材料，总包项目部多次要求关键场区进出口安装摄像头，至今未安装。

3、临时用电线路私拉乱扯，动火作业处未配备灭火器等消防设施。

4、机械设备作业处仍未配备安全监护人。

5. 已安装完成的光伏方阵。个别组件的附件，复整美观。

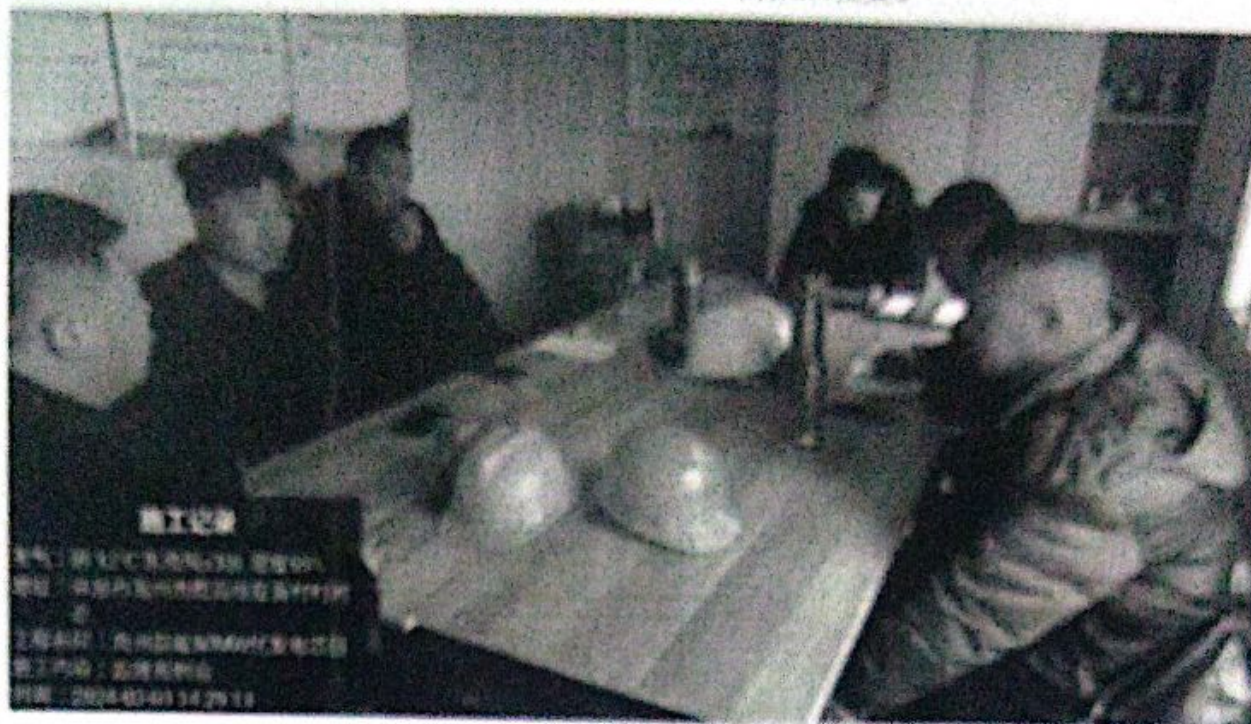

主送单位	禹州市晶能光伏发电有限公司项目部		
抄送单位	山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2024年08月03日



监理周例会会议签到表

时间: 2024年3月03日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	杨刚	晨诚科技公司		15994091185
2	胡志军	君诚科技公司		15943662590
3	刘俊强	驻马店市怡轩和顺公司		17740441440
4	常洪磊			13949842549
5	李岗			13023985501
6	袁春强	力诺		18396873319
7	田国海	正街贸易		15972737725
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				