

月安全质量检查记录

单位名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW）

编号：GFDZJBM14-04

检查人员	李鹏、朝红军、田同有、任远威、李宁	检查日期	2019 年 01 月 19 日
受检单位	湖南鸿源电力建设有限公司	记录人	田同有
检查类别	施工现场安全排查	专职安全员	任远威

检查内容及整体情况：

因春节放假，施工人员撤场，经本监理项目部、业主项目部、施工项目部对施工现场安全排查，发现以下几个方面问题：

1、C 号厂房至项目部集装箱办公室用电线路存在着三个安全隐患问题：

（1）、C 号厂房内三处电缆外皮破损，未安全防护，易发生人员触电伤亡事故。

（2）、过路电缆未做安全保护（穿管、架空、地埋）。

（3）、C 号厂房处电缆线路至项目部集装箱办公室处电缆线路路径多处存在水泥废块、彩钢瓦废料，对电缆线路存在较大的安全隐患。

2、C#、E#厂房上楼爬梯处安全警示标牌掉落，未重新悬挂。

3、C#、D#、E#厂房上楼爬梯上口处未做安全防护。

4、D#楼面个别警戒带、警示标牌个别段落被大风吹落，未重新制作。

5、材料仓库现正在接收其它项目转运材料物资，转运停止后，需对仓库围栏重新进行围挡、加固，配置防火器具（干粉灭火器、盛水容器）以及防潮、防雨、防盗设施。

现本项目安全、质量检查小组要求：

施工单位对检查小组提出的问题春节离场前要认真落实，积极整改到位。整改完成后报监理项目部进行检查验收。对检查小组提出的问题未整改规范的部分，施工人员撤场延期，直到完善为止。

附：现场检查问题照片

检测人员签名：田同有、朝红军、李鹏、任远威、李宁



扫描全能王 创建




办公用电线路未做安全保护



过路电缆线路未做穿管保护



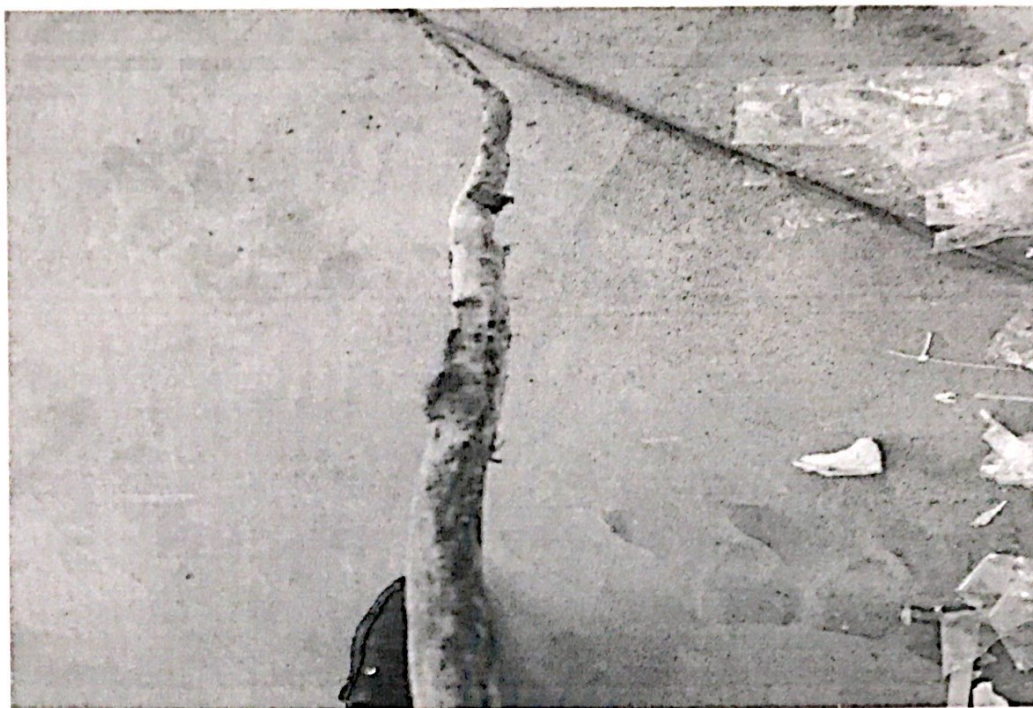

c号厂房内电缆外皮破损




上楼爬梯口处警示标牌掉落





上楼爬梯口处安全防护不到位

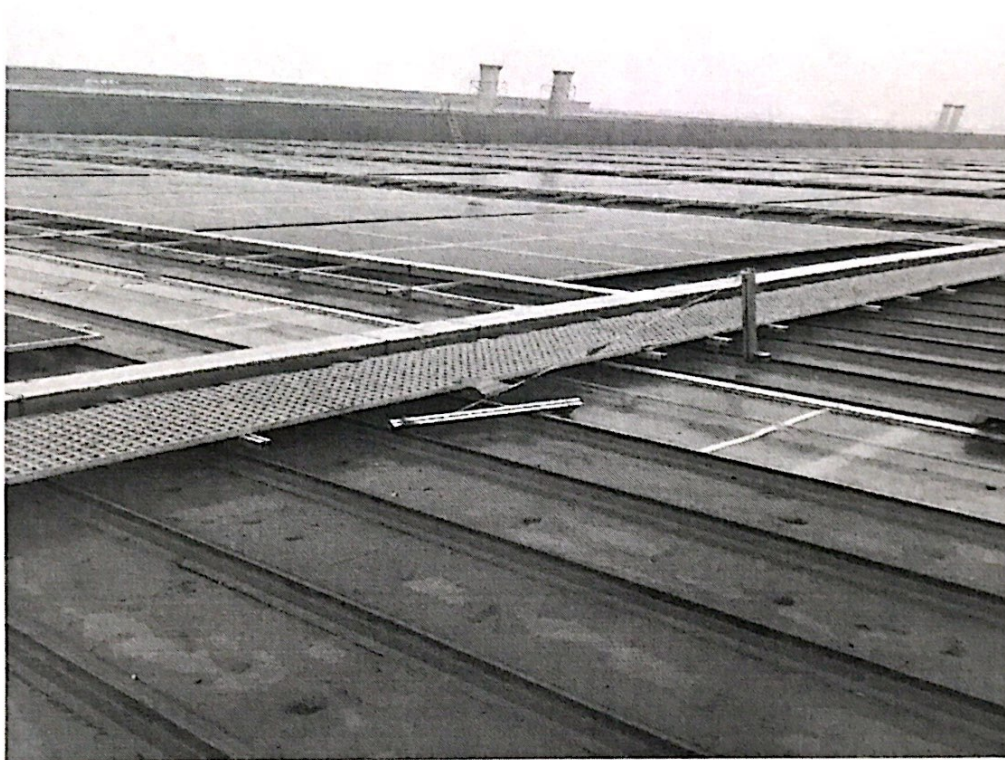

D 号屋面安全警戒带固定受损 (01)

