

质量问题处理台帐

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电




质量问题处理台帐

序号	质量问题	发现时间	责任单位	整改要求	闭环文件	完成时间	责任人
1	底板钢筋重叠处搭接长度不足	2024.05.07	上海电力建设有限公司	要求底板钢筋重叠处搭接长度不小于 15cm	已整改闭环	2024.05.10	朱新华
2	基础梁主筋保护层过大	2024.05.07	上海电力建设有限公司	要求基础梁主筋保护层不小于 5cm，且按图施工	已整改闭环	2024.05.10	朱新华
3	生活蓄水池顶板钢筋预留洞口补强加筋未设置，不符合施工图 DW10247ZS-BT0403-03 要求	2024.06.12	上海电力建设有限公司	要求生活蓄水池顶板钢筋预留洞口强加筋按照施工图 DW10247ZS-BT0403-03 施工	已整改闭环	2024.06.13	朱新华
4	进场材料接地扁铁未报验，已投入施工，接地扁铁焊接未三面满焊，且搭接面积不足，部分焊接完成的接地扁铁未刷防腐漆	2024.06.20	上海电力建设有限公司	要求接地扁铁三面焊接，焊接完成后补刷防腐漆	已整改闭环	2024.06.22	朱新华
5	35kV1#配电装置结构基础现场基础梁钢筋机械连接接头未及时见证取样送检	2024.07.06	上海电力建设有限公司	要求机械连接钢筋接头进行见证取样送检	已整改闭环	2024.07.07	朱新华
6	1#主变及 35kV 设备支架基础，隐蔽检查问题：钢筋、预埋螺栓未除锈处理，基础焊渣、浮浆、松动石子未及时清理	2024.07.06	上海电力建设有限公司	要求钢筋、预埋螺栓进行除锈处理，基础焊渣、浮浆、松动石子及时清理	已整改闭环	2024.07.07	朱新华
7	消防水池池壁钢筋绑扎保护层措施不到位，专用保护垫块缺失未设置；预埋套管洞口附加钢筋未设置	2024.07.12	上海电力建设有限公司	要求对钢筋保护层进行整改，对预埋套管洞口附加筋进行添加。	已整改闭环	2024.07.13	朱新华

序号	质量问题	发现时间	责任单位	整改要求	闭环文件	完成时间	责任人
8	站内部分接地扁铁有锈蚀现象	2024.08.16	上海电力建设有限公司	要求对全站接地扁铁进行检查, 锈蚀部分进行更换并粉刷防腐漆	已整改闭环	2024.08.18	朱芳余
9	站用变、直流室、蓄电池室柱、梁预埋接地扁铁搭接面积不足	2024.10.23	上海电力建设有限公司	要求对该接地扁铁重新焊接	已整改闭环	2024.10.24	权国山
10	接地扁铁搭接处型号不符, 且未刷防腐漆。	2024.10.23	上海电力建设有限公司	要求使用同型号接地扁铁	已整改闭环	2024.10.24	权国山
11	站内部分接地扁铁有锈蚀现象; 多处拉杆未切割	2024.11.17	上海电力建设有限公司	要求将有锈蚀的扁铁重新刷漆, 将多余拉杆切除	已整改闭环	2024.11.19	权国山
12	SVG 基础、串联电抗器等个别设备基础底座预埋件有锈蚀	2024.11.17	上海电力建设有限公司	要求将底座锈蚀的预埋件进行打磨	已整改闭环	2024.11.19	权国山
13	主控楼二层部分预埋 SC 焊接管锈蚀; 二次室梁底少量夹渣	2024.11.17	上海电力建设有限公司	要求将锈蚀的 SC 焊接管进行更换并刷漆; 二次室梁底少量夹渣清理	已整改闭环	2024.11.19	权国山

填表说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构自存。

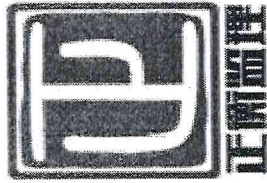

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

质量问题台帐

常州正衡电力工程监理有限公司


永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目监理部



质量问题处理台帐

序号	质量问题	发现时间	责任单位	整改要求	闭环文件	完成时间
1	个别基础桩养护不及时，存在质量隐患	2023.11.10	上海电力建设有限公司	要求对基础桩及时养护	已整改闭环	2023.11.11
2	基础桩深不符合设计要求	2023.11.24	上海电力建设有限公司	要求桩基深度严格按照设计要求进行施工	已整改闭环	2023.11.27
3	基础桩浇筑未进行振捣	2023.11.24	上海电力建设有限公司	要求桩基浇筑时必须进行振捣，且满足要求	已整改闭环	2023.11.27
4						
5						
6						
7						
8						
9						

填表说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构自存。

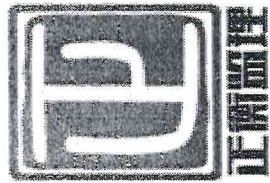

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

消防安全问题台帐

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目监理部



安全问题处理台帐

序号	安全问题	发现时间	责任单位	整改要求	闭环文件	完成时间
1	现场便道车辆行驶速度标识为 15km 不符合要求	2023.11.05	上海电力建设有限公司	要求施工便道车辆行驶速度标识为 10km	已整改闭环	2023.11.07
2	现场施工个别便道转弯处未设置反光镜、个别施工区域标识牌缺失，存在安全隐患。	2023.11.05	上海电力建设有限公司	要求便道转弯处设置反光镜和安全标识牌。	已整改闭环	2023.11.07
3	生活区临时用电电线杂乱，存在安全隐患	2023.11.13	上海电力建设有限公司	要求对生活区临时用电全面整改	已整改闭环	2023.11.16
4	帐篷内未设置灭火器、急救箱	2023.11.13	上海电力建设有限公司	要求生活区必须配备灭火器和急救箱等必要应急设备	已整改闭环	2023.11.16
5	升压站山体开挖采用垂直开挖，存在严重安全隐患	2024.03.22	上海电力建设有限公司	要求山体开挖必须符合规范要求，且倾斜开挖，安全人员到位	已整改闭环	2023.03.23
6	现场施工区域标识牌缺失	2024.03.22	上海电力建设有限公司	要求施工现场各标识牌设立	已整改闭环	2023.03.23
7						
8						
9						
10						

填表说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构自存。