

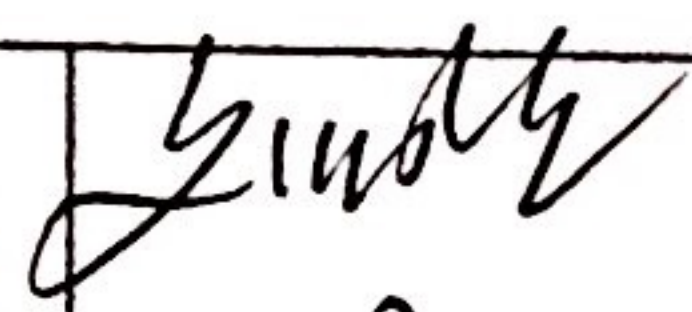
监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-009

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 08 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	配电房架手架及模板拆除检查		
存在问题	拆除后现场未及时清理，朝天钉较多存在较大安全隐患		
整改要求	要求施工人员对现场及时清理		
检查人	苏振峰	施工项目部签 收人/日期	2017.2.8
整改情况	已清理 整改负责人：2017.2.8 日期：2017 年 2 月 8 日		
复查意见	整改合格 复查人：苏振峰 日期：2017 年 2 月 8 日		

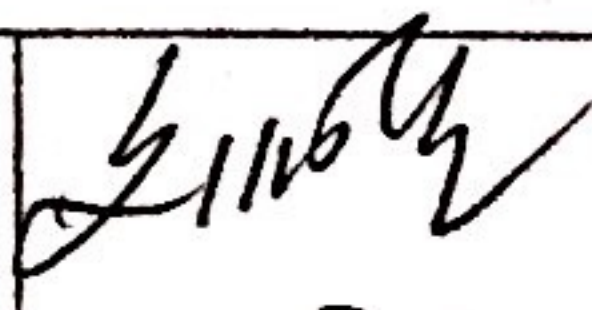
监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-010

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 11 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、厂区道路回填土检查 2、配电楼填充墙砌筑		
存在问题	1、回填分层厚度偏大 2、填充墙灰缝间隙太大		
整改要求	1、分层厚度按要求施工 2、要求灰缝控制在 8-10mm, 对间隙大的进行重新砌筑		
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	 2017.2.11
整改情况	已按要求分层回填; 对灰缝较大处进行返工处理 整改负责人:  日期: 2017 年 2 月 12 日		
复查意见	整改合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 2 月 12 日		

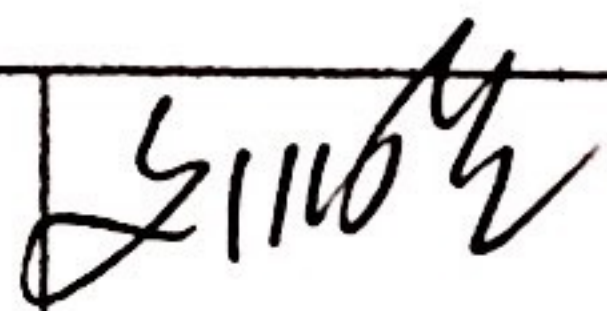
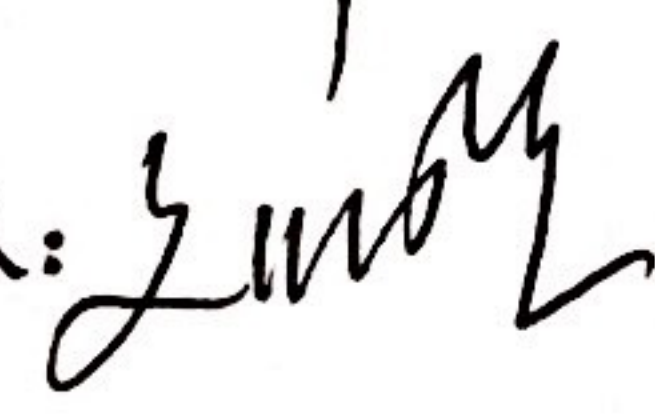
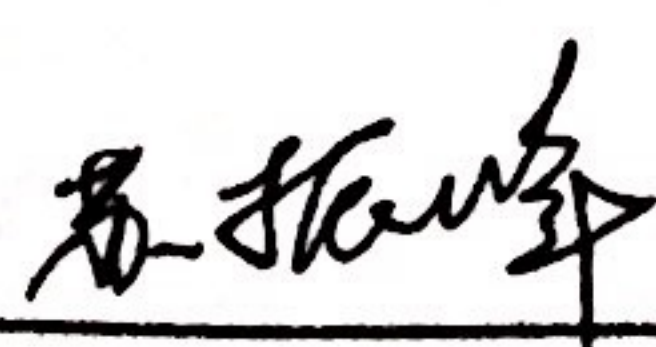
监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-011

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 13 日	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、填充墙砌筑检查 2、电缆沟垫层检查		
存在问题	电缆沟垫层厚度未达到规定要求		
整改要求	要求施工人员将垫层垫到规定厚度		
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	 2017.2.13
整改情况	已重新调整模板达到规定厚度 整改负责人:  日期: 2017 年 2 月 13 日		
复查意见	整改合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 1 月 22 日		

监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-012

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 14 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、综合楼填充墙砌筑检查 2、配电楼接地网敷设焊接检查		
存在问题	接地网敷设焊接时有部分地方未满焊		
整改要求	要求施工人员按规定焊接, 对不合格部位进行整改		
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	 2017.2.14
整改情况	整改负责人:  日期: 2017 年 2 月 14 日		
复查意见	复查人:  日期: 2017 年 2 月 14 日		

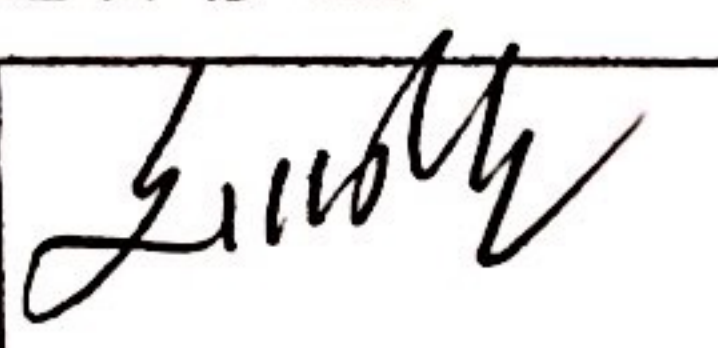
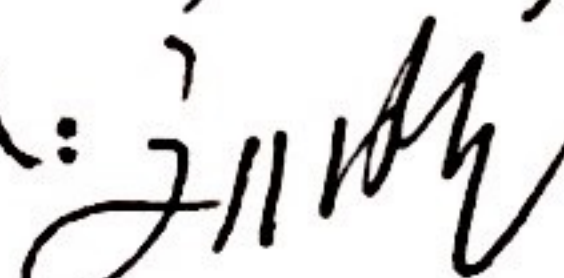
监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-013

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 17 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、 构架吊装现场施工检查 2、 配电楼室内电缆沟垫层检查		
存在问题	1、 构架镀锌层部分磨损 2、 配电房电缆沟垫层地面未清理干净		
整改要求	1、 要求对磨损部位重新喷锌 2、 要求地面清理干净之后在垫层		
检查人	苏振峰	施工项目部签收人/日期	2017.2.17 2017.2.17
整改情况	对磨损部位已重新喷锌修复; 地面已清理干净 整改负责人: 2017.2.17 日期: 2017 年 2 月 17 日		
复查意见	整改合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 2 月 17 日		

监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-014

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 18 日	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、配电楼脚手架搭设检查 2、配店楼电缆沟钢筋绑扎检查 3、事故油池基槽开挖检查		
存在问题	1、脚手架未安装防护栏 2、箍筋绑扎距离过大不符合要求 3、槽底平整度不符合要求		
整改要求	1、要求安装防护栏 2、调整箍筋距离, 按照要求绑扎 3、要求人工对不平整地方进行修整		
检查人	苏振峰 曹亮	施工项目部签收人/日期	 2017-2-18
整改情况	1. 已安装防护栏 2. 已调整箍筋距离 3. 不平整地方已修整 整改负责人:  日期: 2017 年 2 月 18 日		
复查意见	整改合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 2 月 18 日		

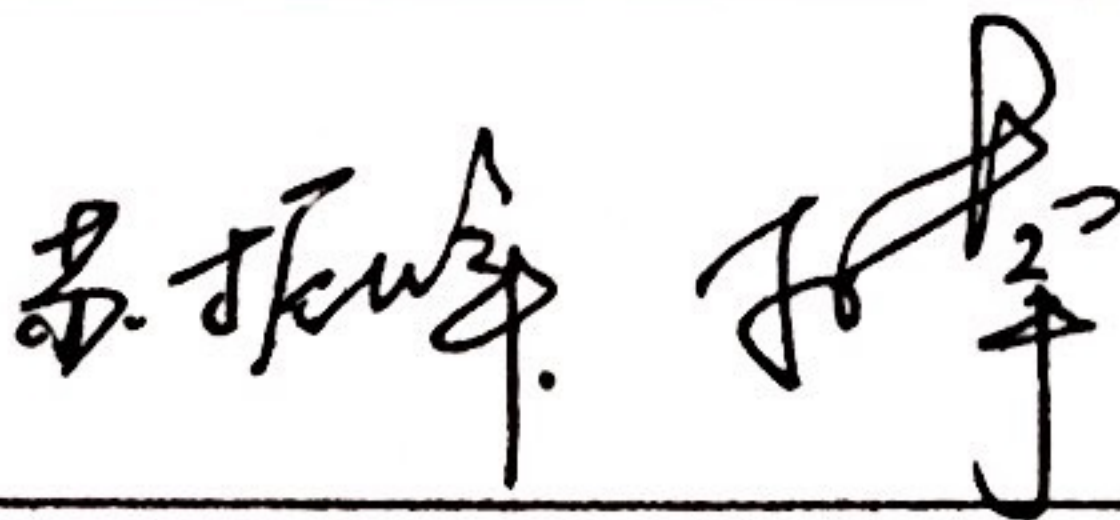
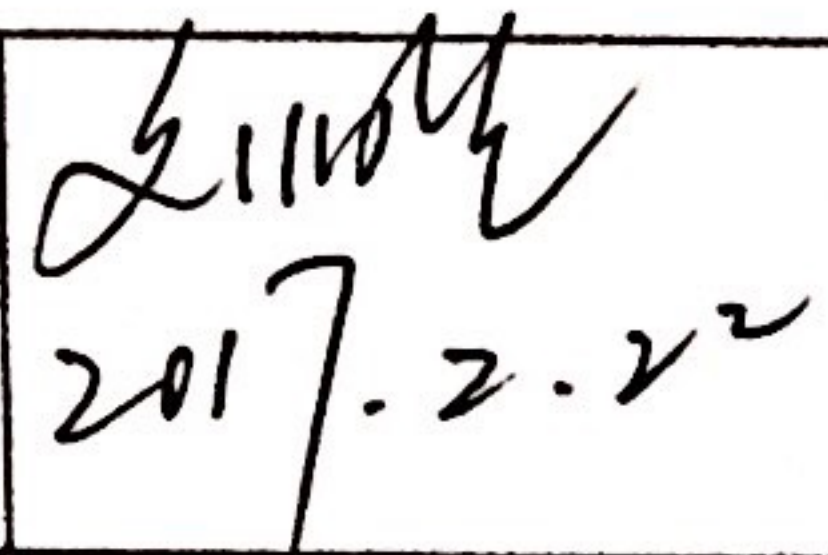
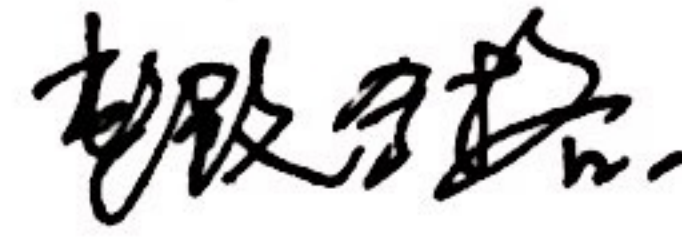
监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-015

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 20 日	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、污水管埋设检查 2、 配电房钢筋绑扎检查		
存在问题	1、污水管沙垫层厚度不够 2、箍筋绑扎距离较远		
整改要求	1、要求按规定厚度垫层 2、按照规定距离绑扎箍筋		
检查人	苏振峰 曹亮	施工项目部签 收人/日期	2017.2.20 2017.2.20
整改情况	1. 已增加沙垫层厚度. 2. 已引到配电房所需距离. 符合要求 整改负责人: 2017 年 2 月 21 日		
复查意见	整改合格 复查人: 苏振峰 日期: 2017 年 2 月 21 日		

监理检查记录表

工程名称: 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号: JXM13-016

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 22 日	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、综合楼填充墙砌筑检查 2、配电房外墙脚手架搭设		
存在问题	1、综合楼填充墙墙面砌筑凹凸不平, 靠尺检查测量误差较大 2、脚手架搭设未安装防护栏		
整改要求	1、要求将此面墙重新砌筑 2、要求增加防护栏		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.2.22
整改情况	1、已通工重新砌筑 2、已设置安全防护栏杆 整改负责人: 		
复查意见	 复查人: 		

日期: 2017 年 2 月 22 日

日期: 2017 年 2 月 22 日

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JXM13-017

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 25 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	安全文明施工检查		
存在问题	1、现场安全文明教育挂设不全 2、现场浇筑材料乱堆乱放 3、现场个别人员未佩戴安全帽警示马甲		
整改要求	对上述问题进行全面整改		
检查人	葛振峰 孙军	施工项目部签收人/日期	2017.2.25 2017.2.25
整改情况	1. 现场安全文明教育挂设标语等设施已完善。 2. 现场材料已清理。 3. 已佩戴安全帽和警示马甲，并说明要求。 整改负责人：孙军 日期：2017 年 2 月 25 日		
复查意见	复查人：葛振峰 日期：2017 年 2 月 25 日		