

监 理 检 查 记 录 表


工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW) 编号: GFDZJBM14-08

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 25 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部 2018 年 11 月 25 日对 2018 年 10 月 24 日浇筑的箱变基础[变梁柱、圈梁、检修平台(挑檐)混凝土强度检测(混凝土回弹仪)],立面强度 C26-C28, 符合设计要求 (c25)。		
存在问题	个别梁柱存在着孔洞 (1、混凝土浇筑时下料高度太高造成混凝土离析。2、未分层下料, 振捣不实, 漏振或振捣时间不够。)		
整改要求	监理项目部要求施工单位参照有关规范进行修复整改, 整改完成后报监理项目部进行检查验收。		
检查人	 2018.11.25	施工项目部 签收人/日期	李宁 2018.11.25
整改情况	自接到监理项目部整改通知后, 已安排施工人员进行修复整改, 现已修复整改完成, 请监理项目部进行复查验收。 整改负责人: 李宁 日期: 2018.12.10		
复查意见	经复查, 个别部位修复整改不到位。 请于近期抹灰时, 再修复。 复查人: 田国勇 日期: 2018.12.10		





箱变梁柱存在孔洞

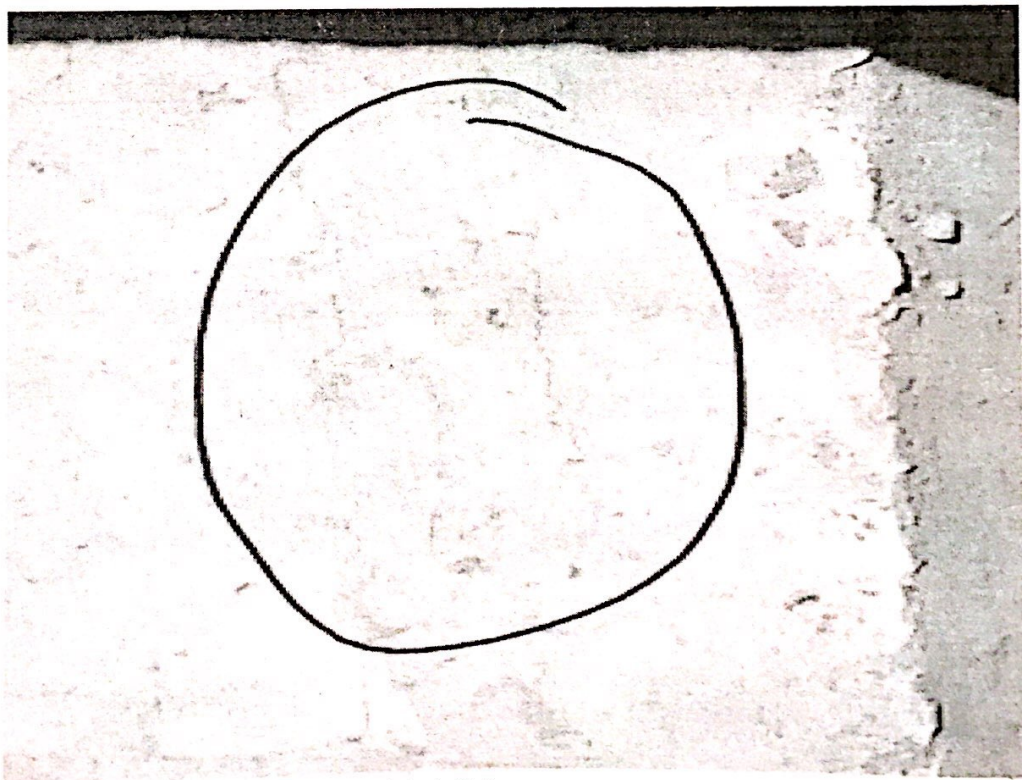

梁柱存在裂纹

