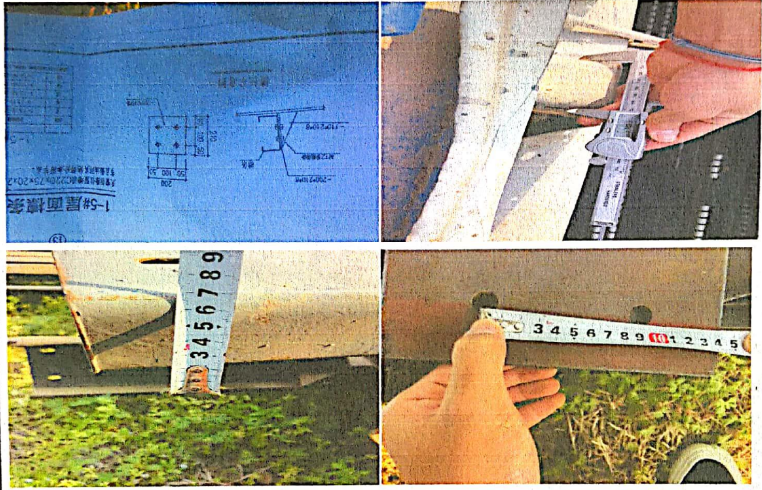


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-002

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年4月7日	检查地点	进场材料检查
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查到场钢结构材料		
存在问题	1. 钢结构檩托材料孔径距离与与图纸存在差异，图纸各孔径距离为 100mm，实际测量为 90mm、110mm 2. 檩条尺寸约为 C215*65*2.5 与图纸不符，图纸为 C220*75*2.5 3. 部分檩托尺寸与图纸存在差异，测量尺寸为 190*200，图纸尺寸为 200*210 4. 檩托材料未除锈防腐，直接进行安装 		
整改要求	1. 经现场多方联系，因设计院原因，未进行实地测量，直接按照原厂房图纸进行设计 2. 对部分檩托材料偏差，立即联系厂家，严格按照图纸要求进行加工，避免后期安装造成孔径不一 3. 对生锈材料必须进行除锈防腐工作，严格按照图纸要求执行		
检查人	王道奇、仇善善	施工项目部 签收人/日期	林明辉 2019.4.7
整改情况	与设计院沟通，生锈的材料已做防腐 整改负责人：林明辉 日期：2019.4.10		
复查意见	已与设计院沟通，重新计算 复查人：王道奇、仇善善 日期：2019.04.12		