

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 02 日


天气: 晴

星期: 五

气温: 19~37°

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况		1、巡视 1#生产车间电缆桥架盖板安装和支架底板螺母紧固, 检查发现电缆桥架盖板安装直接采用扎丝绑扎, 安装不牢固, 且桥架安装密封不严实, 缝隙较大; 部分配重基础预埋件螺杆螺纹破坏, 螺母不能紧固, 施工人员采用焊接方式将支架底板与螺杆焊接, 对此已向施工单位发送监理通知单。 2、巡视压扁胶排车间采光窗下屋面光伏电缆穿管固定, 管线走向横平竖直。 3、巡视拉丝车间支架、组件安装, 安装倾角符合设计要求, 外观横平竖直; 巡视的过程中发现一块组件碎裂。 4、检查箱变端 $2 \times 70\text{mm}^2$ 电缆端子制做, 接线端子制做符合要求, 线路走向美观。 5、检查电缆沟回填, 要求回填前清理电缆沟内的垃圾, 在电缆表面铺设 10cm 的沙, 然后铺砖。
施 工 情 况	施工单位 天津中能投能源科技有限公司、 山东军辉建设集团有限公司	施工内容及进度 1、1#生产车间电缆桥架盖板安装, 检查支架连接处松动的螺丝并紧固。(共 7 人) 2、2#生产车间垃圾清理。(共 7 人) 3、压扁胶排车间采光窗下屋面光伏电缆穿管固定。(共 5 人) 672 4、拉丝车间组件安装完成 255 块, 累计完成 980 块(共 1848 块)。(共 8 人) 5、箱变端 $2 \times 70\text{mm}^2$ 电缆端子制做。(共 6 人) 6、电缆沟盖砖回填。(共 2 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		夏志兵
记录人: 夏志兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

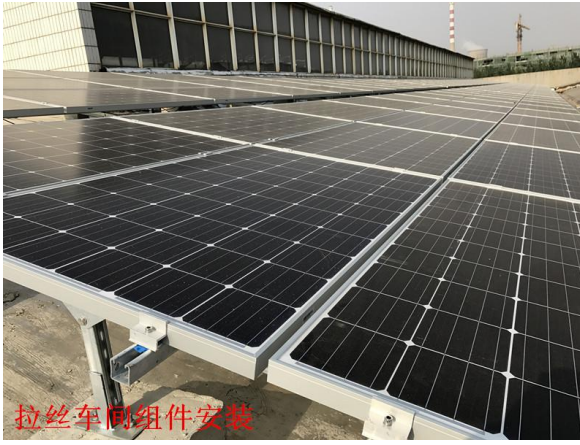

拉丝车间组件安装



箱变端 $2 \times 70\text{mm}^2$ 电缆端子制作



采光窗下屋面光伏电缆穿管固定



电缆沟回填盖砖



底板与预埋件采用焊接 电缆盖板安装用扎丝绑扎



拉丝车间组件碎裂