

2019年7月6日 星期：六	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 32°C 24 最低 24°C 3
-------------------	-------------------	--

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

- ① 西区车棚 地面破碎
- ② 西区车棚 水平接地预埋

2. 承包商动态：管理人员1人，施工人员10人，挖掘机1台，电焊机1台

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

- ① 施工人员劳保用品穿戴符合厂区要求
- ② 电焊作业人员有安全防护面罩
- ③ 观摩地面破碎的施工人员与车棚之间有足够的安全距离

2. 质量监理情况：

- ① 地面破碎按切割线进行
- ② 检查地脚螺栓锚板尺寸，长度，宽度，厚度
- ③ 检查水平接地体焊接质量，搭接长度，预埋位置，预埋深度

3. 存在问题及处理情况：

- ① ~~地脚螺栓~~地脚螺栓锚板厚度图纸要求16mm，实测13.5mm。
- ② 水平接地体埋深图纸要求0.8m，不小于0.7m，实测0.35m

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

以上两个质量问题下周与业主方作进一步的确认。

五、其他

整理监理资料，上传监理云

填写人：

韩文庆

审核人：

徐耀生

相关照片

地面破碎




已完成破碎的地面



地脚螺杆锚板长度测量



地脚螺杆锚板宽度测量

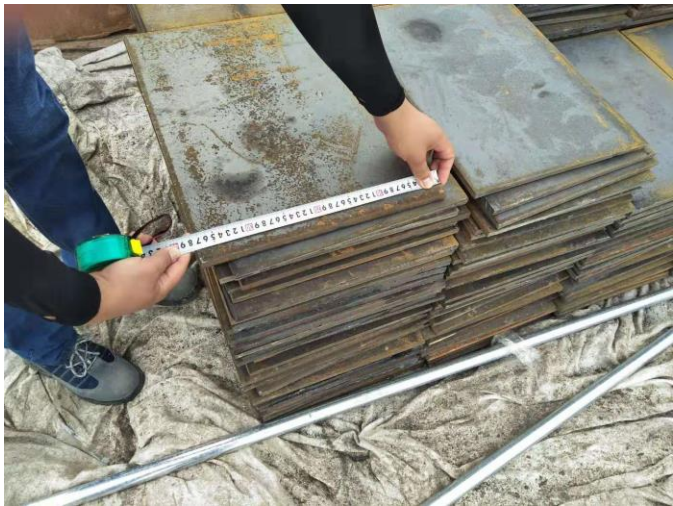

地脚螺杆锚板厚度测量 (图纸 16mm, 实测 13.5mm)



西区车棚水平接地体焊接



水平接地体焊接涂装前



水平接地体焊接涂装后



水平接地体埋设



水平接地体埋深不足（图纸 0.8m，实测 0.35m）

