



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 05 月 31 日 天气: 多云 星期: 一 气温: 19~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、安全施工情况: 点检到位, 登高作业正常; 场内登高作业人员已经过培训和交底。 3、文明施工情况: 场地卫生正在清理; 4、钢结构施工情况: 补漆存在的问题 (已整改), 已整改车棚系杆连接板补刷不到位; 个别地方檩托板边缘及连接螺栓生锈应及时处理; 钢架柱局部变形应及时处理; 个别地方系杆与连接板有缝隙应及时处理; 局部檩条生锈未处理; 钢结构防撞条安装。 5、电气安装情况: 钢结构接地安装完毕, 铜鼻子处打磨到位; 汇流箱应完成正、负极对地绝缘电阻试验; 汇流箱支架切口处应做好防锈工作; 6、组件安装情况: 二区组件全部安装完毕; 一区组件加双螺栓加固; 组件加固安装完毕后, 应测量螺栓紧固力矩符合 14~18Nm 要求。 7、电缆施工情况: 二区至东区箱变 10 根低压直流电缆已敷设制作压接完毕, 485 通信电缆敷设压接完毕。汇流箱引下电缆管口已封堵 (泡沫胶), 直流电缆投运前测绝缘电阻, 绝缘电阻应符合设计及规范要求; 8、安全 (危险) 因素: 物体打击、机械伤害、火灾 9、施工危险点: 叉车作业、车辆行驶、补漆, 电缆敷设 10、存在安全问题、整改及反馈情况: 1、安全可控, 无违章作业发生; 11、材料/设备到货情况: 无 12、材料/设备检查情况: 无。 13、召开监理例会 14、施工总体进度情况: 二区组件安装完成, 照明送电完成, 汇流箱安装完成, 汇流箱组串接线完成, 电缆敷设及压接完成。		
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 组件安装已完成 (本期 19530 块), 组件电线敷设及接线完成 <u>100%</u> , 照明安装完成 <u>100%</u> , 直流电缆头制作完成 <u>100%</u> 。三区: 桩基一次浇筑完成 <u>554</u> 处, 钢结构立柱组立完成 76 根 (共 732 处) 今日施工: 二区: 至东区汇流箱直流电缆头制作压接, 防撞条安装; 防锈补漆, 场地清理 三区: 无。	
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 25 人 明日工作: 防撞条安装, 汇流箱引下孔洞清理及二次浇筑; 东区组件螺母更换加固; 防锈补漆。 其它方面: 大众技术部检查。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师:	

现场照片

使用登高平台作业班组交底



组件紧固检查



电缆敷设



电缆头制作



防撞条反光贴



双螺栓紧固




厂家现场培训



大众技术部检查



监理检查

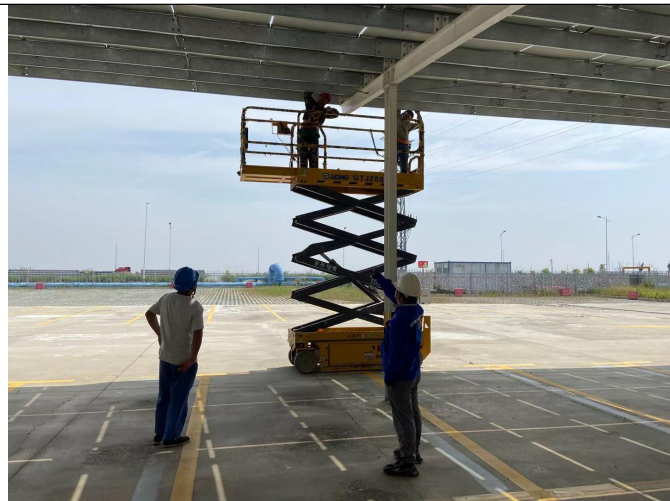

临时用电检查



场地清理

