



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 01 日 天气: 多云, 下午下雨 星期: 二 气温: 22~26℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目


监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 点检到位, 登高作业安全措施正常。 3、文明施工情况: 场地卫生正在清理。不用的叉车应统一安放。 4、钢结构施工情况: 汇流箱下方桩孔二次浇筑, 浇筑前清理内部垃圾, 对柱体包裹做好防护, 浇筑振捣密实, 表面收光到位, 并按设计要求做散水坡。钢结构目前存在问题, 系杆连接板、檩托板边缘、连接螺栓、檩条局部; 钢架柱翼缘板局部变形; 几处系杆与连接板未紧固到位。 5、电气安装情况: 汇流箱已通电, 西区 21 组串测量值 785~793VDC (单片 36V); 汇流箱支架切口处应防锈; 6、组件安装情况: 二区 2*23 车棚 2 处螺丝未上未紧 (正在安排紧固); 一区组件加双螺栓加固; 组件加固安装完毕后, 应测量螺栓紧固力矩符合 14~18Nm 要求。 7、电缆施工情况: 汇流箱内电缆应做防火封堵。直流电缆投运前测绝缘电阻, 绝缘电阻应符合设计要求; 8、安全 (危险) 因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害, 触电 9、施工危险点: 登高车作业, 临时用电 (振捣) 10、存在安全问题、整改及反馈情况: 1、安全可控, 无违章作业发生; 11、材料/设备到货情况: 无 12、材料/设备检查情况: 无。 13、施工总体进度情况: 二区组件安装完成, 照明送电完成, 汇流箱通电完成, 电缆敷设及压接完成, 防撞条安装完成, 二次浇筑全部完成。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 组件安装已完成 (本期 19530 块), 组件电线敷设及接线完成 <u>100%</u> , 照明安装完成 <u>100%</u> , 直流电缆头制作完成 <u>100%</u> 。三区: 桩基一次浇筑完成 <u>554</u> 处, 钢结构立柱组立完成 76 根 (共 732 处) 今日施工: 二区: 防撞条安装; 防锈补漆, 场地清理 三区: 无。一区: 组件螺帽加固
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 25 人 明日工作: 场地清理; 一区组件螺母更换加固; 防锈补漆。 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片


一区组件双螺栓加固



组串开路电压测量

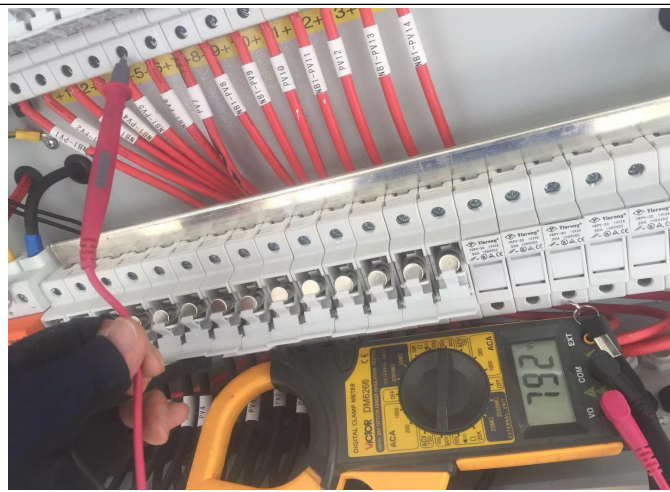

场地局部清理后

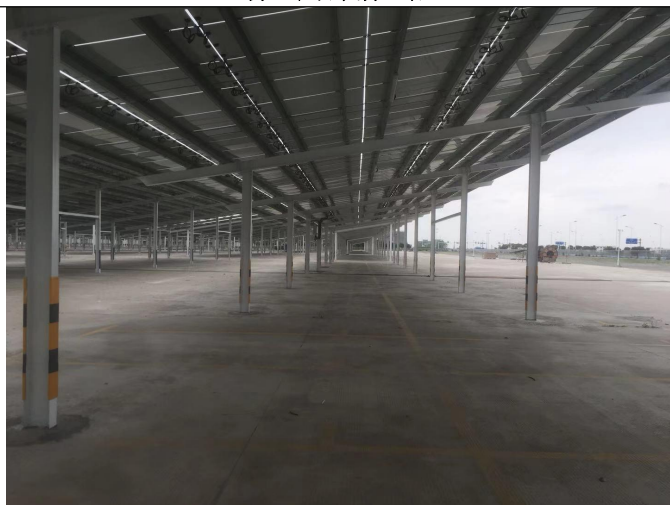

钢结构接地引出点



柱二次浇筑



浇筑振捣



柱体防护



螺帽漏装

