



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 08 日 天气: 晴 星期: 二 气温: 20~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目


监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 一台登高作业车未点检, 两名作业人员转场后未及时系扣安全带; 作业车分散, 监护范围过大, 监护不足。安全巡查不到位。 3、文明施工情况: 场地清洁; 4、钢构施工情况: 无施工; 5、电气施工情况: 西区设备围栏基础场地回填平整基本到位; 高压电缆头压接顺序不正确, 应先上高压电缆头(先压接 B 相), 再安装电缆抱箍。以免电缆过长或过短至受力不均匀损伤电缆绝缘, 当场已改正。开关柜后门照明灯具外罩受热烤糊焦化, 避雷器顶部螺栓露丝过短, 设备表面局部掉漆, 需联系厂家处理。 6、组件安装情况: 一区组件双螺栓加固完毕; 二区螺栓检查完毕, 发现十多处未紧到位, 当场已紧固。应尽快进行螺栓紧固力检查测试。 7、电缆施工情况: 已结束。 8、安全(危险)因素: 高处坠落、机械伤害 9、施工危险点: 登高车作业 10、材料/设备到货情况: 无 11、材料/设备检查情况: 无。 12、施工总体进度情况: 一区双螺栓已加固完成, 二区检查紧固完成。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 已完工。三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 76 根(共 732 处) 今日施工: 一区组件螺帽加固, 二区螺栓检查。西区设备围栏基础土方回填平整, SVG 底部电缆井加高。
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 10 人 明日工作: 西区设备围栏基础施工, 零星施工。 其它方面: 大众安全部和技术到场安全文明施工检查工作	
本场监理人员		
记录人: 	总监理工程师:	

现场照片

1、二区光伏场地



2、电缆头安装

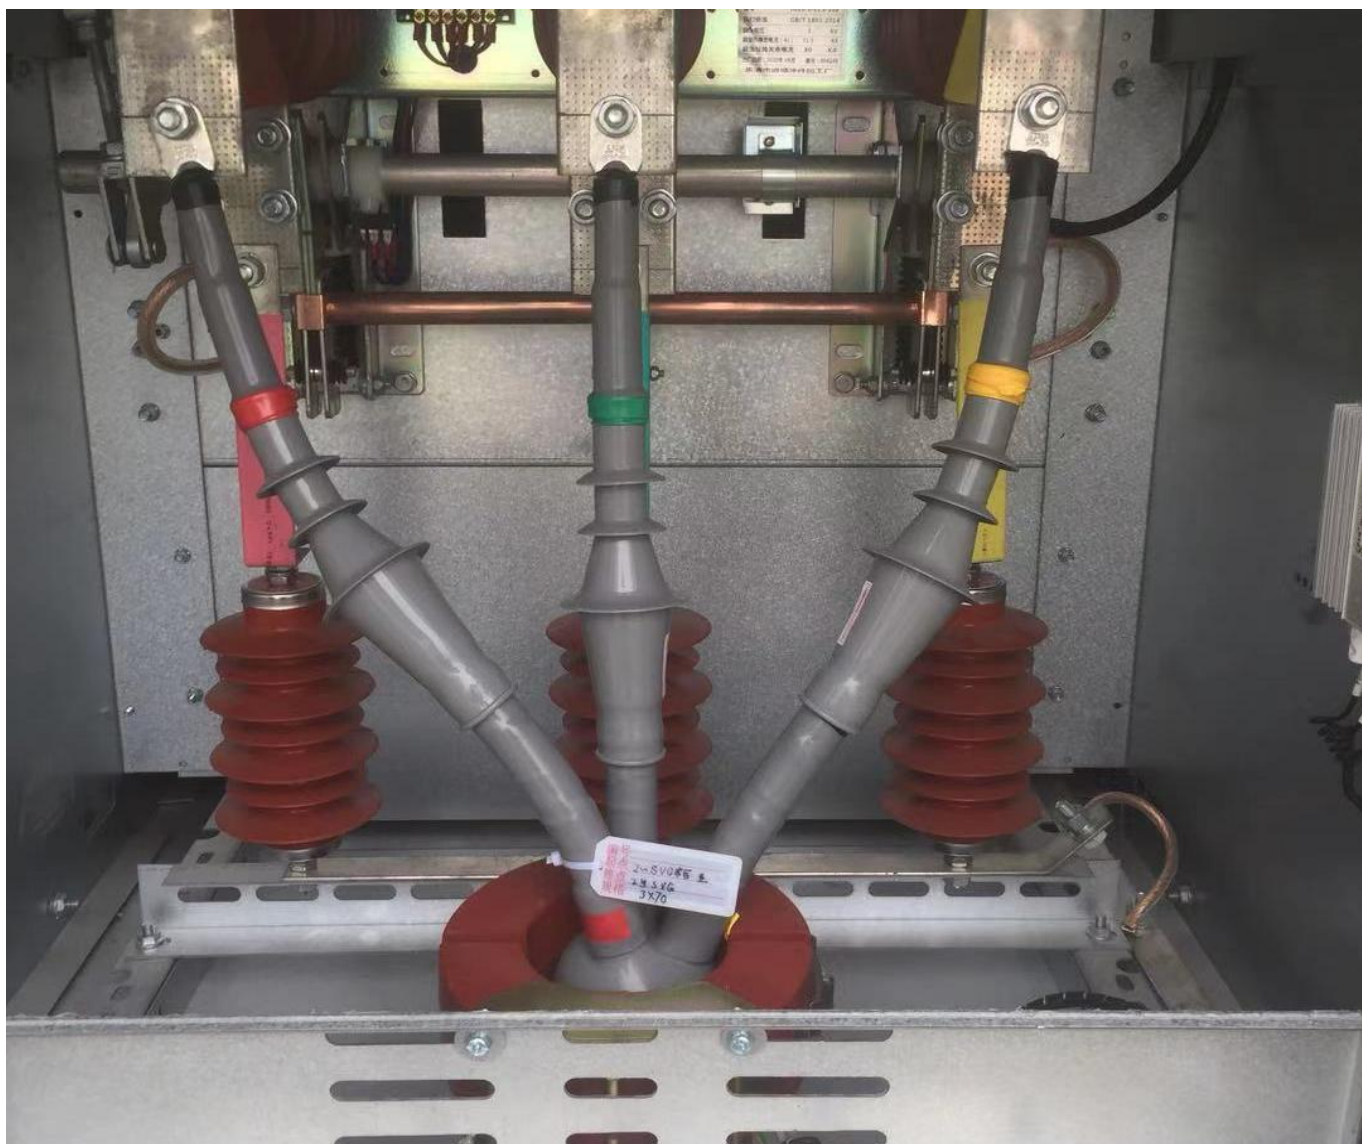

3、开关柜后门灯罩情况



4、SVG 电缆井

