



监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 06 月 10 日 天气: 雷阵雨 星期: 四 气温: 24~28℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目


监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作。 2、安全施工情况: 安全正常, 无危险作业, 无登高作业, 叉车使用前已点检。 3、文明施工情况: 场地清洁; 4、钢构施工情况: 钢构卸货; 5、电气施工情况: 无施工。 6、组件安装情况: 无施工。 7、电缆施工情况: 无施工。 8、安全(危险)因素: 无 9、施工危险点: 无 10、材料/设备到货情况: 钢结构(梁、柱)到货一车 11、材料/设备检查情况: 几何尺寸基符合要求, 偏差基本可控, 腹板和翼缘板表面清洁。焊接工艺较差, 存在焊接尺寸不一、熔焊高低不平、焊瘤、气孔、凹陷、咬边、过焊、未焊满等情况, 原表面未清理便涂刷油漆; 螺栓孔处、板面切割处未打磨, 成品表面污秽, 局部掉漆。未提供产品出厂检测报告等相关资料。焊接工艺存在质量缺陷。对检查出来的问题进行了多方通报。对于钢结构质量问题, 务必予以重视。 12、施工总体进度情况: 一区双螺栓已加固完成, 二区检查紧固完成。 13、其它情况: 对大众 6 月 2 日二区场地验收提出的要求事项应及时完成并提交大众复查。	
施 工 情 况	承 包 单 位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 二区: 已完工。三区: 桩基一次浇筑完成 554 处, 钢结构立柱组立完成 76 根(共 732 处) 今日施工: 无
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 4 人 明日工作: 西区设备围栏基础施工, 钢结构安装。 其它方面: 无	
本场监理人员		
记录人: 		总监理工程师:

现场照片

1、钢结构到货一车



2、到货检查

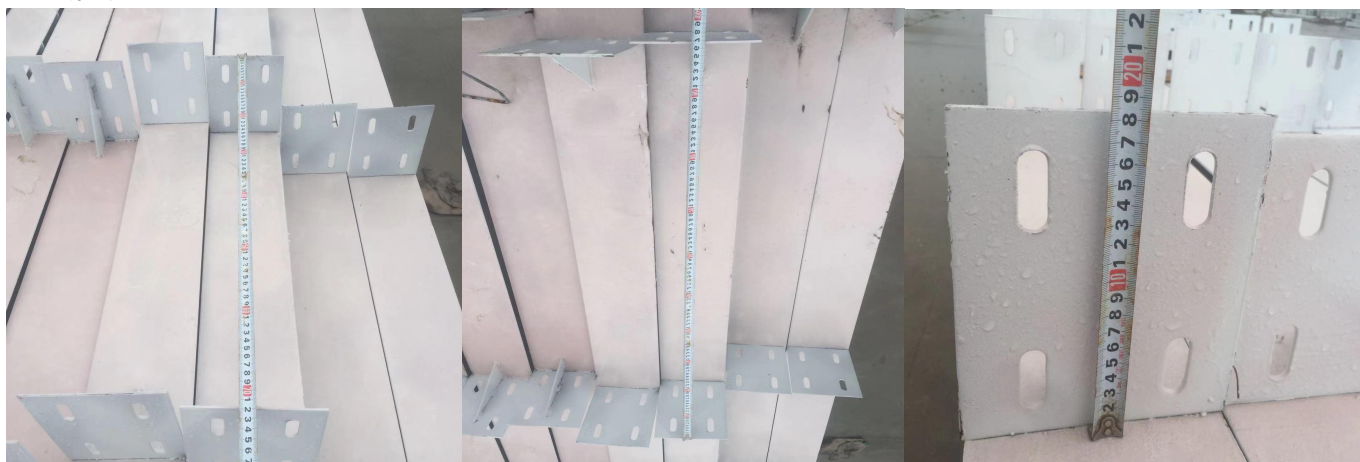

3、钢构进场质量问题

