



监 理 日 记 ()


日期: 2021 年 08 月 11 日 天气: 小雨 星期: 三 气温: 26~30℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、督促落实班会及防疫工作 2、高温安全施工情况: 无高温作业。 3、安全文明施工情况: 机械点检、登高作业、劳保用品使用、人员监护、文明施工基本正常。 4、电气施工情况: 无。 5、组件安装情况: 组件铺装完成 1.5 个车棚, 组件螺栓紧固力抽查, 基本达到要求 (14~18N.m) 范围。 6、电缆施工情况: 485 通信电缆敷设。 7、安全 (危险) 因素: 高处坠落、机械伤害、物体打击、火险。 8、施工危险点: 组件安装、作业车充电。 9、存在问题: 1) 场地散落垃圾较多, 应及时清理。 2) 二区三排一处汇流箱倾斜。 3) 个别车棚因檩条安装原因, 组件高低不平。 4) 二区多日前撞坏的一片组件未更换。 5) 二区螺栓紧固力数据抽查结果, 紧固力基本小于厂家要求范围 6) 二区钢结构及檩条或拉筋局部出现锈迹, 漆面起泡可剥离 10、材料/设备到货情况: 组件到货一车 634 块, 共到货 13402 块 (16905 块)。 11、材料/设备检查情况: 随车及出厂资料齐全, 外包装完好, 组件开箱抽查无破损。 12、材料/设备到货情况: 直流电缆缺货。 13、资料整理		
施 工 情 况	承包单位 浙江慈农电力 发展有限公司	施 工 内 容 及 进 度 三区进度完成情况 (共 38 个车棚): 组件 21.5 车棚计 9576 块 (共 16905 块); 汇流箱安装完成; 组件电缆放线完成 2 个车棚。 今日施工: 组件安装、485 通信电缆敷设。	
其 它 事 项	管理及施工人员投入: 安全员 1 人, 组件安装 14 人, 电缆及电气施工 3 人 机械设备投入: 登高作业车 5 台, 叉车 2 台, 电动扳手若干 明日工作: 组件安装、汇流箱接地线安装、485 通信电缆敷设 其它方面: 无。		
本场监理人员			
记录人: 		总监理工程师: 	

现场照片

组件安装

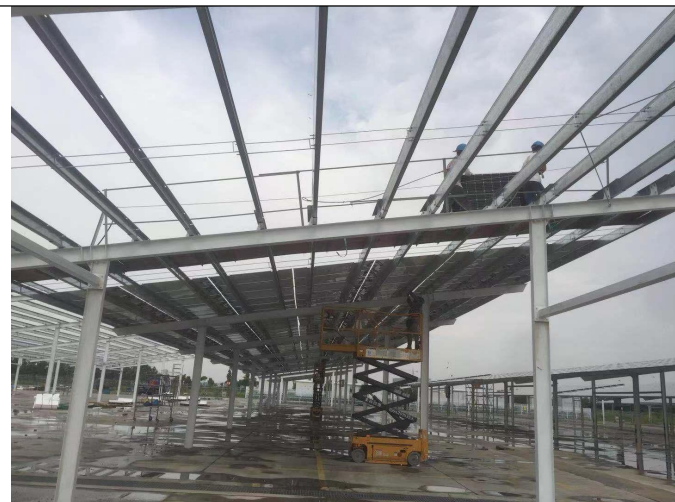

通信电缆敷设



组件校正及螺丝紧固



组件螺栓紧固抽查

