

# 工程平行检验记录

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-CZZH-012

|      |               |      |          |
|------|---------------|------|----------|
| 施工部位 | 光伏一区 18~19#方阵 | 检验时间 | 2017、7、3 |
|------|---------------|------|----------|

检验项目: 光伏支架安装

检验依据:  
 《光伏电站施工规范》GB 50794-2012  
 《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796-2012

检验方式:

1、检查支架材料是否符合设计及技术协议的要求; 2、检查支架基础的混凝土是否达到安装的强度; 3、用角度测量仪检查支架倾角是否符合设计; 4、检查安装中材料镀锌层有无破坏及损伤程度; 5、检查支架各个螺丝的是否紧固; 6、检查支架的位置偏差度; 7、检查支架的平整度等等。

问题及处理情况:

1、发现部分支架的倾角超出 38 度的±1 度的范围且 1 排多组支架角度不一致; 2、发现部分支架的螺丝紧固度不够; 3、发现支架中柱焊接不牢固等等; 4、发现焊接部位有些防腐不及时到位; 5、发现的问题通过口头及书面的《监理工程师通知单》的形式要求总包单位整改, 整改后进行复查。

相关监理文件索引:


☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知单/监理工作联系单

☐ 工程暂停令

☐ 其它

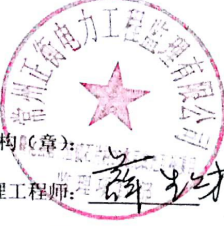

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 薛 岩

日 期: 2017、7、3

本表一式一份, 由项目监理部自存。