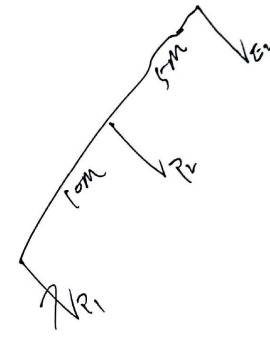


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 021

日期及天气: 2017.6.3 14-27℃	施工单位: 泰和新能源														
旁站监理的部位或工序: 光伏区城 12# 前组网柜地电阻测试。															
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 17:00														
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 柜地电阻测试以 410V 在空柜时测试。人员: 刘江波、吴恩文、孙升。 5# 前组网柜 2 支。红色测试线 1.5m。 蓝色 10m。绿色线 5m。 测试数据: <table border="0"> <tr> <td>11# - 0.51Ω</td> <td>16# - 0.23Ω</td> </tr> <tr> <td>12# - 1.67Ω</td> <td>14# - 4.57Ω</td> </tr> <tr> <td>13# - 1.41Ω</td> <td>16# - 1.18Ω</td> </tr> <tr> <td>15# - 1.05Ω</td> <td>17# - 1.88Ω</td> </tr> <tr> <td>18# - 1.11Ω</td> <td>19# - 2.37Ω</td> </tr> <tr> <td>5# - 2Ω</td> <td>6# - 1.2Ω</td> </tr> <tr> <td>7# - 2.1Ω</td> <td>8# - 1.9Ω</td> </tr> </table> 		11# - 0.51Ω	16# - 0.23Ω	12# - 1.67Ω	14# - 4.57Ω	13# - 1.41Ω	16# - 1.18Ω	15# - 1.05Ω	17# - 1.88Ω	18# - 1.11Ω	19# - 2.37Ω	5# - 2Ω	6# - 1.2Ω	7# - 2.1Ω	8# - 1.9Ω
11# - 0.51Ω	16# - 0.23Ω														
12# - 1.67Ω	14# - 4.57Ω														
13# - 1.41Ω	16# - 1.18Ω														
15# - 1.05Ω	17# - 1.88Ω														
18# - 1.11Ω	19# - 2.37Ω														
5# - 2Ω	6# - 1.2Ω														
7# - 2.1Ω	8# - 1.9Ω														
发现的问题及处理情况: 14# 前组网柜地电阻超标, 不合格。分析原因: 柜地线搭接不紧, 受环境所限制。现从就近电杆处接入 3 处柜地线, 柜网柜地线较合格。 至 18 测试后达 0.2Ω。															
旁站监理人员 (签字): 刘江波	2017 年 6 月 3 日														

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。