


旁站监理记录表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: HD-GF-PZJL-001

日期及天气: 2018.03.23 晴	施工单位: 湖南力峰建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架基础浇筑	
旁站监理开始时间: 2018 年 03 月 23 日 9 点	旁站监理结束时间: 2018 年 03 月 23 日 13:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、浇筑前对施工人员进行现场技术、安全交底; 2、验孔与孔深标准: 根据目前施工图纸, 固定支架基础采用 $\Phi 220\text{mm}$ 孔径, 孔深 $\geq 1200\text{mm}$。桩距 3000mm、组串距离 1600-1800mm; 前后排距离约 6200mm。 3、桩位要求: 桩位精度偏差: 轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$, 纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整, 同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$。 4、桩垂直度要求: 每米偏差 $\leq 5\text{mm}$, 全长 $\leq 10\text{mm}$。 5、埋桩要求: 埋桩前周围浮土要清理干净, 振捣密实。 6、监理人员在浇筑前孔深、孔距、孔径等进行了实测验收, 抽检 20%, 验收结果合格, 允许进行地锚桩浇筑作业。 7、监理要求施工单位地锚桩浇筑时, 现场拉线浇筑, 保证地锚桩直线度; 现场配备水平尺每个地锚桩浇筑时尽量做到垂直度最佳状态; 地锚桩表面保持平整美观。 8、现场采用安仁众鑫混凝土有限公司的 C25 细石混凝土, 塌落度为 $180 \pm 20\text{mm}$, 商混站的资质、混凝土厂家检查报告齐全、有效。 9、现场施工人员 25 人、管理人员 3 人, 燃油发电机 1 台、振捣棒 1 台、水平尺 1 把、翻斗车 1 辆、铁锹等施工工器具数把。 10、旁站浇筑约 200 个基础。	
发现的问题及处理情况: 1、浇筑后有个别预埋件垂直度达不到设计及规范要求, 要求现场立即整改; 2、浇筑时个别支架基础浇筑时, 振捣不到位, 要求现场立即整改;	
旁站监理人员 (签字):  2018 年 03 月 23 日	

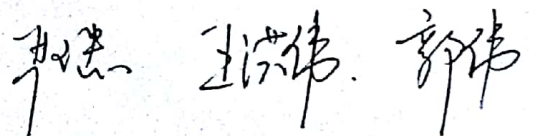