

旁站监理记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HD-GF-PZJL-003

日期及气候：2018.3.29

多云

施工单位：湖南力峰建设工程有限公司

旁站监理的部位或工序：支架基础浇筑

旁站监理开始时间 2018 年 3 月 29 日 9:30

旁站监理结束时间：2018 年 3 月 29 日 1:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、浇筑前对施工人员进行现场技术、安全交底；

2、验孔与孔深标准：

根据目前施工图纸，固定支架基础采用 $\Phi 220\text{mm}$ 孔径，孔深 $\geq 1200\text{mm}$ ，桩距 3000mm，组串距离 1600-1800mm；前后排距离约 6200mm。

3、桩位要求：

桩位精度偏差：轴向偏差 $\leq 15\text{mm}$ ，纵向前后桩位同步偏差根据地形情况允许调整，同步调整范围 $\leq 150\text{mm}$ 。

4、桩垂直度要求：

每米偏差 $\leq 5\text{mm}$ ，全长 $\leq 10\text{mm}$ 。

5、埋桩要求：

埋桩前周围浮土要清理干净，振捣密实。

6、监理人员在浇筑前孔深、孔距、孔径等进行了实测验收，抽检 20%，验收结果合格，允许进行地锚桩浇筑作业。

7、监理要求施工单位地锚桩浇筑时，现场拉线浇筑，保证地锚桩直线度；现场配备水平尺每个地锚桩浇筑时尽量做到垂直度最佳状态；地锚桩表面保持平整美观。

8、现场采用安仁众鑫混凝土有限公司的 C25 细石混凝土，坍落度为 $180 \pm 20\text{mm}$ ，商混站的资质、混凝土厂家检查报告齐全、有效。

9、现场施工人员 18 人、管理人员 3 人，燃油发电机 1 台、振捣棒 1 台、水平尺 1 把、翻斗车 1 辆、铁锹等施工工器具数把。

10、旁站浇筑约 90 个基础。

发现的问题及处理情况：

1、浇筑后有个别预埋件垂直度达不到设计及规范要求，要求现场立即整改；

2、浇筑时个别支架基础浇筑时，振捣不到位，要求现场立即整改；


旁站监理人员（签字）：

郭伟、郭伟、王洪伟


2018 年 03 月 29 日



浇筑前准备

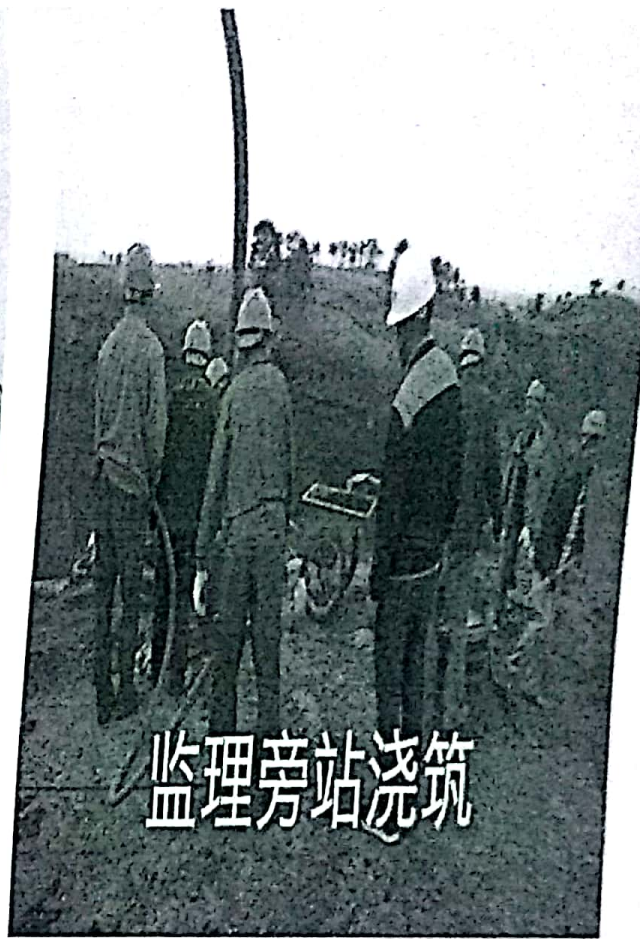

监理旁站浇筑

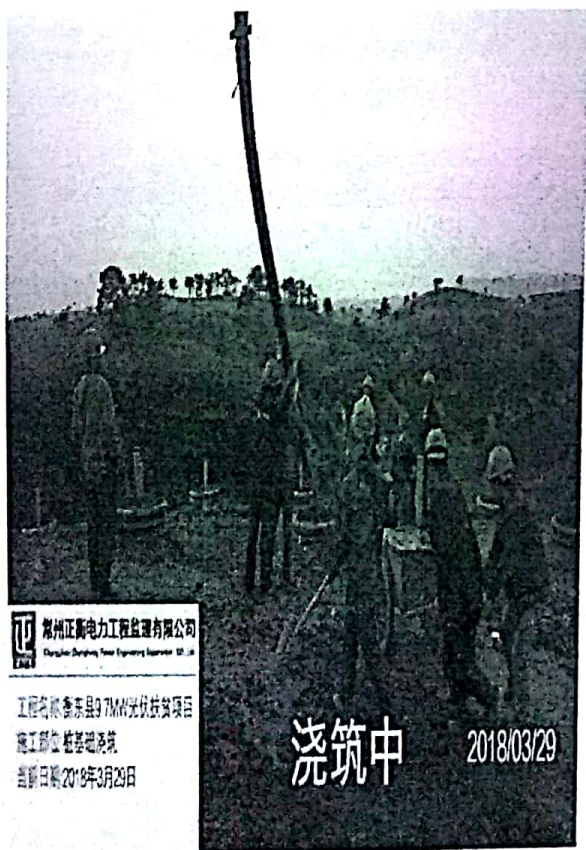

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称: 溧东县9.7MW光伏扶贫项目
施工部位: 桩基浇筑
当前日期: 2018年3月29日

浇筑中 2018/03/29



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称: 溧东县9.7MW光伏扶贫项目
施工部位: 桩基浇筑
当前日期: 2018年3月29日

浇筑完成 2018/03/29