

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: FQPD-02-2019-007

日期	2019.7.2	天气	晴	气温	18-31℃
施工部位	KV3 风机机位	旁站监理旁工	C15级毛石换填		
旁站开始时间	上午 9:30	旁站结束时间	下午 5:30		

施工情况:

1. 新=设: 质检员1人, 监理员1人, 普工2人, 电工1人
2. 机械器: 高混车5部, 振动棒2台, 发电机1台
3. 施工情况: 清理换填部位残渣, 斜设部位设置踏步型, 浇筑砼时, 从插入石块, 振捣棒振捣, 表面找平。

质量情况:

1. 地基局部换填依据设计规范要求, 也符合设计规范要求。
2. 砼毛石掺入量不小于10%, 石块尺寸不大于30cm。
3. 振捣棒为后振捣符合规范要求。

发现问题:

发现个别石块大于30cm, 石块之间个别处无渣, 石子符合规范要求

处理意见:

清理石块尺寸大于30cm, 出坑, 石块等部分, 分散处理

备注 (包括处理结果):

复查符合规范要求。

施工单位 (章):



项目经理 (签字):

2019年7月2日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019年7月2日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

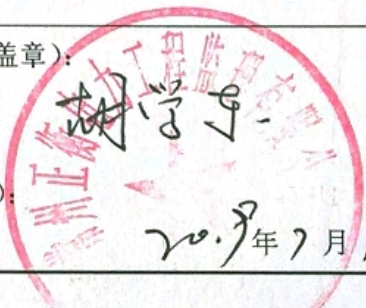
编号： PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2019.7.11	天气	阴转雨	气温	16-28℃
施工部位	K03 风机机位		旁站部位及工序	基础 3:7 灰土换填	
旁站开始时间	14:08:10		旁站结束时间	14:11:20	
施工情况： 1、现场施工人员：质检员 1 人，安全员 1 人，技术员 1 人，施工人员 8 人。 2、现场施工机械：装载机 2 台，压路机 1 台，打夯机 2 台，洒水车 1 台。 3、标高已进行校对。 4、施工单位已对作业人员进行 3:7 灰土回填施工方案及安全技术交底，强调要求安全施工。 5、分层回填、夯实。 6、施工人员按照已批准的施工方案进行施工。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位。 3、坑基回填土为开挖料，开挖料应清除地表腐殖土及草根等杂物。 4、基础回填局部人工打夯机行夯实，震动压路机对大面积进行分层碾压 5、回填时要求在承台四周对称填土，注意成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。 6、复测标高、表面平整度符合要求。 7、夯实回填层数：4 层，每层取样点数 2 个，分层铺填厚度为 300 mm；今日回填 1 层。 8、第 1 层，压实度数据：0.95、0.96。 9、第 2 层，压实度数据： 、 。 10、第 3 层，压实度数据： 、 。 11、第 4 层，压实度数据： 、 。 12、第 5 层，压实度数据： 、 。 13、第 6 层，压实度数据： 、 。 14、第 7 层，压实度数据： 、 。 15、第 8 层，压实度数据： 、 。 16、第 9 层，压实度数据： 、 。 17、第 10 层，压实度数据： 、 。 18、第 11 层，压实度数据： 、 。					
发现问题： 检查发现灰土中有草根杂物					
处理意见： 要求施工方立即整改清除草根杂物后回填					
备注（包括处理结果）： 复查草根杂物已清理干净					
施工单位（盖章） 2019年7月11日			项目监理机构（盖章） 胡学东 2019年7月11日		
质检员（签字）：			旁站人员（签字）：		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-003

日期	2019.7.12	天气	阴	气温	17-29℃
施工部位	103 风机机位	旁站部位及工序	基础 3:7 灰土换填		
旁站开始时间	下午 3:00	旁站结束时间	下午 6:30		
施工情况： 1、现场施工人员：质检员 1 人，安全员 1 人，技术员 1 人，施工人员 8 人。 2、现场施工机械：装载机 2 台，压路机 1 台，打夯机 2 台，洒水车 1 台。 3、标高已进行校对。 4、施工单位已对作业人员进行 3:7 灰土回填施工方案及安全技术交底，强调要求安全施工。 5、分层回填、夯实。 6、施工人员按照已批准的施工方案进行施工。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转良好。 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位。 3、坑基回填土为开挖料，开挖料应清除地表腐殖土及草根等杂物。 4、基础回填局部人工打夯机行夯实，震动压路机对大面积进行分层碾压 5、回填时要求在承台四周对称填土，注意成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。 6、复测标高、表面平整度符合要求。 7、夯实回填层数：4 层，每层取样点数 2 个，分层铺填厚度为 300 mm；今日回填 2.3 层。 8、第 1 层，压实度数据：____、____。9、第 2 层，压实度数据：0.95、0.95。 10、第 3 层，压实度数据：0.95、0.95。11、第 4 层，压实度数据：____、____。 12、第 5 层，压实度数据：____、____。13、第 6 层，压实度数据：____、____。 14、第 7 层，压实度数据：____、____。15、第 8 层，压实度数据：____、____。 16、第 9 层，压实度数据：____、____。17、第 10 层，压实度数据：____、____。 18、第 11 层，压实度数据：____、____。					
发现问题： 检查发现个别灰土配比不准确					
处理意见： 要求施工方重新按 3:7 灰土比例拌合					
备注（包括处理结果）： 已按要求的比例改正					
施工单位（盖章） 			项目监理机构（盖章） 		
质检员（签字）：[Signature] 2019 年 7 月 12 日			旁站人员（签字）：[Signature] 2019 年 7 月 12 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.7.13	天气	晴	气温	25-30℃
施工部位	K03 风机机位		旁站部位及工序	基础 3:7 灰土换填	
旁站开始时间	下午 3:00		旁站结束时间	下午 5:00	

施工情况：

- 1、现场施工人员：质检员 1 人，安全员 1 人，技术员 1 人，施工人员 8 人。
- 2、现场施工机械：装载机 2 台，压路机 1 台，打夯机 2 台，洒水车 1 台。
- 3、标高已进行校对。
- 4、施工单位已对作业人员进行 3:7 灰土回填施工方案及安全技术交底，强调要求安全施工。
- 5、分层回填、夯实。
- 6、施工人员按照已批准的施工方案进行施工。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转良好。
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位。
- 3、坑基回填土为开挖料，开挖料应清除地表腐殖土及草根等杂物。
- 4、基础回填局部人工打夯机行夯实，震动压路机对大面积进行分层碾压
- 5、回填时要求在承台四周对称填土，注意成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。
- 6、复测标高、表面平整度符合要求。
- 7、夯实回填层数：4 层，每层取样点数 2 个，分层铺填厚度为 300mm；今日回填 4 层。
- 8、第 1 层，压实度数据：_____、_____。
- 9、第 2 层，压实度数据：_____、_____。
- 10、第 3 层，压实度数据：_____、_____。
- 11、第 4 层，压实度数据：0.96、0.95。
- 12、第 5 层，压实度数据：_____、_____。
- 13、第 6 层，压实度数据：_____、_____。
- 14、第 7 层，压实度数据：_____、_____。
- 15、第 8 层，压实度数据：_____、_____。
- 16、第 9 层，压实度数据：_____、_____。
- 17、第 10 层，压实度数据：_____、_____。
- 18、第 11 层，压实度数据：_____、_____。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（盖章）

项目监理机构（盖章）

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019 年 7 月 13 日

2019 年 7 月 13 日