

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-001

日期及气候：2020/10/18 多云 8-19℃		工程地点：工地现场	
旁站监理的部位或工序：电缆沟开挖（过路部分）			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间：17:00	
施工情况： 1、现场施工人员 16 人，班组长 1 人。 2、开挖方式为：全部人工开挖。开挖区域为场内过路部分电缆沟开挖。 3、施工专项方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、开挖区域范围设置临时警戒区域，并设计警示标志。			
监理情况： 1、检查施工单位施工人员安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查现场开挖尺寸，经查开挖尺寸为 800×800,符合施工方案及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法： 挖土过程中，地下原管道被破坏，要求立即恢复，施工单位已修补恢复，经查恢复质量合格，满足使用要求。			
备注：			
项目部：  质检员： _____ 2020 年 10 月 18 日		项目监理机构：  旁站监理人员： _____ 2020 年 10 月 18 日	

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-002

日期及气候：2020/10/19 多云 10-20℃		工程地点：预制场	
旁站监理的部位或工序：混凝土屋面基础墩浇筑			
旁站监理开始时间：8:00		旁站监理结束时间： 11:40	
施工情况： 1、现场施工人员 6 人，班组长 1 人，振动棒 2 台。 2、混凝土为商品混凝土 C25，共计 13m³。 3、施工前对班组进行安全技术交底，质检员、安全员、施工员在现场。 4、施工前模具内已清理干净，混凝土浇筑，同时用振动棒振捣密实，顶面磨平收光。			
监理情况： 1、检查施工单位人员、材料、机械设备准备情况，经查人、材、机满足施工要求。 2、复查模具模板安装、预埋件安装尺寸等，经查符合图纸设计要求。 3、检查混凝土配合比及坍落度值，经查混凝土强度符合图纸设计，坍落度值为：165、170、175、180、176。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法： 1、模具内有垃圾未清理干净。 2、现场个别工人未戴安全帽。 处理方法：现场指出，要求立即改正。			
备注： 现场问题已整改，同意开始施工。			
项目部：_____ 质检员： <u>袁怀雄</u> 2020 年 10 月 19 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>陈永</u> 2020 年 10 月 19 日	

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-003

日期及气候：2020/10/19 多云 10-20℃		工程地点：工地现场	
旁站监理的部位或工序：电缆沟回填和路面浇筑			
旁站监理开始时间：13:00		旁站监理结束时间：17:30	
施工情况： 1、现场施工人员 21 人，班组长 1 人。振动棒两台，人力夯 1 台。 2、按施工方案和规范要求用原土进行分层回填并夯实。 3、施工专项方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场设置临时警戒区域，并设计警示标志。 5、过路恢复混凝土为射阳建业商品混凝土，强度为 C25 共计 10 方。			
监理情况： 1、检查施工单位施工人员安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查混凝土现场坍落度 180, 176, 184, 185, 188, 混凝土振捣密实，符合施工方案及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法：			
备注：			
项目部：_____ 质检员：_____ 2020 年 10 月 19 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 2020 年 10 月 19 日	

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-004

日期及气候：2020/11/03 多云 4-15℃		工程地点：工地现场	
旁站监理的部位或工序：电缆沟开挖（绿化带部分）			
旁站监理开始时间：10 月 30 日 8:00		旁站监理结束时间：11 月 3 日 16:30	
施工情况： 1、现场施工人员 14 人，班组长 1 人。 2、开挖方式为：全部人工开挖。开挖区域为场内绿化带部分电缆沟开挖。 3、施工专项方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、开挖区域范围设置临时警戒区域，并设计警示标志。			
监理情况： 1、检查施工单位施工人员安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查现场开挖尺寸，经查开挖尺寸为 600×800,符合施工方案及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法： 开挖过程中，食堂与篮球场之间北侧地下网线被挖断，已反应给厂方，安排厂方电工进行处理后恢复通讯。			
备注：			
项目部：_____ 质检员：_____ 2020 年 10 月 03 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 2020 年 10 月 03 日	

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-005

日期及气候：2020/11/05 多云 12-17℃		工程地点：工地现场	
旁站监理的部位或工序：交流电缆敷设			
旁站监理开始时间：11 月 3 日 8:00		旁站监理结束时间：11 月 5 日 17:00	
施工情况： 1、现场施工人员 21 人，班组长 1 人。吊车 1 台。 2、电缆敷设方式为电缆盘从中间用吊车吊起通过人力肩扛牵引的方式进行。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。			
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。 4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。 5、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法： 发现问题：现场有工人将饮料瓶等垃圾随意丢弃，个别工人安全帽未系帽带 处理方法：立即指出要求改正。 结果：施工单位已改正，符合安全文明要求。			
备注：			
项目部：_____ 质检员：袁 伟 2020 年 11 月 5 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 2020 年 11 月 5 日	

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

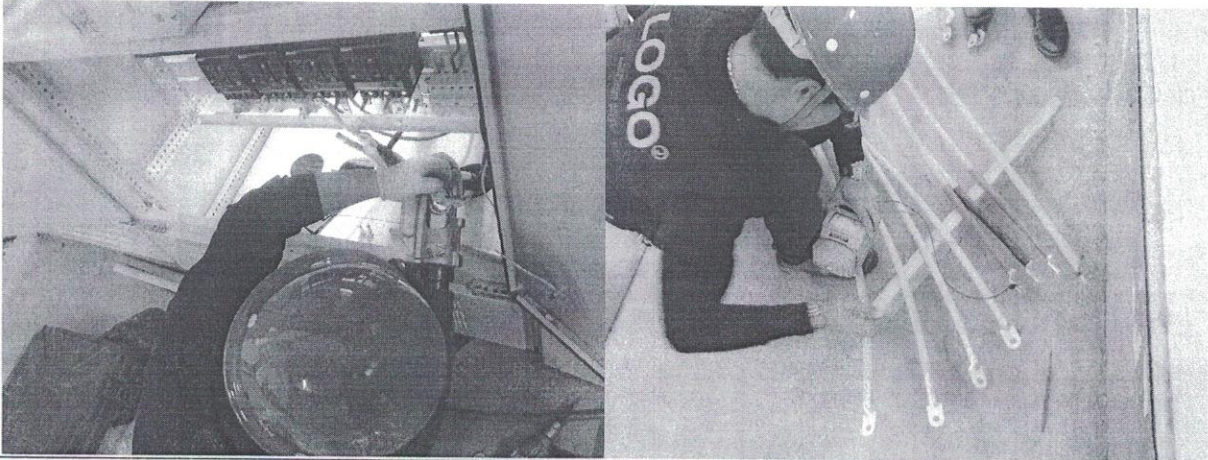
项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-006

日期及气候：2020/11/09 多云 5-17℃	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：绿化带直埋电缆沟回填	
旁站监理开始时间：11 月 8 日 14:00	旁站监理结束时间：11 月 9 日 17:30
施工情况： 1、现场施工人员 10 人，班组长 1 人。 2、按施工方案和规范要求用原土进行分层回填，分层厚度 200-300mm，上部覆盖草皮。 3、施工专项方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场设置临时警戒区域，并设计警示标志。 5、电缆 20CM 范围内厚度采用软土，上部铺砖，左右宽出电缆 5CM。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员机械安排，经查现场施工人员机械符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。 3、检查回填前铺砂盖砖和回填土施工质量，经查符合方案和规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注：	
项目部：_____ 质检员： <u>袁振强</u> 2020 年 11 月 9 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员： <u>张利</u> 2020 年 11 月 9 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-007

日期及气候：2020/11/11 多云 8-18℃	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：电缆头制作	
旁站监理开始时间：11 月 9 日 8:00	旁站监理结束时间： 11 月 11 日 17:00
施工情况： 1、现场施工人员 15 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注：	
	
项目部：_____ 质检员：袁振强 2020 年 11 月 11 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：时建宝 2020 年 11 月 11 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-008

日期及气候：2020/11/11 多云 8-18℃	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：混凝土屋面接地焊接	
旁站监理开始时间：11 月 9 日 8:00	旁站监理结束时间：11 月 11 日 17:00
施工情况： 1、现场施工人员 6 人，班组长 1 人。电焊机 1 台。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场作业已配置灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。 3、检查接地扁铁焊接搭接长度>2 倍宽度，且三面焊接。焊渣清理刷防腐漆，符合要求，与其他接地装置连接不少于 2 个点，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注：	
项目部：_____ 质检员：_____ _____年 11 月 11 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ _____年 11 月 11 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

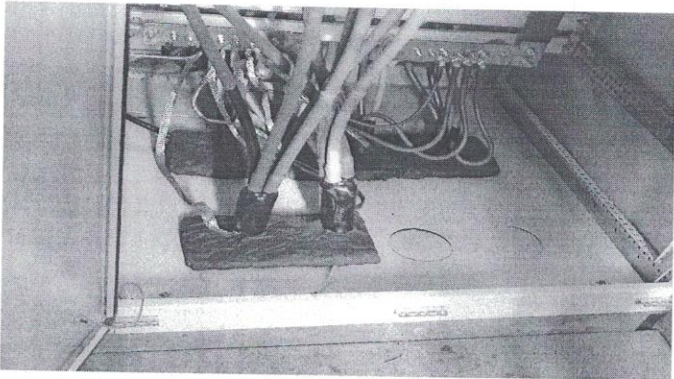
项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-009

日期及气候：2020/11/07 多云 12-17℃		工程地点：工地现场	
旁站监理的部位或工序：大棚接地装置安装			
旁站监理开始时间：11 月 07 日 8:00		旁站监理结束时间： 11 月 07 日 17:00	
施工情况： 1、现场施工人员 4 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。 4、现场屋面有临边围护。			
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查接地扁铁搭接长度，搭接处螺栓数量，固定螺栓牢固可靠，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。			
发现问题及处理方法：			
备注：			
项目部：_____ 质检员：_____ 2020 年 11 月 7 日		项目监理机构：_____ 旁站监理人员：_____ 2020 年 11 月 7 日	

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-010

日期及气候：2020/11/12 多云 8-19℃	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：电缆防火与阻燃	
旁站监理开始时间：11 月 12 日 8:30	旁站监理结束时间：11 月 12 日 17:00
施工情况： 1、现场施工人员 8 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、现场有灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注： 	
项目部： 质检员： <u>袁振雄</u> 2020 年 11 月 12 日	项目监理机构： 旁站监理人员： <u>李书</u> 2020 年 11 月 12 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-011

日期及气候：2020/11/2 多云 7-19℃	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：低压电缆绝缘电阻测试	
旁站监理开始时间：11 月 2 日 8:30	旁站监理结束时间：11 月 12 日 17:00
施工情况： 1、现场施工人员 7 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、现场有灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查现场绝缘电阻测试值 10.28, 10.24, 10.19, 10.22，符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注： 	
项目部： 质检员： 	项目监理机构： 旁站监理人员： 

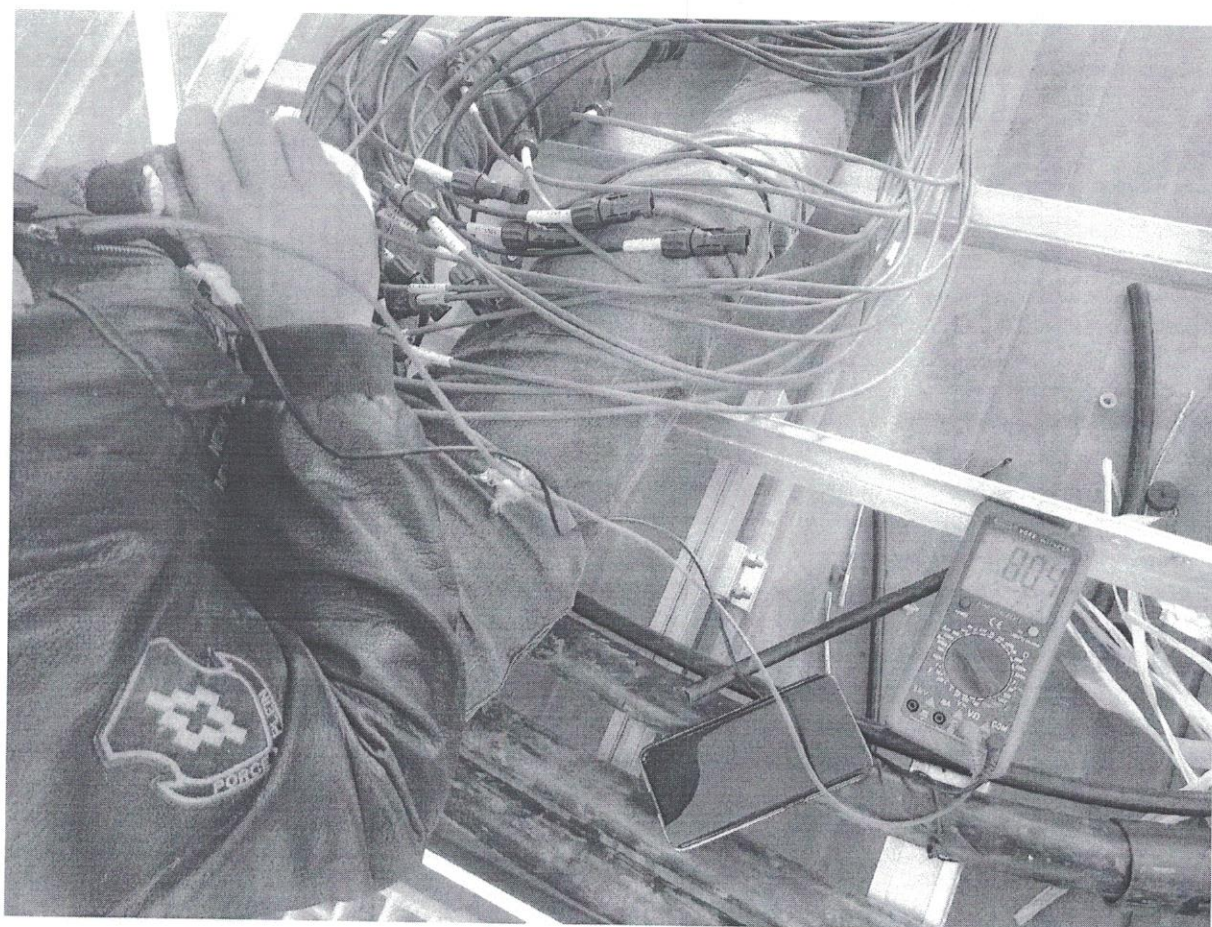
本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

旁站监理记录

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLPZ-012

日期及气候：2020/11/15 多云 8-19℃	工程地点：工地现场
旁站监理的部位或工序：组串回路测试	
旁站监理开始时间：11 月 15 日 13:30	旁站监理结束时间：11 月 15 日 17:30
施工情况： 1、现场施工人员 3 人，班组长 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。 3、现场技术交底已完成。 4、现场有灭火器。	
监理情况： 1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。 2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。 3、检查现场绝缘电阻测试值 797, 804, 806, 806, 804 符合设计及规范要求。 4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。	
发现问题及处理方法：	
备注：	
项目部：_____ 质检员：袁才良 2020 年 11 月 15 日	项目监理机构：_____ 旁站监理人员：时金宝 2020 年 11 月 15 日

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



002-112