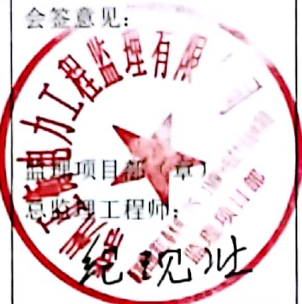


GFDZJBM45: 施工图会检纪要

施工图会检纪要

编号: CZZHJL-001

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目 签发:

会议地点	办公楼一层 101 会议室	会议时间	上午 9: 30
会议主持人	晏鸿飞	参加人员见签到表	设计回复意见
会检图册: 1、电一电二结构 HQ795J-7D2-(01-21); 2、土建结构图 HQ795J-5D8-SG-(01-06)			
本次会议内容: 一、电气、土建设计技术交底: 曾工: 1、电气施工屋面换瓦加固完成后按图施工; 2、电气施工下雨天不准施工作业; 3、桥架宽度有 100、200、400、600mm, 厚度 100、150mm 等规格。垂直与水平交叉受线路拐弯半径限制厚度采用 150mm, 宽度 12 根以上采用 600mm。4、汇集站高压电缆两侧做支架, 进出开关箱所有电缆都要做支架。5、屋顶接地可靠连接原接地网, 焊接或螺栓连接, 组件与组件之间也要连接。 张工: 1、1-3 期厂房都已经过荷载复核, 1 期厂房不满足承载增加 15kn/m²要求, 需要加固, 图纸有专业钢构设计室提供; 2、3 期厂房根据所提供的图纸复核满足新增 15kn/m²荷载的要求, 但设计单位仅根据图纸(施工实际情况同图纸一致的情况下)复核。2、施工时为控制荷载重量光伏组件堆放时不能超过设计荷载重量。3、施工不准破坏屋面板涂层, 支架、组件材料安装先进行试装。4、沟、基坑开挖注意原有管线。5、每个厂房都要鉴定、加固满足要求后施工。 后续图纸设备厂家提供资料后 5 天出图。 二、总包提问、箱逆变安装问题: 1、需提供原厂房设计图纸。2、逆变器不动, 汇流箱是否向一侧集中。 三、监理图纸问题提问: 1、10KV 图纸中设备接地焊接两面焊接是否改为三面焊接。2、结施第五、六页中室外台阶砌筑用 M5 混合砂浆是否改为同标号的水泥砂浆。3、预埋爬梯位置不详是否采取安装箱变后焊接爬梯螺栓固定。 四、建设单位提问及要求: 金工: 1、汇流箱集中是否符合承载要求。2、设计是否有检修通道, 有的材质要防腐。3、每个厂房都有接水点。 晏经理: 1、由总包提供加固方案、图纸和第三方检测屋顶承载报告(加固后)。2、检修通道用玻璃钢材质。3、工厂对厂房施工蓝图同实际施工情况进行自查, 核查厂房竣工验收报告、质检报告等资料。4、增补电气二次、屋面清洗系统、视频监控、检修通道、防护围栏等图纸。 江总: 1、需第三方或设计单位提供屋顶加固方案、承载报告, 需证明新加光伏后厂房荷载满足要求。2、初步设计里面设计单位没有加固施工方案, 复核承载是否满足要求是如何得出结论的。3、后续图纸 4 月 8 日之前完成。			
会签意见:	会签意见:	会签意见:	
业主项目部(章) 业主项目经理:	 监理单位(章) 总监理工程师:	设计单位(章) 设总:	施工项目部(章) 项目经理:

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。