


监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2018 年 11 月 第 1 期

监理项目部 (章)

总监理工程师 (代表)

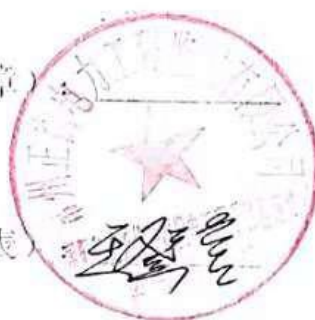

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2018 年 11 月 02 日

1、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	下三家、大三家场区组件与组件间少数4平方线绑扎不到位、未穿套管，支架斜拉筋松动，未见整改	通知单059、 通知单 060、 通知单 061、	否	已要求整改
2	联合场区1.5MW组件接地线未见安装		否	通知单截止目前仍未回复
3	大三家场区少数中压块、螺母未紧固，中压块间距过大，电缆埋深不够。		整改中	
4	王三沟场区个别组件接地标识脱落，接地环网未连接，汇流箱支架松动。		阻工未施工	
5	本周赵家沟场区支架、组件紧固消缺施工中，施工人数6人。		整改中	

2、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	现场无安全管理人员			
2	现场消缺施工人员未佩戴安全帽			

3、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	联合、王三沟光伏场区到目前	已下发059、060、061号通知单，	

	为止因林地土地问题总包至今未进行整改遗留及消缺问题	要求上报后续施工计划，尽快施工，截至目前仍未上报，此情况已通知业主。	
2	赵家沟损坏围栏未修复	下发059要求尽快修复，到目前未见修复。	
3	现场围栏、视屏监控、接地标识等未施工，升压站水井未施工	下发059、060号通知单要求10.28日材料尽快进场，施工完成，目前未见进场。	

4、下周主要工作事项

序号	主 要 事 项 内 容	责 任 人	备 注
1	联合、赵家沟、王三沟、水泉场区消缺施工检查。	李士中	
2	现场质量、安全事宜检查，进度督促	王登营	
3	光伏场区支架、组件、桩基消缺情况检查	王登营	
4	督促各场区尽快开始剩余工程量施工	王登营	