监理通知单

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目　　编号：ZHJL-SXGR-TZD-008

致：河北筑能工程技术有限公司邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目 施工项目部

事由 ：关于监理初检相关事宜

内容 ：

我部于 2020 年 1 月 1 日 14 时至 16 时组织对本项目 1#、2#、3#、4#屋面光伏安装、电气安装，箱逆变、SVG、预制舱等相关安装的监理初检，检查中存在的问题如下：

1、部分环网接地拐角处未做支撑点；

2、部分环网接地接触屋面；

3、部分夹具安装与彩钢瓦规格不匹配；

4、部分组件方阵间跨接线未做防护措施；

5、部分四平方线、MC4 接头未固定；

6、部分环网接地固定不到位；

7、部分检修通道未固定；

8、视频监控系统个别穿线管不符合要求；

9、桥架跨采光带处支撑角钢未固定；

10、屋面垃圾较多未清理干净；

11、汇流箱处桥架未进行支撑固定；

12、部分汇流箱四平方进出口未做防火封堵；

13、汇流箱壳体未做接地；

14、汇流箱支架未做接地；

15、MC4 接头与四平方线连接处未固定；

16、部分环网接地搭接面积不够；

17、100*50 桥架端口未做封闭处理；

18、部分组件方阵导轨余量不足；

19、部分桥架连接处螺栓未紧固；

20、汇流箱直流输出电缆端防护处理不符合要求；

21、桥架与汇流箱接口处未做封闭处理；

22、视频监控固定螺栓不符合要求；

23、环境检测仪设备固定不牢固；

24、部分桥架拐弯不符合要求；

25、个别四平方线裸露未固定；

26、部分穿线管未固定；

27、个别四平方线存在接头；

28、个别桥架支撑倾斜；

29、桥架盖板敷设安装不符合要求；

30、直立桥架未电缆进行固定；

31、箱逆变、预制舱、SVG 基础未进行抹面；

32、设备与基础缝隙未进行封堵；

33、直埋电缆无任何警示标示；

34、逆变器部分电缆未进行防火封堵；

35、箱逆变、预制舱、SVG 基础内垃圾未清理；

36、箱逆变、预制舱、SVG 基础部分电缆未进行固定；

37、4 号箱逆变环网接地焊接搭接面积不符合要求；

38、顶管管口未做封堵；

根据上述情况监理部要求即日立即整改，如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2020 年 1 月 5 日前填报回复单。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：_____

日　　期：_____年___月___日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各 1 份。

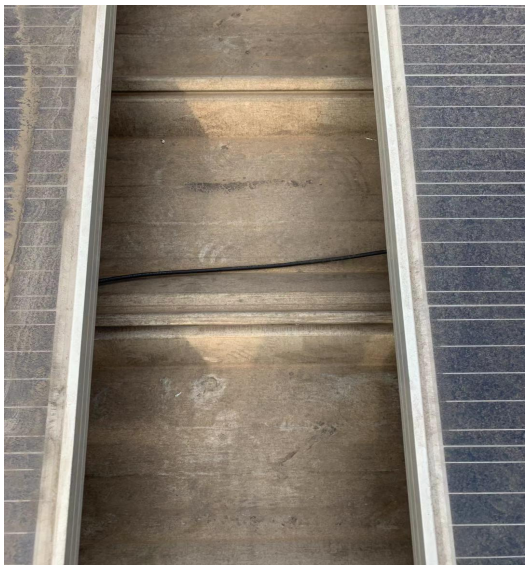

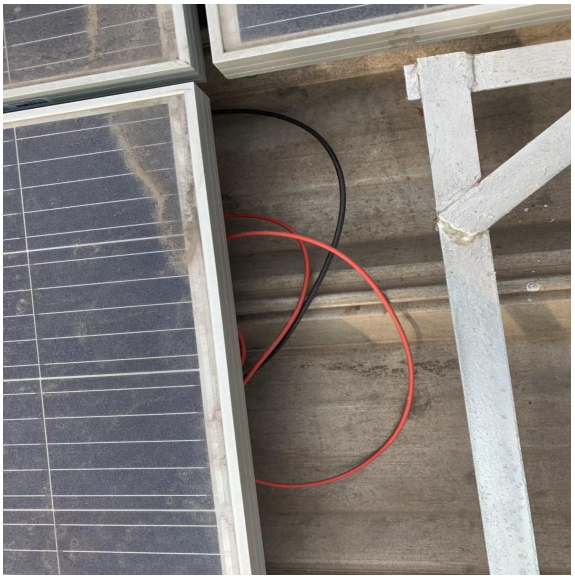

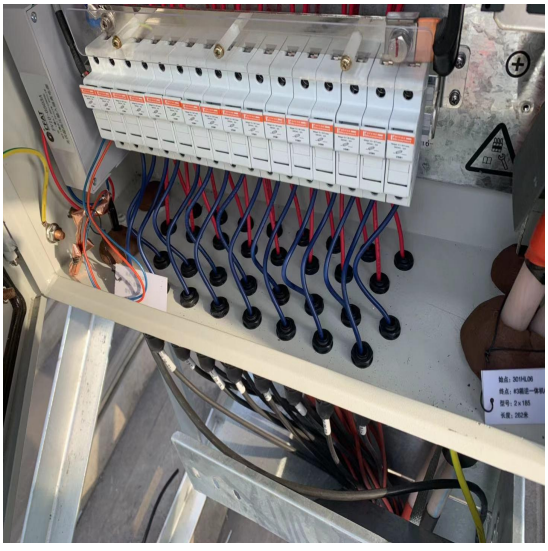

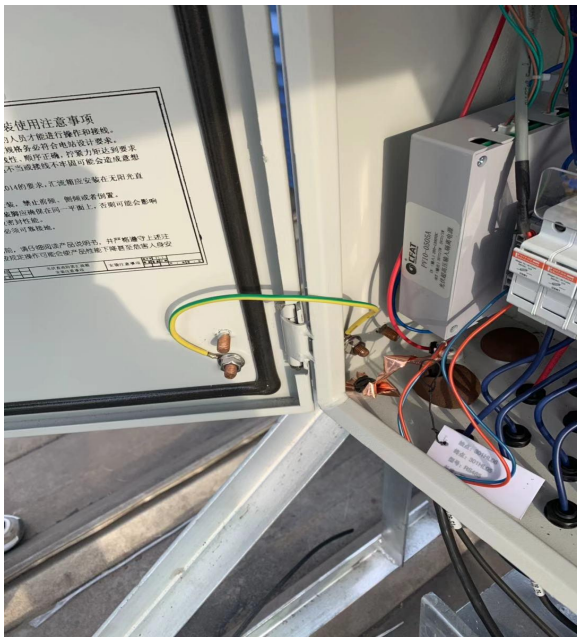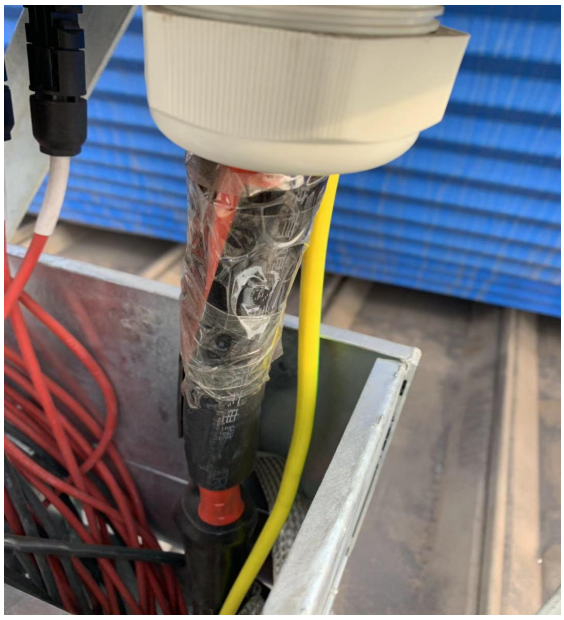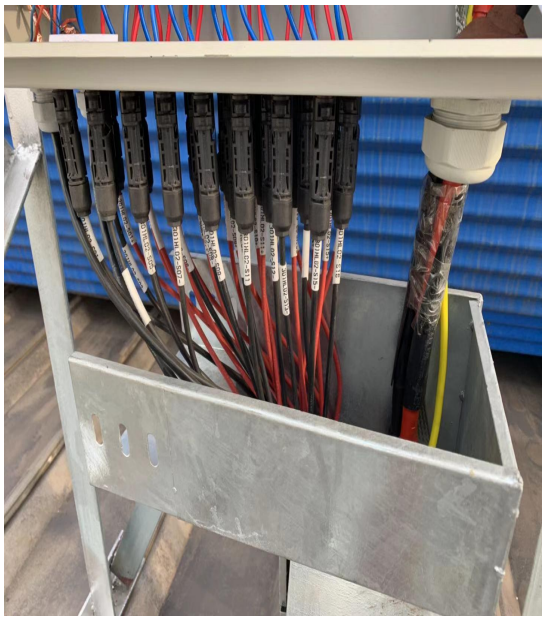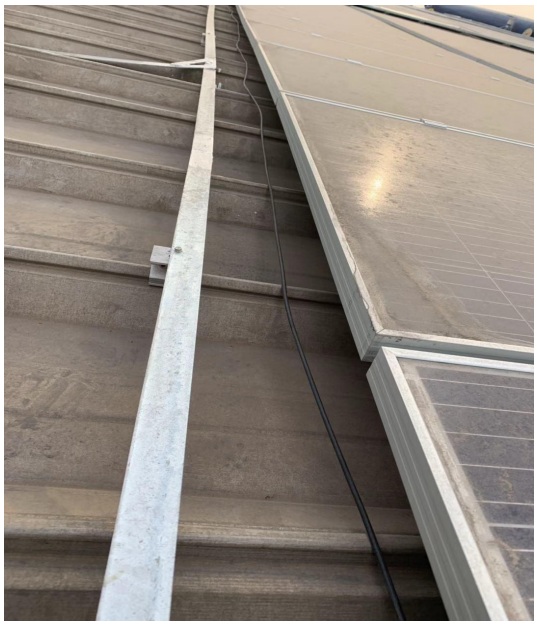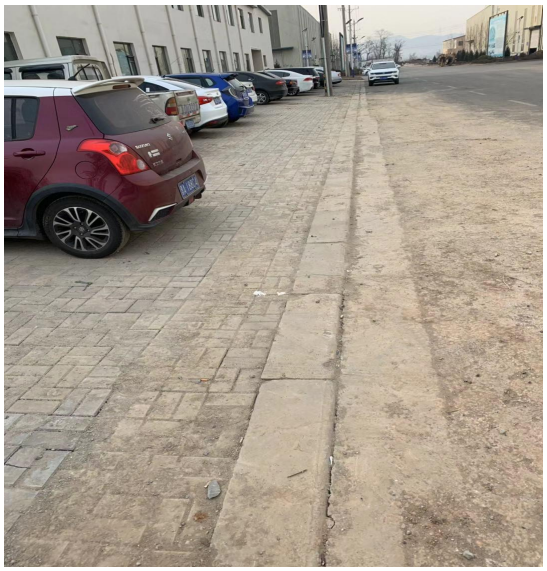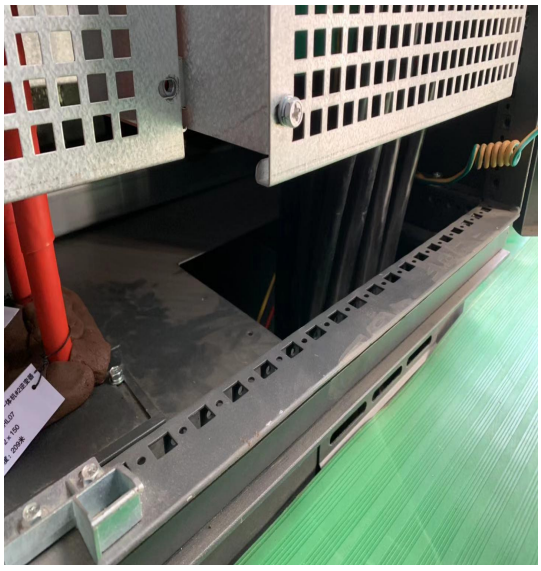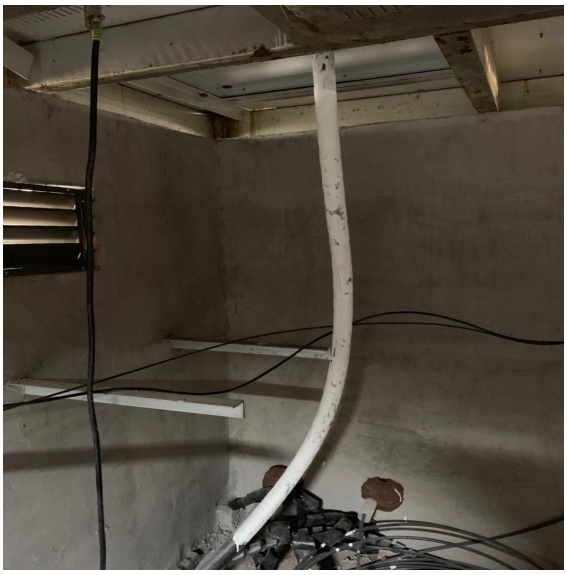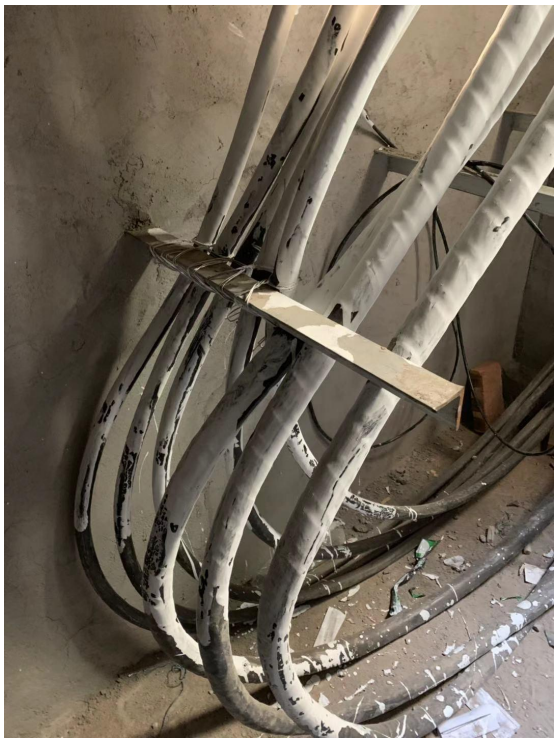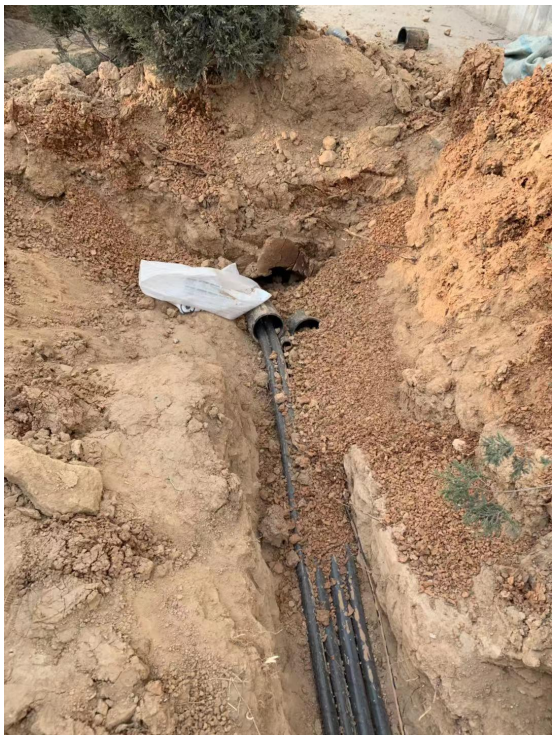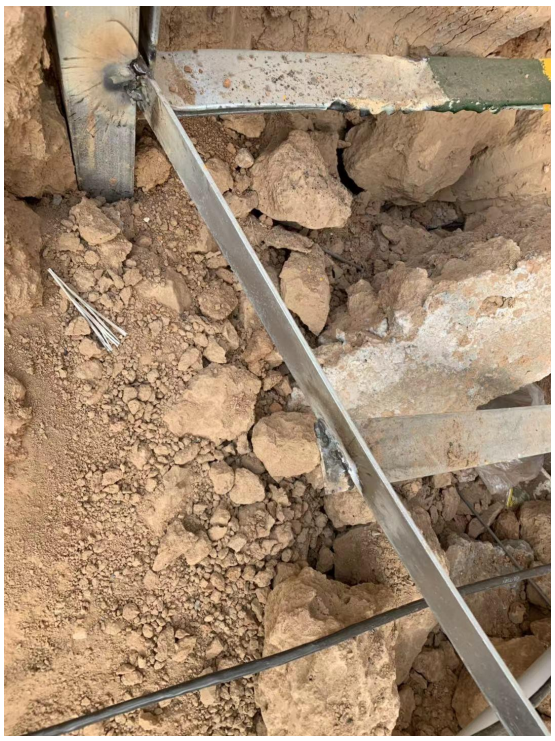
使用注意事项